

Техническое описание Proline Promass Q 300

Кориолисовый расходомер



Специальное инновационное решение с компактным преобразователем для сложных областей применения

Область применения

- Принцип измерения не зависит от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность
- Высочайшая точность измерения для коммерческого учета, измерения плотности и сложных областей применения

Характеристики прибора

- Массовый расход: погрешность измерения $\pm 0,05\%$ (PremiumCal)
- Плотность: погрешность измерения $\pm 0,2 \text{ кг}/\text{м}^3$
- Заменить все на: Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки

- Компактный корпус с двумя отсеками, до 3 входных/выходных сигналов
- Сенсорный экран с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения
- Возможность использования выносного дисплея

[Начало на первой странице]

Преимущества

- Гарантированное качество измерений – непревзойденная точность при измерении массового расхода, объемного расхода и плотности
- Оптимизированные характеристики для жидкостей со свободным газом – MFT (технология с применением нескольких частот возбуждения измерительных трубок)
- Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
- Компактный монтаж – прямые участки не требуются

- Полный доступ к информации о процессе и диагностике – множество произвольно комбинируемых входных/выходных сигналов и цифровых протоколов
- Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода
- Встроенная имитационная самопроверка – функция Heartbeat Technology

Содержание

Информация о документе	5	Kлиматический класс	47
Условные обозначения	5	Степень защиты	47
Принцип действия и архитектура системы	6	Виброустойчивость	47
Принцип измерения	6	Ударопрочность	47
Измерительная система	7	Ударопрочность	47
Архитектура оборудования	8	Внутренняя очистка	47
Обеспечение безопасности	8	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	47
Вход	10	Процесс	47
Измеряемая величина	10	Диапазон температур среды	47
Диапазон измерения	10	Плотность	48
Рабочий диапазон измерения расхода	11	Зависимости "давление/температура"	48
Входной сигнал	11	Вторичный кожух	50
Выход	13	Разрывной диск	51
Варианты выходов и входов	13	Пределы расхода	51
Выходной сигнал	14	Потеря давления	51
Сигнал при сбое	17	Давление в системе	51
Данные по взрывозащищенному подключению	19	Теплоизоляция	51
Отсечка при низком расходе	21	Обогрев	52
Гальваническая изоляция	21	Вибрации	53
Данные протокола	21	Измерение в режиме коммерческого учета	53
Электропитание	28	Механическая конструкция	54
Назначение клемм	28	Размеры в единицах СИ	54
Доступные разъемы приборов	29	Размеры в американских единицах	65
Назначение контактов, разъем прибора	29	Вес	70
Напряжение питания	29	Материалы	71
Потребляемая мощность	29	Присоединения к процессу	73
Потребление тока	30	Шероховатость поверхности	73
Сбой питания	30	Управление	73
Электрическое подключение	30	Принцип управления	73
Выравнивание потенциалов	36	Языки	73
Клеммы	36	Локальное управление	74
Кабельные вводы	37	Дистанционное управление	75
Спецификация кабелей	37	Служебный интерфейс	78
Точностные характеристики	39	Поддерживаемые управляющие программы	79
нормальные рабочие условия	39	Управление данными HistoROM	80
Максимальная погрешность измерения	39	Сертификаты и нормативы	82
Повторяемость	40	Маркировка CE	82
Время отклика	41	Знак "C-tick"	82
Влияние температуры окружающей среды	41	Сертификаты на взрывозащищенное исполнение	82
Влияние температуры среды	41	Санитарная совместимость	83
Влияние давления продукта	41	Функциональная безопасность	83
Технические особенности	42	Сертификация HART	83
Установка	43	Сертификация FOUNDATION Fieldbus	84
Место монтажа	43	Сертификация PROFIBUS	84
Монтажные позиции	44	Сертификация Modbus RS485	84
Входные и выходные участки	45	Сертификаты в области радиосвязи	84
Специальные инструкции по монтажу	45	Сертификат для измерительных приборов	84
Окружающая среда	46	Дополнительные сертификаты	84
Диапазон температур окружающей среды	46	Другие стандарты и директивы	85
Температура хранения	47	Информация для заказа	86

Пакеты приложений	86
Функции диагностики	86
Технология Heartbeat	87
Концентрация	87
Аксессуары	87
Аксессуары к прибору	87
Аксессуары для связи	88
Аксессуары для обслуживания	89
Системные компоненты	89
Вспомогательная документация	90
Стандартная документация	90
Дополнительная документация для различных приборов	91
Зарегистрированные товарные знаки	92

Информация о документе

Условные обозначения

Символы электрических схем

Символ	Значение
---	Постоянный ток
~	Переменный ток
∽	Постоянный и переменный ток
—	Заземление Клемма заземления, которая уже заземлена посредством специальной системы.
⊕	Клемма защитного заземления Клемма, которую перед подключением любого другого оборудования следует подключить к системе заземления.
▽	Эквипотенциальная клемма Клемма, которая должна быть подключена к системе заземления. Это может быть линейное заземление или заземление звездой, в зависимости от норм и правил, принятых в данной стране и компании.

Справочно-информационные символы

Символ	Значение
Wi-Fi	Беспроводная локальная сеть (WLAN) Обмен данными через беспроводную локальную сеть.
Bluetooth	Bluetooth Беспроводная передача данных между приборами на короткое расстояние.
LED	СВЕТОДИОД Светоизлучающий диод в положении ВЫКЛ.
LED	СВЕТОДИОД Светоизлучающий диод в положении ВКЛ.
LED	СВЕТОДИОД Светоизлучающий диод мигает.

Описание информационных символов

Символ	Значение
✓	Допустимо Означает допустимые процедуры, процессы или действия.
✓✓	Предпочтительно Означает предпочтительные процедуры, процессы или действия.
✗	Запрещено Означает запрещенные процедуры, процессы или действия.
ℹ	Подсказка Указывает на дополнительную информацию.
🔗	Ссылка на документ
🔗	Ссылка на страницу
🔗	Ссылка на схему
👁	Внешний осмотр

Символы на иллюстрациях

Символ	Значение
1, 2, 3...	Номера элементов
1, 2, 3...	Последовательность
A, B, C, ...	Виды
A-A, B-B, C-C, ...	Сечения
	Взрывоопасная зона
	Безопасная среда (невзрывоопасная среда)
	Направление потока

Принцип действия и архитектура системы

Принцип измерения

Принцип измерения основан на управляемой генерации сил Кориолиса. Эти силы всегда возникают в системе, в которой одновременно присутствуют поступательное и вращательное движения.

$$F_c = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$$

F_c = сила Кориолиса

Δm = движущаяся масса


ω = скорость вращения

v = радиальная скорость во вращающейся или колеблющейся системе

Величина силы Кориолиса зависит от движущейся массы Δm , скорости ее перемещения v в системе и, следовательно, массового расхода. Вместо постоянной скорости вращения ω в сенсоре создается колебательное движение.

Две параллельные измерительные трубы сенсора с движущейся по ним жидкостью колеблются в противофазе наподобие камертонов. Возникающие в измерительных трубках силы Кориолиса приводят к фазовому сдвигу в колебаниях трубок (см. рисунок):

- При нулевом расходе (если жидкость неподвижна) обе трубы колеблются в одной фазе (1).
- При возникновении массового расхода колебание на входе в трубку замедляется (2), а на выходе ускоряется (3).

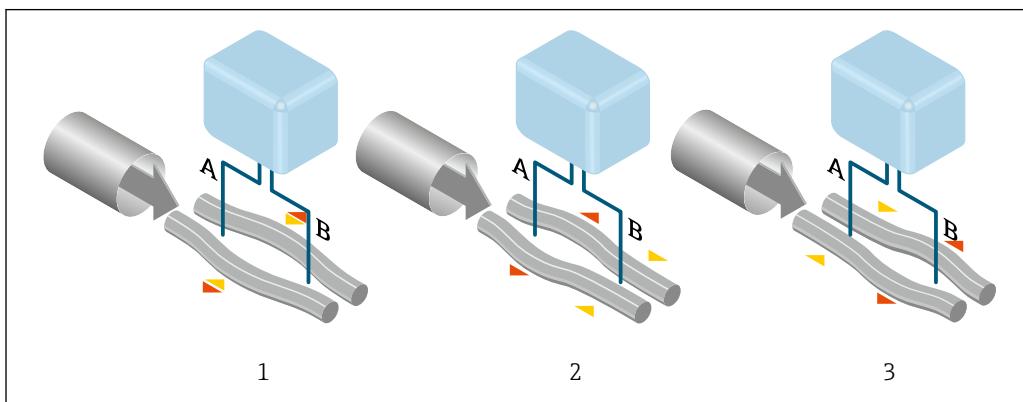

A0028850

Разность фаз (A-B) увеличивается по мере увеличения массового расхода. Электродинамические сенсоры регистрируют колебания трубок на входе и выходе. Равновесие системы обеспечивается за счет колебания двух измерительных трубок в противофазе.

Эффективность данного принципа измерения не зависит от температуры, давления, вязкости, электропроводности продукта и профиля потока.

Измерение плотности

Непрерывно возбуждаемые колебания измерительной трубы возникают строго на ее резонансной частоте. При изменении массы и, как следствие, плотности колеблющейся системы (состоящей из измерительной трубы и жидкости), частота колебаний автоматически корректируется. Таким образом, резонансная частота зависит от плотности продукта. Эта зависимость используется в микропроцессоре для расчета сигнала плотности.

Измерение объемного расхода

Кроме измерения массового расхода, прибор используется для расчета объемного расхода.

Измерение температуры

Для расчета коэффициента компенсации температурного воздействия определяется температура измерительной трубы. Этот сигнал соответствует рабочей температуре, а также используется в качестве выходного сигнала.


Измерительная система

Измерительная система состоит из преобразователя и сенсора.

Прибор доступен в компактном исполнении:
преобразователь и сенсор находятся в одном корпусе.

Преобразователь

Promass 300

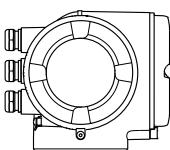

A0026708

Исполнения прибора и материалы:


- Корпус первичного преобразователя
 - Алюминий, с покрытием: алюминий, AlSi10Mg, с покрытием
 - Литой нержавеющий: литая нержавеющая сталь, 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
- Материал окна в корпусе преобразователя:
 - Алюминий, с покрытием: стекло
 - Литой нержавеющий: стекло

Конфигурация:

- Внешнее управление с помощью 4-строчного графического локального дисплея с подсветкой и сенсорным управлением, через меню с подсказками (в виде мастера быстрой настройки) для различных областей применения.
- Через служебный интерфейс или интерфейс WLAN:
 - С помощью управляющих программ (например, FieldCare, DeviceCare)
 - Веб-сервер (доступ через веб-браузер, например, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge)


Сенсор

A0030075

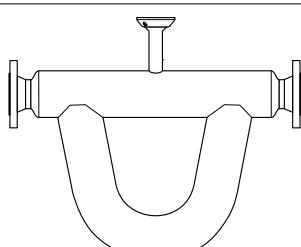

- Высокая эффективность в различных областях применения
- Одновременное измерение массового и объемного расхода, плотности и температуры (несколько переменных)
- Устойчивость к влиянию факторов процесса
- Диапазон номинальных диаметров: DN 25...100 (1...4")
- Материалы:
 - Сенсор: нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
 - Измерительные трубы: нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
 - Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)

Архитектура оборудования

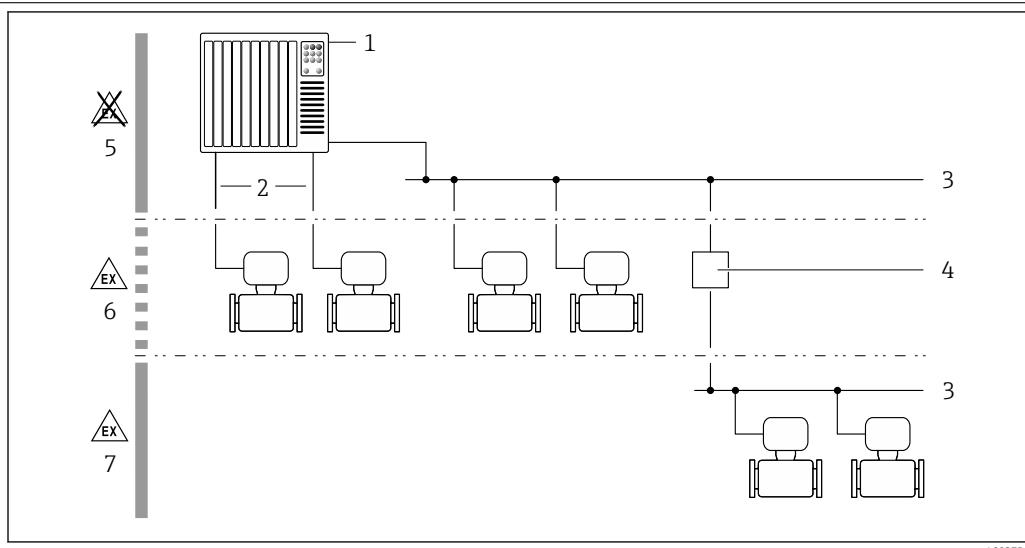

1 Возможности интегрирования измерительных приборов в систему

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Соединительный кабель (0/4 ... 20 mA HART и т.д.)
- 3 Полевая шина
- 4 Сегментный соединитель
- 5 Безопасные зоны
- 6 Безопасная зона и зона 2/раздел 2
- 7 Взрывоопасная зона и зона 1/раздел 1

Обеспечение безопасности

Безопасность информационных технологий

Гарантия действует только в том случае, если установка и использование устройства производится согласно инструкциям, изложенными в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

Информационная безопасность прибора

Данный прибор снабжен набором специальных функций для реализации мер по защите на стороне оператора. Эти функции доступны для настройки пользователем и при правильном использовании гарантируют безопасность в процессе работы. В следующем разделе приведен обзор наиболее важных функций.

Защита доступа на основе аппаратной защиты от записи

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея, веб-браузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare) можно деактивировать с помощью переключателя защиты от записи (DIP-переключателя на основной плате). При активированной аппаратной защите от записи параметры доступны только для чтения.

Прибор поставляется с деактивированной аппаратной защитой от записи.

Защита от записи на основе пароля

Доступна установка различных паролей для защиты параметров прибора от записи и доступа к прибору посредством интерфейса WLAN.

- Пользовательский код доступа

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея, веб-браузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare). С функциональной точки зрения этот способ эквивалентен аппаратной защите от записи.

- WLAN passphrase

Сетевой ключ защищает соединение между управляющим устройством (например, портативным компьютером или планшетом) и прибором по интерфейсу WLAN, который можно заказать как опцию.

Пользовательский код доступа

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея, веб-браузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare) можно защитить произвольно задаваемым пользовательским кодом доступа.

При поставке прибор не имеет кода доступа, что соответствует значению 0000 (открыт).

WLAN passphrase

Соединение между управляющим устройством (например, портативным компьютером или планшетом) и прибором по интерфейсу WLAN, который можно заказать как опцию, защищается сетевым ключом. WLAN-аутентификация сетевого ключа соответствует стандарту IEEE 802.11.

При поставке прибора сетевой ключ устанавливается определенным образом в зависимости от конкретного прибора. Его можно изменить в разделе подменю **WLAN settings**, параметр параметр **WLAN passphrase**.

Общие указания по использованию паролей

- Код доступа и сетевой ключ, установленные в приборе при поставке, следует изменить при вводе в эксплуатацию.
- При создании и управлении кодом доступа и сетевым ключом следуйте общим правилам создания надежных паролей.
- Ответственность за управление и аккуратное обращение с кодом доступа и сетевым ключом лежит на пользователе.

Доступ по цифровой шине

В случае подключения по цифровойшине работа с параметрами прибора может быть ограничена доступом "Только для чтения". Изменить эту опцию можно в параметре параметр **Fieldbus writing access**.

Эта настройка не влияет на передачу измеренного значения вышестоящей системе, которая гарантированно осуществляется всегда.



Дополнительная информация: документ "Описание параметров прибора" по данному прибору → [90](#).

Доступ посредством веб-сервера

Эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера благодаря наличию встроенного веб-сервера . При этом используется соединение через служебный интерфейс (CDI-RJ45) или интерфейс WLAN.

В поставляемых приборах веб-сервер активирован. При необходимости (например, по окончании ввода в эксплуатацию) веб-сервер можно деактивировать в меню параметр **Функциональность веб-сервера**.

Информацию о приборе и его состоянии на странице вода в систему можно скрыть. За счет этого предотвращается несанкционированный доступ к этой информации.



Дополнительная информация: документ "Описание параметров прибора" по данному прибору → [90](#).

Вход

Измеряемая величина	Величины измеряемые напрямую					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Плотность ■ Температура 					
	Вычисляемые величины					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Эталонная плотность 					
Диапазон измерения	Диапазоны измерения для жидкостей					
DN Измерительный прибор	[мм]	[дюйм]	DN Совместимый диаметр трубы	[мм]	[дюйм]	Верхние пределы диапазона измерения от $\dot{m}_{\min(F)}$ до $\dot{m}_{\max(F)}$
						[кг/ч] [фунт/мин]
25	1	25/40	1/1½	1/1½	1/1½	0 до 20000 0 до 736
50	2	50/80	2/3	2/3	2/3	0 до 80000 0 до 2944
80	3	80/100	3/4	3/4	3/4	0 до 200000 0 до 7360
100	4	100/150	4/6	4/6	4/6	0 до 550000 0 до 20240

Диапазоны измерения для газов

Верхний предел диапазона измерения зависит от плотности газа и рассчитывается по приведенной ниже формуле:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	Верхний предел диапазона измерения для газа [кг/ч]
$\dot{m}_{\max(F)}$	Верхний предел диапазона измерения для жидкости [кг/ч]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ не может превышать $\dot{m}_{\max(F)}$
ρ_G	Плотность газа в [кг/м³] в рабочих условиях
x	Константа, зависящая от номинального диаметра

DN		x
[мм]	[дюйм]	[кг/м³]
25	1	100
50	2	100
80	3	120
100	4	200

 Для расчета диапазона измерения используется программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора *Applicator* → 89

Пример расчета для газа

- Сенсор: Promass Q, DN 50
- Газ: воздух плотностью 60,3 kg/m³ (при 20 °C и 50 бар)
- Диапазон измерения (жидкость): 80000 кг/ч
- x = 100 kg/m³ (для Promass Q, DN 50)

Максимальный верхний предел диапазона измерения:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 80000 \text{ кг/ч} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 100 \text{ kg/m}^3 = 48240 \text{ кг/ч}$$

Рекомендованный диапазон измерения

Раздел "Пределы расхода" → 51

Рабочий диапазон измерения расхода

Более 1000 : 1.

Значения расхода, вышедшие за предварительно установленные пределы диапазона измерения, не отсекаются электронным модулем, т.е. сумматор регистрирует значения в нормальном режиме.

Входной сигнал**Варианты входов и выходов**

→ 13

Внешние измеряемые величины

В компании Endress+Hauser можно заказать различные преобразователи давления и приборы, предназначенные для измерения температуры, см. раздел "Аксессуары" → 89

Рекомендуется выполнять считывание внешних измеренных значений для вычисления следующих величин для газов:

- Массовый расход
- Скорректированный объемный расход

Протокол HART

Измеряемые величины записываются из системы автоматизации в измерительный прибор по протоколу HART. Преобразователь давления должен поддерживать следующие функции протокола:

- Протокол HART
- Пакетный режим

Токовый вход

Измеренные значения записываются из системы автоматизации в измерительный прибор через токовый вход → 11.

Цифровая связь

Измеренные значения могут записываться из системы автоматизации в измерительный прибор через:

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS PA
- Modbus RS485

Токовый вход 0/4...20 мА

Токовый вход	0/4...20 мА (активный/пассивный)
Диапазон тока	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 мА (активный) ■ 0/4...20 мА (пассивный)
Разрешение	1 мкА
Перепад напряжения	Обычно: 0,6 до 2 В для 3,6 до 22 мА (пассивный)
Максимальное входное напряжение	≤ 30 В (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	≤ 28,8 В (активный)
Возможные входные переменные	<ul style="list-style-type: none"> ■ Давление ■ Температура ■ Плотность

Входной сигнал состояния

Максимальные входные значения	<ul style="list-style-type: none">■ Постоянный ток -3 до 30 В■ При активном (ON) входе сигнала состояния: $R_i > 3 \text{ кОм}$
Время отклика	Возможность регулировки: 5 до 200 мс
Уровень входного сигнала	<ul style="list-style-type: none">■ Низкий уровень сигнала: пост. ток -3 до +5 В■ Высокий уровень сигнала: пост. ток 12 до 30 В
Присваиваемые функции	<ul style="list-style-type: none">■ Выкл.■ Раздельный сброс сумматоров■ Сброс всех сумматоров■ Превышение расхода

Выход

Варианты выходов и входов

В зависимости от опции, выбранной для выхода/входа 1, для других выходов и входов доступны различные опции. Для каждого из выходов/входов 1 можно выбрать только одну опцию для 3. Читать таблицу следует по вертикали (↓).

Пример: если для выхода/входа 1 была выбрана опция **BA** (токовый выход 4...20 mA HART), то для выхода 2 доступна одна из опций **A, B, D, E, F, H, I или J**, и для выхода 3 – одна из опций **A, B, D, E, F, H, I или J**.

Код заказа "Выход; вход 1" (020) →	Возможные варианты						
Токовый выход 4...20 mA HART	BA						
Токовый выход 4...20 mA HART Ex i	↓	CA					
FOUNDATION Fieldbus		↓	SA				
FOUNDATION Fieldbus Ex i			↓	TA			
PROFIBUS PA				↓	GA		
PROFIBUS PA Ex i					↓	HA	
Modbus RS485						↓	MA
Код заказа "Выход; вход 2" (021) →	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Не присвоено	A	A	A	A	A	A	A
Токовый выход 0/4...20 mA	B		B		B		B
Токовый выход 0/4...20 mA (Ex i)		C		C		C	
Пользовательский вход/выход ¹⁾	D		D		D		D
Импульсный/частотный/релейный выход	E		E		E		E
Двойной импульсный выход ²⁾	F						F
Импульсный/частотный/релейный выход (Ex i)		G		G		G	
Релейный выход	H		H		H		H
Токовый вход 0/4...20 mA	I		I		I		I
Входной сигнал состояния	J		J		J		J
Код заказа "Выход; вход 3" (022) →	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Не присвоено	A	A	A	A	A	A	A
Токовый выход 0/4...20 mA	B						B
Токовый выход 0/4...20 mA (Ex i)		C					
Пользовательский вход/выход	D						D
Импульсный/частотный/релейный выход	E						E
Двойной импульсный выход (ведомый) ²⁾	F						F
Импульсный/частотный/релейный выход (Ex i)		G					
Релейный выход	H						H
Токовый вход 0/4...20 mA	I						I
Входной сигнал состояния	J						J

1) Пользовательскому входу/выходу может быть присвоен определенный вход или выход →  17.

2) Если для выхода/входа 2 (021) выбран двойной импульсный выход (F), то для выхода/входа 3 (022) доступна к выбору только опция двойного импульсного выхода (F).

Выходной сигнал**Токовый выход HART**

Токовый выход	4...20 мА, HART
Диапазон тока	Можно установить как: 4...20 мА (активный/пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Максимальное входное напряжение	Пост. ток 30 В (пасс.)
Загрузка	250 до 700 Ом
Разрешение	0,38 мкА
Выравнивание	Возможность регулировки: 0,07 до 999 с
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	В соответствии с EN 50170, том 2, IEC 61158-2 (MBP), гальванически развязанный
Передача данных	31,25 KBit/s
Потребление тока	10 мА
Допустимое напряжение питания	9 до 32 В
Подключение по шине	Со встроенной защитой от обратной полярности

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, гальванически развязанный
Передача данных	31,25 KBit/s
Потребление тока	10 мА
Допустимое напряжение питания	9 до 32 В
Подключение по шине	Со встроенной защитой от обратной полярности

Modbus RS485

Физический интерфейс	RS485 в соответствии со стандартом EIA/TIA-485
Оконечный резистор	встроенный, активируется с помощью DIP-переключателей

Токовый выход 0/4...20 мА

Токовый выход	0/4...20 мА
Максимальные выходные значения	22,5 мА

Диапазон тока	Можно настроить следующим образом: ■ 4...20 мА (активный) ■ 0/4...20 мА (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Максимальное входное напряжение	Пост. ток 30 В (пасс.)
Загрузка	0 до 700 Ом
Разрешение	0,38 мКа
Выравнивание	Возможность регулировки: 0,07 до 999 с
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

Импульсный/частотный/релейный выход

Функция	Может использоваться в качестве импульсного, частотного или релейного выхода
Исполнение	<p>Открытый коллектор</p> <p>Можно настроить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Активен ■ Пассивный
Максимальные входные значения	Пост. ток 30 В, 250 мА (пасс.)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Перепад напряжения	Для 22,5 мА: ≤ Пост. ток 2 В
Импульсный выход	
Максимальные входные значения	Пост. ток 30 В, 250 мА (пасс.)
Максимальный выходной ток	22,5 мА(активный)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Длительность импульса	Возможность регулировки: 0,05 до 2 000 мс
Максимальная частота импульсов	10 000 Impulse/s
"Вес" импульса	Настраиваемый
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура
Частотный выход	
Максимальные входные значения	Пост. ток 30 В, 250 мА (пасс.)
Максимальный выходной ток	22,5 мА(активный)

Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Частота выхода	Настраиваемая: частота конечного значения 2 до 10 000 Гц ($f_{\max} = 12\,500$ Гц)
Выравнивание	Возможность регулировки: 0 до 999 с
Отношение импульс/пауза	1:1
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>
Релейный выход	
Максимальные входные значения	Пост. ток 30 В, 250 мА (пасс.)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Поведение при переключении	Двоичный, проводимый или непроводимый
Задержка переключения	Возможность регулировки: 0 до 100 с
Количество циклов реле	Не ограничено
Присваиваемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл. ■ Вкл. ■ Поведение диагностики ■ Предельное значение <ul style="list-style-type: none"> - Массовый расход - Объемный расход - Скорректированный объемный расход - Плотность - Эталонная плотность - Температура - Сумматор 1-3 ■ Мониторинг направления потока ■ Состояние <ul style="list-style-type: none"> - Обнаружение частичного заполнения трубы - Отсечка при низком расходе <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

Двойной импульсный выход

Функция	Двойной импульсный сигнал
Исполнение	<p>Открытый коллектор</p> <p>Можно настроить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Активен ■ Пассивный
Максимальные входные значения	Пост. ток 30 В, 250 мА (пасс.)
Напряжение при разомкнутой цепи	Пост. ток 28,8 В (акт.)
Перепад напряжения	Для 22,5 мА: ≤ Пост. ток 2 В
Частота выхода	Возможность регулировки: 0 до 1 000 Гц
Выравнивание	Возможность регулировки: 0 до 999 с

Отношение импульс/ пауза	1:1
Присваиваемые измеряемые величины	<ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

Релейный выход

Функция	Релейный выход
Исполнение	Релейный выход, гальванически развязанный
Поведение при переключении	Можно настроить следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> ■ NO (нормально разомкнутый), заводская установка ■ NC (нормально замкнутый)
Макс. коммутационные свойства (пасс.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пост. ток 30 В, 0,1 А ■ Пер. ток 30 В, 0,5 А
Присваиваемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл. ■ Вкл. ■ Поведение диагностики ■ Предельное значение <ul style="list-style-type: none"> – Массовый расход – Объемный расход – Скорректированный объемный расход – Плотность – Эталонная плотность – Температура – Сумматор 1-3 ■ Мониторинг направления потока ■ Состояние <ul style="list-style-type: none"> – Обнаружение частичного заполнения трубы – Отсечка при низком расходе <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p>

Конфигурирование пользователем входа/выхода

В процессе ввода в эксплуатацию пользовательскому входу/выходу присваивается **один** конкретный вход или выход (настраиваемый вход/выход).

Для назначения доступны следующие входы и выходы::

- HBSI (Heartbeat Sensor Integrity; целостность сенсора)
- Импульсный/частотный/релейный выход
- Варианты токового входа: 4...20 mA (активный), 0/4...20 mA (пассивный)
- Входной сигнал состояния

В этом разделе описываются технические значения, соответствующие значениям входов и выходов.

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом:

Токовый выход HART

Диагностика прибора	Состояние прибора считывается с помощью команды HART №48
---------------------	--

PROFIBUS PA

Состояние и аварийный сигнал сообщения	Диагностика в соответствии с PROFIBUS PA, профиль 3.02
Ток ошибки FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 мА

FOUNDATION Fieldbus

Состояние и аварийный сигнал сообщения	Диагностика в соответствии с FF-891
Ток ошибки FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 мА

Modbus RS485

Режим отказа	Варианты: ■ Нечисловое значение вместо текущего значения измеряемой величины ■ Последнее действительное значение
---------------------	--

Токовый выход 0/4...20 мА**4 ... 20 мА**

Режим отказа	Варианты: ■ 4 до 20 мА в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43 ■ 4 до 20 мА в соответствии со стандартом US ■ Минимальное значение: 3,59 мА ■ Максимальное значение: 22,5 мА ■ Произвольно определяемое значение между: 3,59 до 22,5 мА ■ Фактическое значение ■ Последнее действительное значение
---------------------	--

0 ... 20 мА

Режим отказа	Варианты: ■ Максимальный уровень аварийного сигнала: 22 мА ■ Произвольно определяемое значение между: 0 до 20,5 мА
---------------------	--

Импульсный/частотный/релейный выход

Импульсный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Фактическое значение ■ Импульсы отсутствуют
Частотный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Фактическое значение ■ 0 Гц ■ Определенное значение (f_{\max} 2 до 12 500 Гц)
Релейный выход	
Режим отказа	Варианты: ■ Текущее состояние ■ Открытый ■ Закрытый

Релейный выход

Режим отказа	<p>Варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Текущее состояние ■ Открытый ■ Закрытый
---------------------	--

Локальный дисплей

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
Подсветка	Красная подсветка указывает на неисправность прибора.

 Сигнал состояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107

Интерфейс/протокол

- По системе цифровой связи:
 - Протокол HART
 - FOUNDATION Fieldbus
 - PROFIBUS PA
 - Modbus RS485
- Через служебный интерфейс

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
--------------------------	--

 Дополнительная информация о дистанционном управлении →  75

Веб-сервер

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
--------------------------	--

Светодиодные индикаторы (LED)

Информация о состоянии	Различные светодиодные индикаторы отображают состояние Отображаемая информация зависит от выбранного исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> ■ Активна подача напряжения питания ■ Активна передача данных ■ Авария/ошибка прибора
-------------------------------	--

Данные по взрывозащищенному подключению**Значения, связанные с обеспечением безопасности**

Код заказа "Выход; вход 1"	Тип выхода	Значения, связанные с обеспечением безопасности "Выход; вход 1"	
		26 (+)	27 (-)
Опция ВА	Токовый выход 4...20 mA HART	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$	
Опция GA	PROFIBUS PA	$U_{\text{ном}} = 32 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$	
Опция MA	Modbus RS485	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$	
Опция SA	FOUNDATION Fieldbus	$U_{\text{ном}} = 32 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$	

Код заказа "Выход; вход 2" "Выход; вход 3"	Тип выхода	Значения, связанные с обеспечением безопасности			
		Выход; вход 2		Выход; вход 3	
		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Опция В	Токовый выход 4...20 mA	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция D	Пользовательский вход/ выход	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция E	Импульсный/частотный/ релейный выход	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция F	Двойной импульсный выход	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция H	Релейный выход	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $I_{\text{ном}} = 100 \text{ мА (пост. ток)}/500 \text{ мА (пер. ток)}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция I	Токовый вход 4...20 mA	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			
Опция J	Входной сигнал состояния	$U_{\text{ном}} = 30 \text{ В}$ $U_{\text{макс.}} = 250 \text{ В}$			

Значения для искробезопасного исполнения Значения для искробезопасного исполнения
Значения для искробезопасного исполнения или значения NIFW

Код заказа "Выход; вход 1"	Тип выхода	Значения для искробезопасного исполнения "Выход; вход 1"	
		26 (+)	27 (-)
Опция CA	Токовый выход 4...20 mA HART Ex i	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0$ $C_i = 0$	
Опция НА	PROFIBUS PA Ex i	Ex ia¹⁾ $U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 570 \text{ мА}$ $P_i = 8,5 \text{ Вт}$ $L_i = 10 \text{ мкГн}$ $C_i = 5 \text{ нФ}$	Ex ic²⁾ $U_i = 32 \text{ В}$ $I_i = 570 \text{ мА}$ $P_i = 8,5 \text{ Вт}$ $L_i = 10 \text{ мкГн}$ $C_i = 5 \text{ нФ}$
Опция ТА	FOUNDATION Fieldbus Ex i	Ex ia¹⁾ $U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 570 \text{ мА}$ $P_i = 8,5 \text{ Вт}$ $L_i = 10 \text{ мкГн}$ $C_i = 5 \text{ нФ}$	Ex ic²⁾ $U_i = 32 \text{ В}$ $I_i = 570 \text{ мА}$ $P_i = 8,5 \text{ Вт}$ $L_i = 10 \text{ мкГн}$ $C_i = 5 \text{ нФ}$

1) Доступно только для исполнения "Зона 1, класс I, раздел 1"

2) Доступно только для исполнения "Зона 2, класс I, раздел 2" преобразователем

Код заказа "Выход; вход 2" "Выход; вход 3"	Тип выхода	Значения для искробезопасного исполнения				
		Значения для искробезопасного исполнения		Значения для искробезопасного исполнения или значения NIFW		
Выход; вход 2		Выход; вход 3				
24 (+)		25 (-)		22 (+)		
23 (-)						
Опция C	Токовый выход 4...20 mA Ex i	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0$ $C_i = 0$				
Опция G	Импульсный/частотный/ релейный выход Ex i	$U_i = 30 \text{ В}$ $I_i = 100 \text{ мА}$ $P_i = 1,25 \text{ Вт}$ $L_i = 0$ $C_i = 0$				

**Отсечка при низком
расходе**

Точки переключения для отсечки при низком расходе выбираются пользователем.

Гальваническая изоляция

Выходы гальванически развязаны друг с другом и с землей (PE).

Данные протокола

HART

ID изготовителя	0x11
ID типа прибора	0x3B
Версия протокола HART	7
Файлы описания прибора (DTM, DD)	Информация и файлы на: www.endress.com
Нагрузка HART	Мин. 250 Ом

<p>Динамические переменные</p> <p>Чтение динамических переменных: команда HART № 3 Значения измеряемых величин можно присваивать любым динамическим переменным.</p> <p>Измеряемые величины для первой динамической переменной (PV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура <p>Измеряемые величины для второй (SV), третьей (TV) и четвертой (QV) динамических переменных</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 3 <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p> <p>Пакет прикладных программ Heartbeat Technology В пакете прикладных программ Heartbeat Technology доступны дополнительные измеряемые величины: Амплитуда колебаний 0</p> <p> Специальная документация по технологии Heartbeat → 91</p>	<p>Переменные прибора</p> <p>Чтение переменных прибора: команда HART № 9 Присвоения переменных прибора фиксируются.</p> <p>Возможна передача до 8 переменных прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = массовый расход ■ 1 = объемный расход ■ 2 = скорректированный объемный расход ■ 3 = плотность ■ 4 = эталонная плотность ■ 5 = температура ■ 6 = сумматор 1 ■ 7 = сумматор 2 ■ 8 = сумматор 3 ■ 13 = целевой массовый расход ■ 14 = массовый расход жидкости-носителя
--	---

PROFIBUS PA

ID изготовителя	0x11
Идент. номер	0x156D
Версия профиля	3.02
Файлы описания прибора (GSD, DTM, DD)	Информация и файлы на: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.profibus.org

<p>Выходные значения (передаваемые из измерительного прибора в систему автоматизации)</p>	<p>Аналоговый вход 1...8</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Массовый расход жидкости-носителя ■ Целевой массовый расход ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Температура ■ Температура трубопровода с жидкостью-носителем ■ Электронная температура ■ Токовый вход <p> Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.</p> <p>Пакет прикладных программ Heartbeat Technology В пакете прикладных программ Heartbeat Technology доступны дополнительные измеряемые величины:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Частота колебаний 0 ■ Отклонение частоты 0 ■ Амплитуда колебаний 0 ■ Затухание колебаний 0 ■ Отклонение затухания колебаний 0 ■ Ток катушки возбуждения 0 <p> Специальная документация по технологии Heartbeat → </p> <p>Цифровой вход 1...2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контроль заполнения трубы ■ Отсечка при низком расходе ■ Проверка состояния <p>Сумматор 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Целевой массовый расход ■ Массовый расход жидкости-носителя
<p>Входные значения (передаваемые из системы автоматизации в измерительный прибор)</p>	<p>Аналоговый выход 1...3 (фиксированное назначение)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Аналоговый выход 1: внешнее давление ■ Аналоговый выход 2: внешняя температура ■ Аналоговый выход 3: внешняя приведенная плотность <p>Цифровой выход 1...4: (фиксированное назначение)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Цифровой выход 1: активация/деактивация режима подавления измерений ■ Цифровой выход 2: активация/деактивация режима коррекции нулевой точки ■ Цифровой выход 3: начало поверки ■ Цифровой выход 4: непроводящий/проводящий релейный выход <p>Сумматор 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Суммировать ■ Сброс и удержание ■ Предварительная установка и удержание ■ Настройка рабочего режима: <ul style="list-style-type: none"> - Суммарный расход - Суммарный расход прямого потока - Суммарный расход обратного потока - Последнее действительное значение
<p>Поддерживаемые функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора в составе системы управления и по данным на заводской табличке ■ Выгрузка/загрузка по PROFIBUS Чтение и запись параметров с использованием выгрузки/загрузки по PROFIBUS выполняется до 10 раз быстрее ■ Краткая информация о состоянии Кратчайшая и интуитивно понятная диагностическая информация с разбиением выдаваемых диагностических сообщений по категориям

Настройка адреса устройства	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIP-переключатели на электронном модуле ввода/вывода ■ Локальный дисплей ■ С помощью управляющих программ (например, FieldCare)
Совместимость с более ранними моделями	<p>В случае замены прибора: измерительный прибор Promass 300 поддерживает совместимость по циклическим данным с предыдущими моделями. Исправлять технические параметры сети PROFIBUS в GSD-файле приборов Promass 300 не требуется.</p> <p>Предыдущие модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Promass 80 PROFIBUS PA <ul style="list-style-type: none"> - Ид. номер: 1528 (16-ричный) - Расширенный GSD-файл: EH3x1528.gsd - Стандартный GSD-файл: EH3_1528.gsd ■ Promass 83 PROFIBUS PA <ul style="list-style-type: none"> - Ид. номер: 152A (16-ричный) - Расширенный GSD-файл: EH3x152A.gsd - Стандартный GSD-файл: EH3_152A.gsd <p> Описание функций совместимости: Руководство по эксплуатации → 90.</p>

FOUNDATION Fieldbus

ID изготовителя	0x452B48
Идент. номер	0x103B
Версия прибора	1
Версия файлов описания прибора (DD)	Информация и файлы на: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldbus.org
Версия файла совместимости (CFF)	
Комплект для тестирования на совместимость (Interoperability Test Kit, ITK)	Версия 6.1.2
Номер операции испытания ITK	Информация: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldbus.org
Поддержка функции Link Master (LAS)	Да
Выбор функций "Link Master" и "Basic Device"	Да Заводская установка: Basic Device
Адрес узла	Заводская установка: 247 (0xF7)
Поддерживаемые функции	Доступны следующие способы: <ul style="list-style-type: none"> ■ Переаппарат ■ Переаппарат электронной заводской таблички (ENP) ■ Диагностика
Виртуальные коммуникационные связи (VCR)	
Количество VCR	44
Количество связанных объектов в VFD	50
Постоянные позиции	1
VCR клиента	0
VCR сервера	10
VCR источника	43
VCR назначения	0
VCR подписчика	43
VCR издателя	43

Пропускная способность канала устройства

Временной интервал	4
Мин. задержка между PDU	8
Макс. задержка ответа	20

Блоки трансмиттеров

Блок	Содержание	Выходные значения
Настройка блока трансмиттера (TRDSUP)	Все параметры для стандартного ввода в эксплуатацию.	Выходные сигналы отсутствуют
Дополнительная настройка блока трансмиттера (TRDASUP)	Все параметры для более точной настройки измерения.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для дисплея (TRDDISP)	Параметры настройки местного дисплея.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера HistoROM (TRDHROM)	Параметры для использования функции HistoROM.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для диагностики (TRDDIAG)	Диагностическая информация.	Переменные процесса (канал AI) <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура (7) ■ Объемный расход (9) ■ Массовый расход (11) ■ Скорректированный объемный расход (13) ■ Плотность (14) ■ Эталонная плотность (15) ■ Температура трубопровода с продуктом-носителем (51) ■ Массовый расход продукта-носителя (57) ■ Массовый расход целевого продукта (58) ■ Температура электронного модуля (65) ■ Токовый вход 1 (99)
Блок трансмиттера для настройки в режиме "Эксперт" (TRDEXP)	Параметры, для надлежащей установки которых пользователь должен обладать глубокими знаниями об управлении прибором.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера, содержащий информацию о режиме "Эксперт" (TRDEXPIN)	Параметры, содержащие информацию о состоянии прибора.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для обслуживания сенсора (TRDSRVS)	Параметры, доступные только для специалистов отдела сервиса Endress+Hauser.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя, содержащий информацию об обслуживании (TRDSRVIF)	Параметры, содержащие информацию о состоянии прибора, предназначенную для сотрудников отдела сервиса Endress+Hauser.	Выходные сигналы отсутствуют

Блок	Содержание	Выходные значения
Блок трансмиттера для счетчика общего запаса (TRDTIC)	Параметры для настройки всех сумматоров и счетчика.	Переменные процесса (канал AI) <ul style="list-style-type: none"> ■ Сумматор 1 (16) ■ Сумматор 2 (17) ■ Сумматор 3 (18)
Блок трансмиттера для функции Heartbeat Technology (TRDHBT)	Параметры для настройки и исчерпывающая информация о результатах поверки.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для результатов Heartbeat 1 (TRDHBTR1)	Информация о результатах поверки.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для результатов Heartbeat 2 (TRDHBTR2)	Информация о результатах поверки.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для результатов Heartbeat 3 (TRDHBTR3)	Информация о результатах поверки.	Выходные сигналы отсутствуют
Блок трансмиттера для результатов Heartbeat 4 (TRDHBTR4)	Информация о результатах поверки.	Выходные сигналы отсутствуют

Функциональные блоки

Блок	Число блоков	Число исполнений	Переменные процесса (канал)
Блок ресурсов (RB)	1	Этот блок (расширенный функционал) содержит все данные, однозначно определяющие прибор; он является эквивалентом электронной заводской таблички прибора.	-
Блоки аналоговых входных данных (AI)	8	7 мс	Переменные процесса (канал AI) <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура (7) ■ Объемный расход (9) ■ Массовый расход (11) ■ Скорректированный объемный расход (13) ■ Плотность (14) ■ Эталонная плотность (15) ■ Сумматор 1 (16) ■ Сумматор 2 (17) ■ Сумматор 3 (18) ■ Температура трубопровода с продуктом-носителем (51) ■ Массовый расход продукта-носителя (57) ■ Массовый расход целевого продукта (58) ■ Температура электронного модуля (65) ■ Токовый вход 1 (99)
Блок дискретного входа (DI)	2	5 мс	<ul style="list-style-type: none"> ■ Состояние релейного выхода (101) ■ Отсечка при низком расходе (103) ■ Контроль заполнения трубы (104) ■ Проверка состояния (105)

Блок	Число блоков	Число исполнений	Переменные процесса (канал)
Блок PID (PID)	1	6 мс	-
Блок нескольких аналоговых выходов (МАО)	1	5 мс	Канал_0 (121) ■ Значение 1: переменная внешней компенсации, давление ■ Значение 2: переменная внешней компенсации, температура ■ Значение 3: переменная внешней компенсации, приведенная плотность  Переменные компенсации по должны передаваться в прибор в базовых единицах СИ.
Блок нескольких цифровых выходов (МДО)	1	5 мс	Канал_D0 (122) ■ Значение 1: сброс сумматора 1 ■ Значение 2: сброс сумматора 2 ■ Значение 3: сброс сумматора 3 ■ Значение 4: переопределение расхода ■ Значение 5: запуск поверки работоспособности ■ Значение 6: релейный выход состояния ■ Значение 7: запуск коррекции нулевой точки ■ Значение 8: не присвоено
Блок интегратора (IT)	1	6 мс	-

Modbus RS485

Протокол	Спецификация прикладных протоколов Modbus 1.1
Показатели времени отклика	■ Прямой доступ к данным: обычно 25 до 50 мс ■ Буфер автосканирования (диапазон данных): обычно 3 до 5 мс
Тип прибора	Ведомое устройство
Диапазон адресов ведомого устройства	1 до 247
Диапазон широковещательных адресов	0
Коды функций	■ 03: Считывание регистра временного хранения информации ■ 04: Считывание входного регистра ■ 06: Запись отдельных регистров ■ 08: Диагностика ■ 16: Запись нескольких регистров ■ 23: Чтение/запись нескольких регистров
Широковещательные сообщения	Поддерживаются следующими кодами функций: ■ 06: Запись отдельных регистров ■ 16: Запись нескольких регистров ■ 23: Чтение/запись нескольких регистров

Поддерживаемая скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1200 BAUD ■ 2400 BAUD ■ 4800 BAUD ■ 9600 BAUD ■ 19200 BAUD ■ 38400 BAUD ■ 57600 BAUD ■ 115200 BAUD
Режим передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ ASCII ■ RTU
Доступ к данным	<p>Доступ к каждому параметру прибора можно осуществить с помощью Modbus RS485.</p>  Информация о регистрах Modbus
Совместимость с более ранними моделями	<p>В случае замены прибора: измерительный прибор Promass 300 поддерживает совместимость по регистрам Modbus для переменных процесса и диагностической информации с предыдущими моделями Promass 83. Изменение технических параметров в системе автоматизации не требуется.</p>  Описание функций совместимости: Руководство по эксплуатации → § 90.

Электропитание

Назначение клемм

Преобразователь: напряжение питания, вход/выходы

HART

Напряжение питания		Вход/выход 1		Вход/выход 2		Вход/выход 3	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Назначение клемм зависит от заказанного исполнения прибора → § 13.							

FOUNDATION Fieldbus

Напряжение питания		Вход/выход 1		Вход/выход 2		Вход/выход 3	
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Назначение клемм зависит от заказанного исполнения прибора → § 13.							

PROFIBUS PA

Напряжение питания		Вход/выход 1		Вход/выход 2		Вход/выход 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Назначение клемм зависит от заказанного исполнения прибора → § 13.							

Modbus RS485

Напряжение питания		Вход/выход 1		Вход/выход 2		Вход/выход 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Назначение клемм зависит от заказанного исполнения прибора → § 13.							



Назначение клемм выносного дисплея и модуля управления: → § 30

Доступные разъемы приборов

 Разъемы приборов запрещается использовать во взрывоопасных зонах!

Разъемы приборов доступны только для следующих исполнений приборов:

Код заказа "Вход; выход 1"


- Опция GA "PROFIBUS PA" → [29](#)
- Опция SA "FOUNDATION Fieldbus" → [29](#)

Код заказа "Вход; выход 1", опция GA "PROFIBUS PA"


Код заказа "Электроподключение"	Кабельный ввод 2	Кабельный ввод 3
L, N, P, U	Разъем M12 × 1	-

Код заказа "Вход; выход 1", опция SA "FOUNDATION Fieldbus"

Код заказа "Электроподключение"	Кабельный ввод 2	Кабельный ввод 3
M, 3, 4, 5	Разъем 7/8"	-

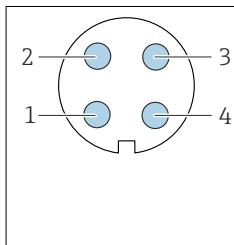Назначение контактов, разъем прибора**PROFIBUS PA**

Кон такт	Назначение		Кодировка	Разъем/гнездо
1	+	PROFIBUS PA +	A	Разъем
2		Заземление		
3	-	PROFIBUS PA -		
4		Не присвоено		

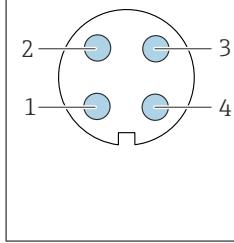FOUNDATION Fieldbus

Кон такт	Назначение		Кодировка	Разъем/гнездо
1	+	Сигнал +	A	Разъем
2	-	Сигнал -		
3		Заземление		
4		Не присвоено		

Напряжение питания

Код заказа "Питание"	напряжения на клеммах		Частотный диапазон
Опция D	Постоянный ток 24 В	±20%	-
Опция E	Пер. ток 100 до 240 В	-15...+10%	50/60 Гц
Опция I	Постоянный ток 24 В	±20%	-
	Пер. ток 100 до 240 В	-15...+10%	50/60 Гц

Потребляемая мощность**Преобразователь**

Макс. 10 Вт (активная мощность)

Потребление тока**Преобразователь**


- Макс. 400 мА (24 В)
- Макс. 200 мА (110 В, 50/60 Гц; 230 В, 50/60 Гц)

Сбой питания

- Сумматоры останавливают подсчет на последнем измеренном значении.
- Параметры настройки сохраняются на встроенном устройстве памяти (HistoROM DAT).
- Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени).


Электрическое подключение**Подключение преобразователя**

- Назначение клемм → [28](#)
- Разъемы прибора → [29](#)

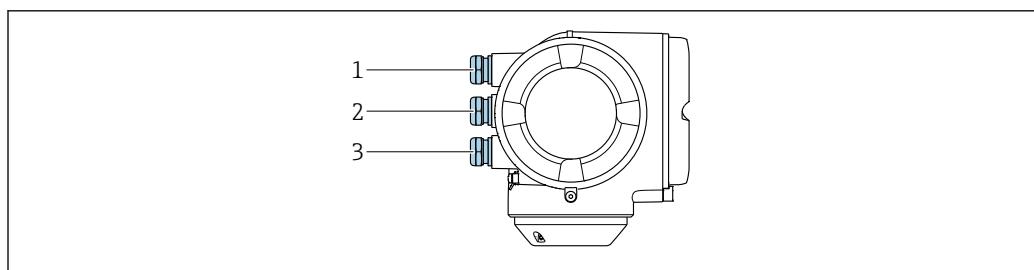

A0026781

- 1 Кабельный ввод для кабеля подачи напряжения питания
- 2 Кабельный ввод для входного/выходного сигнала
- 3 Кабельный ввод для входного/выходного сигнала; Опция: подключение внешней антенны WLAN, подключение выносного дисплея и модуля управления DKX001 или сервисный разъем

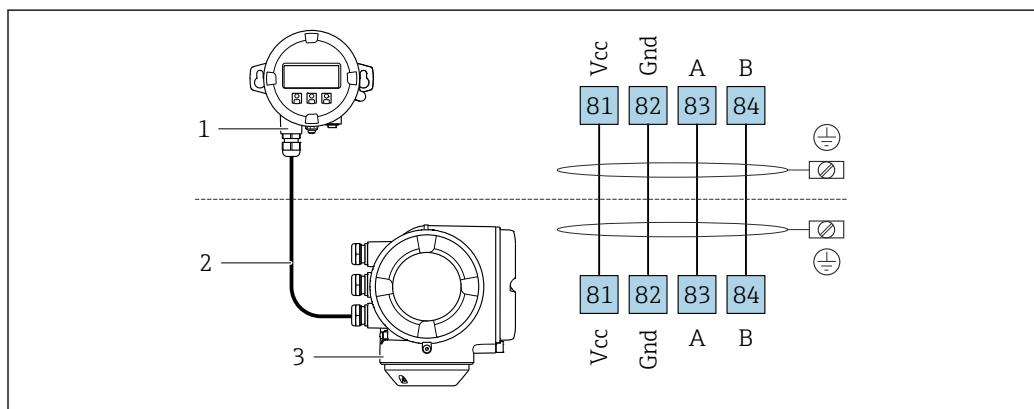Подключение выносного дисплея и модуля управления DKX001


A0027518

- 1 Выносной дисплей и модуль управления DKX001
- 2 Соединительный кабель
- 3 Измерительный прибор

Выносной дисплей и модуль управления DKX001 → [87](#)


Примеры подключения

Токовый выход 4...20 mA HART

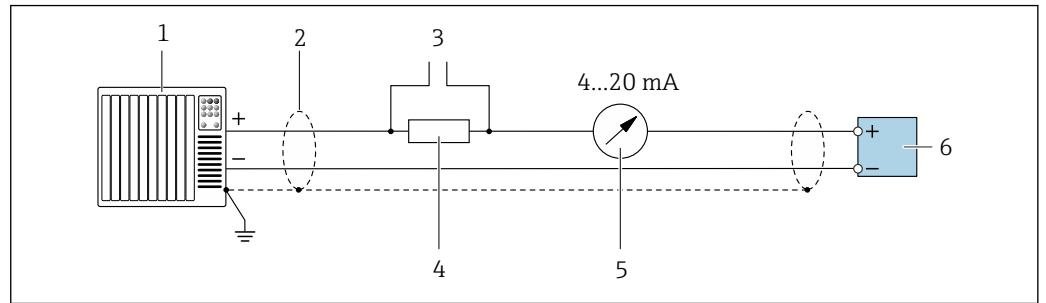


■ 2 Пример подключения для токового выхода 4...20 mA HART (активного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей → ■ 37
- 3 Подключение приборов, работающих по протоколу HART → ■ 75
- 4 Резистор для подключения HART ($\geq 250 \Omega$): не допускайте превышения максимальной нагрузки → ■ 14
- 5 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки → ■ 14
- 6 Преобразователь

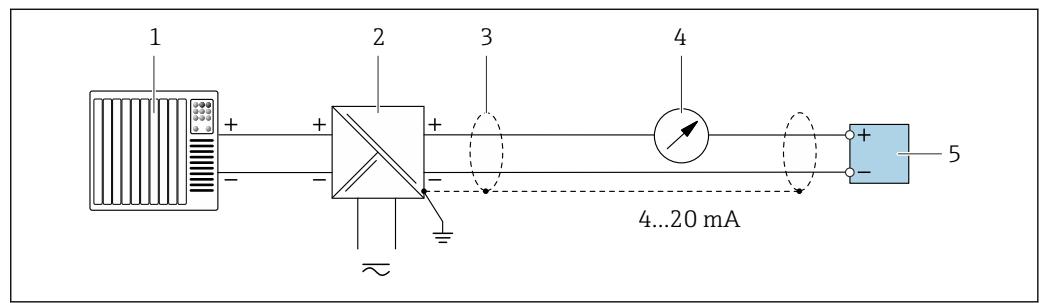


■ 3 Пример подключения для токового выхода 4...20 mA HART (пассивного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей → ■ 37
- 4 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки → ■ 14
- 5 Преобразователь

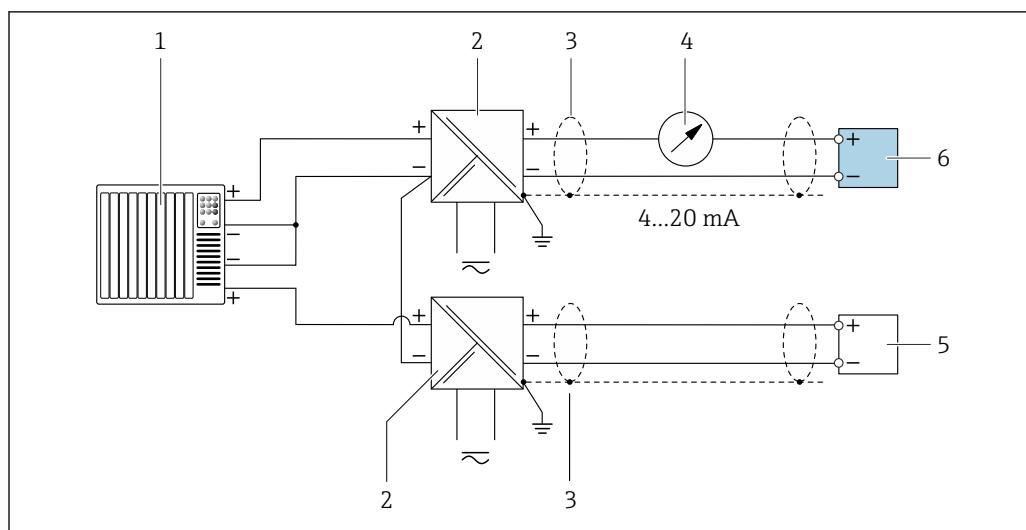Вход HART


■ 4 Пример подключения для входа HART с общим минусом (пассивного)

- 1 Система автоматизации с выходом HART (например, ПЛК)
- 2 Активный барьер искрозащиты для подачи напряжения (например, RN221N)
- 3 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей
- 4 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки
- 5 Преобразователь давления (например, Cerabar M, Cerabar S): см. требования
- 6 Преобразователь

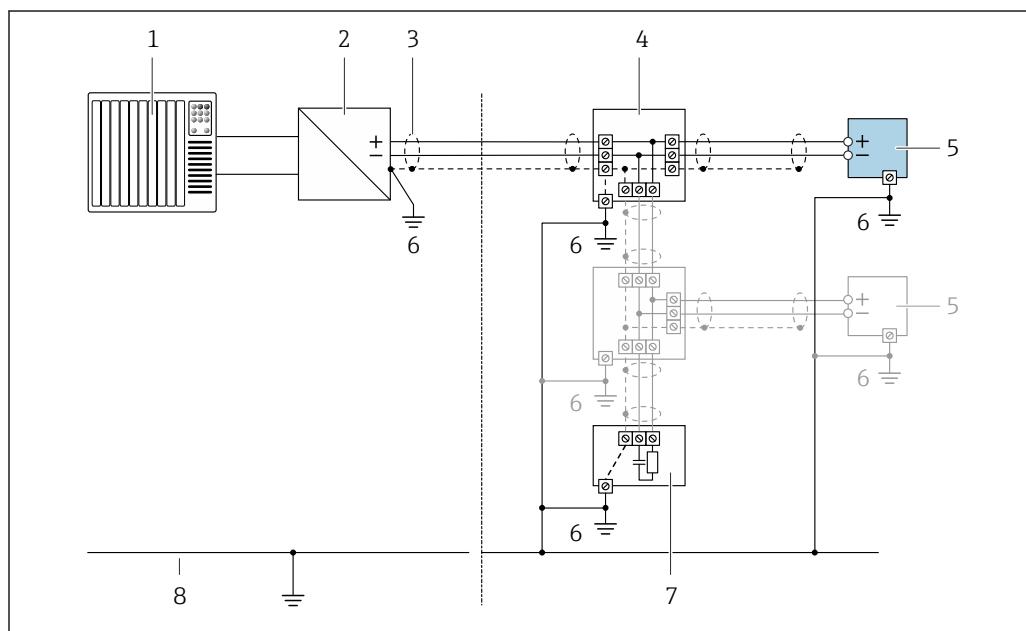PROFIBUS-PA


■ 5 Пример подключения для PROFIBUS-PA

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Сегментный соединитель PROFIBUS PA
- 3 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей
- 4 Распределительная коробка
- 5 Измерительный прибор
- 6 Местное заземление
- 7 Терминатор шины
- 8 Линия выравнивания потенциалов

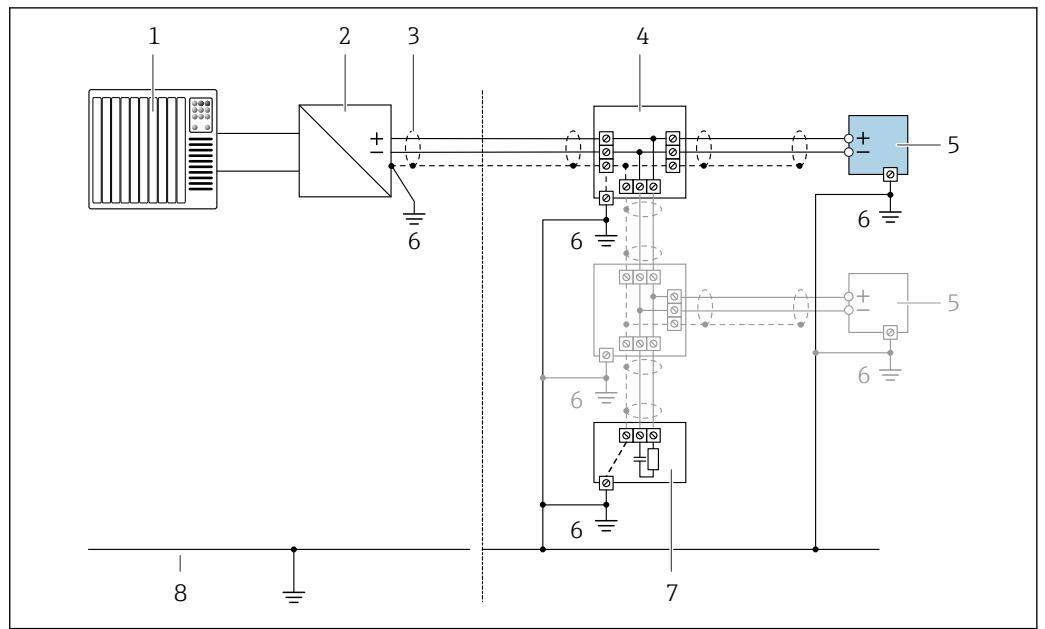FOUNDATION Fieldbus

□ 6 Пример подключения для FOUNDATION Fieldbus


- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Стабилизатор напряжения (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей
- 4 Распределительная коробка
- 5 Измерительный прибор
- 6 Местное заземление
- 7 Терминатор шины
- 8 Линия выравнивания потенциалов

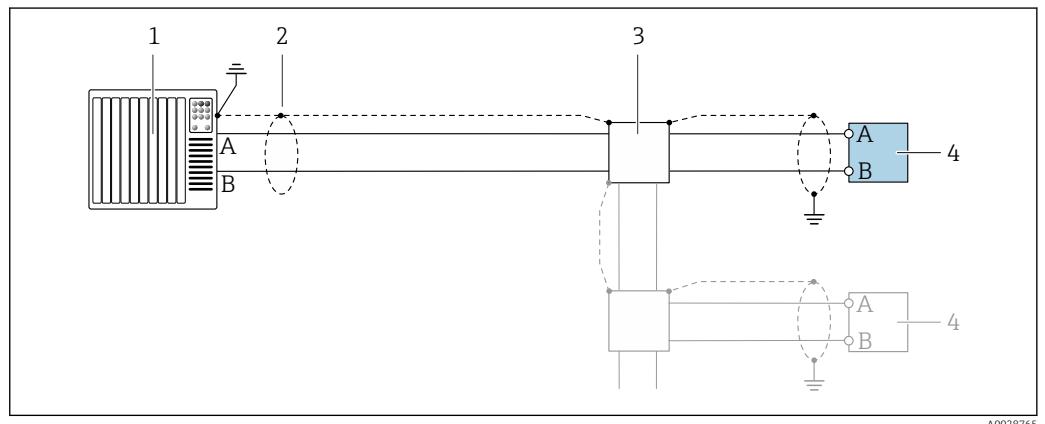Modbus RS485

□ 7 Пример подключения для Modbus RS485, безопасная зона и зона 2/разд. 2

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Экран кабеля: для выполнения требований по ЭМС необходимо заземление экрана кабеля с обоих концов; соблюдайте спецификацию кабелей
- 3 Распределительная коробка
- 4 Преобразователь


Токовый выход 4-20 мА

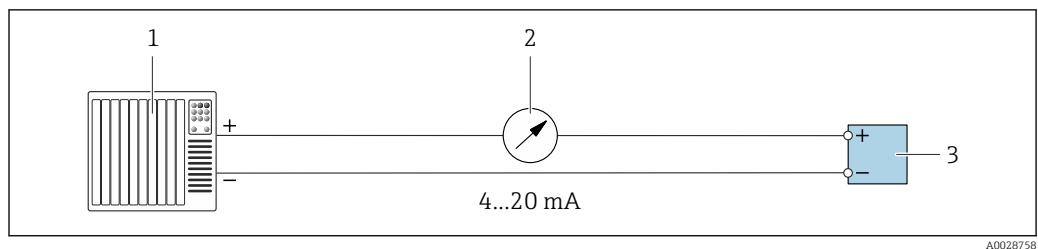

■ 8 Пример подключения для токового выхода 4-20 мА (активного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки
- 3 Преобразователь

A0028758

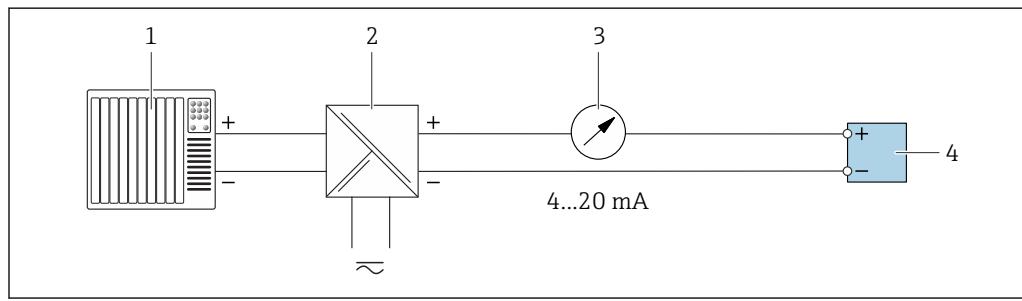


■ 9 Пример подключения для токового выхода 4-20 мА (пассивного)

- 1 Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Активный барьер искрозащиты для подачи напряжения (например, RN221N)
- 3 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки
- 4 Преобразователь

A0028759

Импульсный/частотный выход

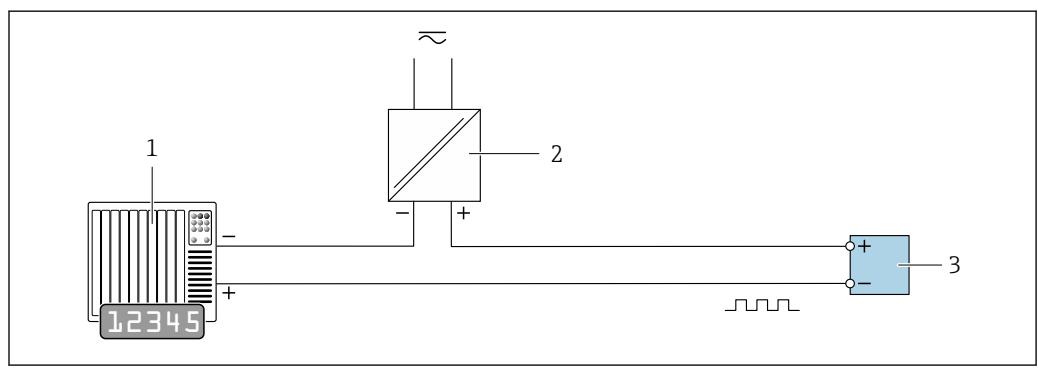


A0028761

■ 10 Пример подключения для импульсного/частотного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с импульсным/частотным входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → ■ 15


Релейный выход

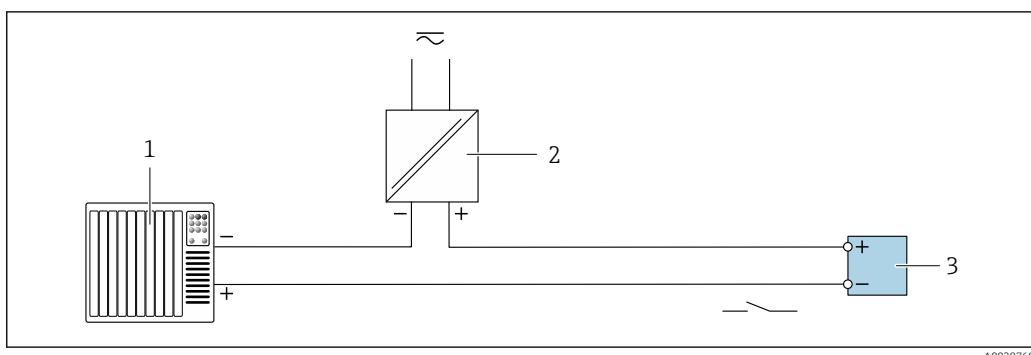

■ 11 Пример подключения для релейного выхода (пассивного)


- 1 Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → ■ 15

Двойной импульсный выход

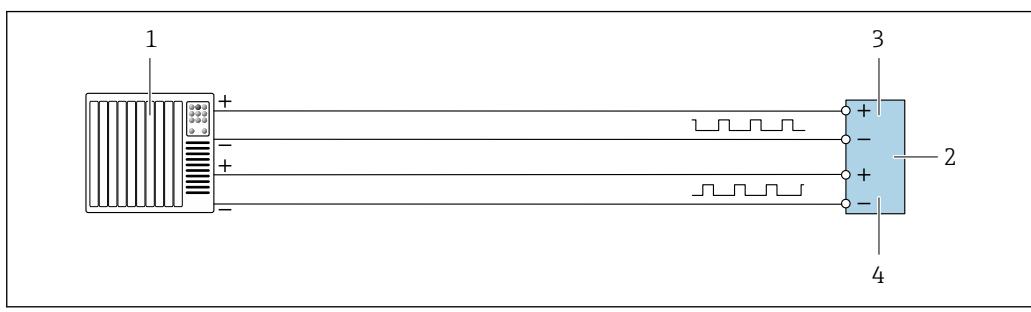


■ 12 Пример подключения двойного импульсного выхода (активного)

- 1 Система автоматизации с двойным импульсным входом (например, ПЛК)
- 2 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → ■ 16
- 3 Двойной импульсный выход
- 4 Двойной импульсный выход (ведомый), с переменой фаз

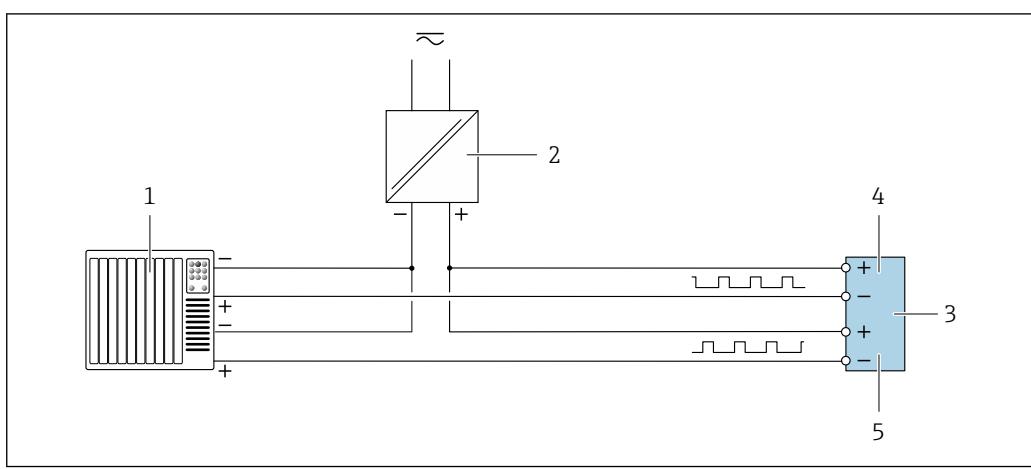


■ 13 Пример подключения двойного импульсного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с двойным импульсным входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → ■ 16
- 4 Двойной импульсный выход
- 5 Двойной импульсный выход (ведомый), с переменой фаз

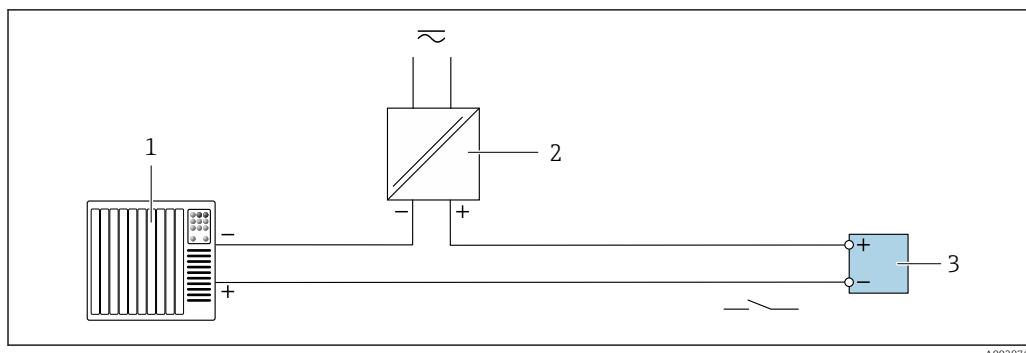Релейный выход**■ 14 Пример подключения релейного выхода (пассивного)**

1 Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК)


2 Источник питания

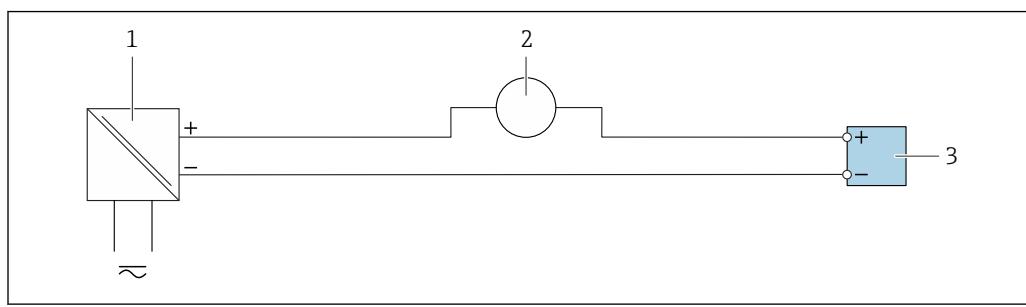3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → **■ 17****Токовый вход****■ 15 Пример подключения для токового входа 4...20 мА**

1 Источник питания

2 Внешнее измерительное устройство (например, для считывания давления или температуры)

3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям

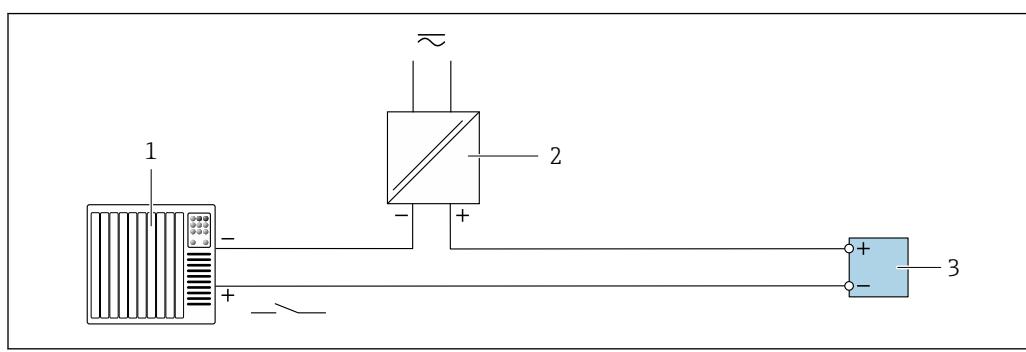Входной сигнал состояния**■ 16 Пример подключения для входного сигнала состояния**

1 Система автоматизации с выходом для сигнала состояния (например, ПЛК)

2 Источник питания

3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям

Выравнивание потенциалов	
---------------------------------	--

Требования

Принятие специальных мер по выравниванию потенциалов не требуется.

Клеммы	
---------------	--

ПреобразовательПружинные клеммы для проводников сечением 0,2 до 2,5 мм² (24 до 12 AWG)

Кабельные вводы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кабельный ввод: M20 × 1,5 с кабелем диаметром 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм) ■ Резьба кабельного ввода: <ul style="list-style-type: none"> - NPT ½" - G ½" - M20 ■ Разъем прибора для цифрового подключения: M12 Доступно только для определенных исполнений приборов →  29. 												
Спецификация кабелей	<p>Допустимый диапазон температур Минимальные требования: диапазон температуры для кабеля \geq температуры окружающей среды +20 K</p> <p>Кабель питания Подходит стандартный кабель.</p> <p>Кабель защитного заземления Кабель: 2,1 mm² (14 AWG) Сопротивление заземления должно быть меньше 1 Ом.</p> <p>Сигнальный кабель <i>Токовый выход 4...20 mA HART</i> Рекомендуется использовать экранированный кабель. Изучите схему заземления системы.</p> <p>PROFIBUS PA Витой двужильный экранированный кабель. Рекомендуется использовать кабель типа A .  Для получения дополнительной информации о планировании и монтаже сетей PROFIBUS PA см. следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> ■ Руководство по эксплуатации «Рекомендации по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA» (BA00034S) ■ Директива PNO 2.092 «Руководство по эксплуатации и монтажу PROFIBUS PA» ■ МЭК 61158-2 (MBP) </p> <p>FOUNDATION Fieldbus Витой двужильный экранированный кабель.  Для получения дополнительной информации о планировании и установке сетей FOUNDATION Fieldbus см. следующие документы: <ul style="list-style-type: none"> ■ Руководство по эксплуатации «Обзор FOUNDATION Fieldbus» (BA00013S) ■ Руководство по FOUNDATION Fieldbus ■ МЭК 61158-2 (MBP) </p> <p>Modbus RS485 Стандарт EIA/TIA-485 определяет два типа кабеля (A и B) для шины, подходящей для использования при любой скорости передачи. Рекомендуется использовать кабель типа A.</p>												
	<table border="1"> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Волновое сопротивление</td><td>135 до 165 Ом при частоте измерения 3 до 20 МГц</td></tr> <tr> <td>Емкость кабеля</td><td>< 30 pF/m</td></tr> <tr> <td>Поперечное сечение провода</td><td>> 0,34 mm² (22 AWG)</td></tr> <tr> <td>Тип кабеля</td><td>Витые пары</td></tr> <tr> <td>Сопротивление контура</td><td>\leq 110 Ом/км</td></tr> </table>	Тип кабеля	A	Волновое сопротивление	135 до 165 Ом при частоте измерения 3 до 20 МГц	Емкость кабеля	< 30 pF/m	Поперечное сечение провода	> 0,34 mm ² (22 AWG)	Тип кабеля	Витые пары	Сопротивление контура	\leq 110 Ом/км
Тип кабеля	A												
Волновое сопротивление	135 до 165 Ом при частоте измерения 3 до 20 МГц												
Емкость кабеля	< 30 pF/m												
Поперечное сечение провода	> 0,34 mm ² (22 AWG)												
Тип кабеля	Витые пары												
Сопротивление контура	\leq 110 Ом/км												

Затухание сигнала	Максимум 9 дБ по всей длине поперечного сечения кабеля
Экран	Медная экранирующая оплетка или экранирующая оплетка с экранирующей фольгой. При заземлении экрана кабеля соблюдайте концепцию заземления, принятую на предприятии.

Токовый выход 0/4...20 mA

Подходит стандартный кабель.

Импульсный/частотный/релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Двойной импульсный выход

Подходит стандартный кабель.

Релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Токовый вход 0/4...20 mA

Подходит стандартный кабель.

Входной сигнал состояния

Подходит стандартный кабель.

Соединительный кабель для преобразователя - выносной дисплей и модуль управления DKX001

Стандартный кабель

В качестве соединительного кабеля можно использовать стандартный кабель.

Стандартный кабель	4 жилы (2 пары); витые пары с разделением с общим экраном
Экранирование	Луженая медная оплетка, оптическое покрытие ≥ 85 %
Емкость: жила/экран	Максимум 1000 нФ для зоны 1, класс I, раздел 1
L/R	Максимум 24 мкГн/Ом для зоны 1, класс I, раздел 1
Длина кабеля	Максимум 300 м (1000 фут), см. следующую таблицу

Поперечный разрез	Используемая длина кабеля в безопасной зоне, Взрывоопасная зона 2, класс I, раздел 2 Взрывоопасная зона 1, класс I, раздел 1
0,34 мм ² (22 AWG)	80 м (270 фут)
0,50 мм ² (20 AWG)	120 м (400 фут)
0,75 мм ² (18 AWG)	180 м (600 фут)
1,00 мм ² (17 AWG)	240 м (800 фут)
1,50 мм ² (15 AWG)	300 м (1000 фут)

Дополнительный соединительный кабель

Стандартный кабель	Кабель ПВХ 2 × 2 × 0,34 мм ² (22 AWG) с общим экраном (2 витых пары с разделением)
Огнеупорность	В соответствии с DIN EN 60332-1-2
Устойчивость к действию масел	В соответствии с DIN EN 60811-2-1

Экранирование	Луженая медная оплетка, оптическое перекрытие ≥ 85 %
Емкость: жила/экран	≤ 200 pF/m
L/R	≤ 24 мкГн/Ом
Доступная длина кабеля	10 м (35 фут)
Рабочая температура	При монтаже в стационарном положении: -50 до +105 °C (-58 до +221 °F); с сохранением подвижности кабеля: -25 до +105 °C (-13 до +221 °F)

Точныхные характеристики

нормальные рабочие условия

- Пределы ошибок на основе ISO 11631
- Вода с +15 до +45 °C (+59 до +113 °F) при 2 до 6 бар (29 до 87 фунт/кв. дюйм)
- Спецификации в соответствии с протоколом калибровки
- Проверка погрешности на аккредитованных поверочных стендах согласно стандарту ISO 17025.

 Для получения информации об ошибках измерения используйте программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора *Applicator* →  89

Максимальная погрешность измерения

ИЗМ = от измеренного значения; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = температура среды

Базовая погрешность

 Технические особенности →  42

Массовый расход и объемный расход (жидкости)

±0,05 % ИЗМ (PremiumCal, код заказа "Калибровка, расход", опция D, для массового расхода)
±0,10 % ИЗМ

Массовый расход (газы)

±0,35 % ИЗМ

Плотность (жидкости)

±0,2 kg/m³ / ±0,0002 g/cm³

Действительно в диапазоне от 20 °C до 60 °C. Вне пределов этого диапазона температуры ошибка измерения возрастает на 0,015 kg/(m³·°C).

Допустимый диапазон для калибровки по плотности: 0 до 2 000 kg/m³,
+20 до +60 °C (+68 до +140 °F)

Спецификация плотности применима только при скорости потока не менее 0,2 m/s относительно номинального диаметра.

В целях обеспечения высочайшей точности измерения плотности избегайте больших растягивающих усилий при монтаже

Температура

±0,1 °C ± 0,003 · T °C (±0,18 °F ± 0,003 · (T - 32) °F)

Стабильность нулевой точки

DN		Стабильность нулевой точки	
[мм]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
25	1	0,36	0,013
50	2	1,8	0,066

DN		Стабильность нулевой точки	
[мм]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
80	3	5,4	0,20
100	4	11,5	0,42

Значения расхода

Значения расхода как параметр диапазона изменения, зависящий от номинального диаметра.

Единицы СИ

DN [мм]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]
25	20000	2000	1000	400	200	40
50	80000	8000	4000	1600	800	160
80	200000	20000	10000	4000	2000	400
100	550000	55000	27500	11000	5500	1100

Американские единицы измерения

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[дюймы]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]
1	736	73,6	36,8	14,7	7,4	1,5
2	2944	294,4	147,2	58,9	29,5	5,9
3	7360	736	368	147,2	73,6	14,7
4	20240	2024	1012	404,8	202,4	40,5

Погрешность на выходах

Выходные сигналы обеспечивают следующие значения погрешности.

Токовый выход

Погрешность	±5 мА
-------------	-------

Импульсный/частотный выход

ИЗМ = от значения измеряемой величины

Погрешность	Макс. ±50 ppm ИЗМ (по всему диапазону температуры окружающей среды)
-------------	---

Повторяемость

ИЗМ = от измеренного значения; 1 g/cm³ = 1 kg/l; Т = температура среды

Базовая повторяемость

Массовый расход и объемный расход (жидкости)
±0,025 % ИЗМ

Массовый расход (газы)
±0,25 % ИЗМ

 Технические особенности →  42

Плотность (жидкости)
±0,1 кг/m³ / ±0,0001 g/cm³

Температура
 $\pm 0,05 \text{ } ^\circ\text{C} \pm 0,0025 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C}$ ($\pm 0,09 \text{ } ^\circ\text{F} \pm 0,0015 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F}$)

Время отклика Время отклика зависит от конфигурации системы (выравнивание).

Влияние температуры окружающей среды **Токовый выход**

Температурный коэффициент	Макс. 1 мкА/ $^\circ\text{C}$
---------------------------	-------------------------------

Импульсный/частотный выход

Температурный коэффициент	Дополнительное воздействие отсутствует. Включено в погрешность.
---------------------------	---

Влияние температуры среды **Массовый расход и объемный расход**
 ВПД = верхний предел давления


При наличии разницы между температурой коррекции нулевой точки и рабочей температурой погрешность измерения сенсора составляет

DN 25 (1"): $\pm 0,0001 \text{ \% ВПД}/^\circ\text{C}$ ($\pm 0,00005 \text{ \% ВПД}/^\circ\text{F}$)

DN 50, 80, 100 (2", 3", 4"): $\pm 0,00015 \text{ \% ВПД}/^\circ\text{C}$ ($\pm 0,000075 \text{ \% ВПД}/^\circ\text{F}$)

Плотность

При наличии разницы между температурой калибровки по плотности и рабочей температурой погрешность измерения сенсора составляет $\pm 0,015 \text{ kg/m}^3 /^\circ\text{C}$ ($\pm 0,0075 \text{ kg/m}^3 /^\circ\text{F}$)

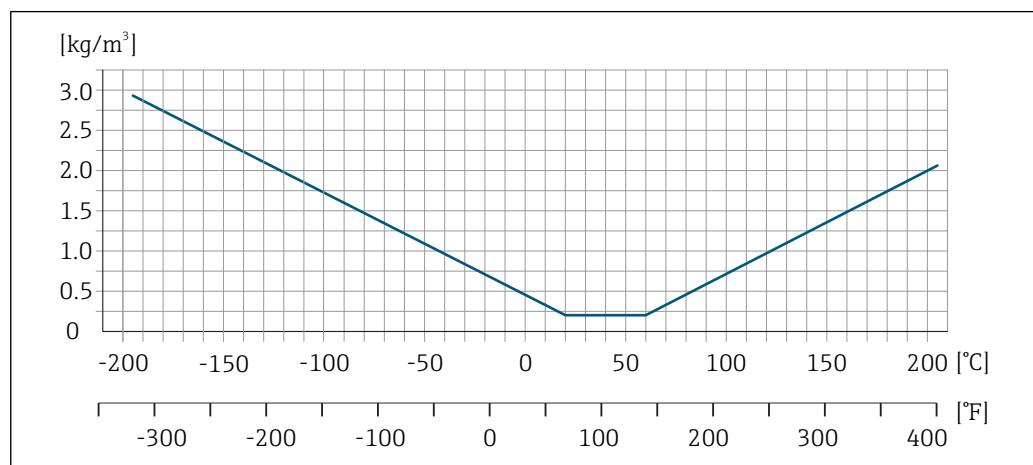

A0028731

Температура
 $\pm 0,005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C}$ ($\pm 0,005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F}$)

Влияние давления продукта

Массовый расход

DN [мм]	DN [дюйм]	% ИЗМ/бар	
		% ИЗМ/бар	% ИЗМ/фунт/кв. дюйм
25	1	-0,004	-0,00028
50	2	-0,003	-0,00021
80	3	-0,0085	-0,00059
100	4	-0,0065	-0,00045

Объемный расход

DN		[% ИЗМ/бар]	[% ИЗМ/фунт/кв. дюйм]
[мм]	[дюйм]		
25	1	-0,0035	-0,00024
50	2	+0,0005	+0,00003
80	3	-0,008	-0,00055
100	4	-0,0065	-0,00045

Плотность

DN		[% ИЗМ/бар]	[% ИЗМ/фунт/кв. дюйм]
[мм]	[дюйм]		
25	1	-0,0005	-0,00003
50	2	-0,0035	-0,00024
80	3	-0,0005	-0,00003
100	4	-0,0005	-0,00003

Технические особенности

ИЗМ = измеренное значение; ВПД = верхний предел диапазона измерений

BaseAccu = базовая погрешность в % ИЗМ, BaseRepeat = базовая повторяемость в % ИЗМ

MeasValue = измеренное значение; ZeroPoint = стабильность нулевой точки


Расчет максимальной погрешности измерения как функции расхода

Расход	Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021332	$\pm \text{BaseAccu}$ A0021339
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021333	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021334

Расчет максимальной повторяемости как функции расхода

Расход	Максимальная повторяемость в % ИЗМ
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021335	$\pm \text{BaseRepeat}$ A0021340
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021336	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021337

Пример максимальной погрешности измерения

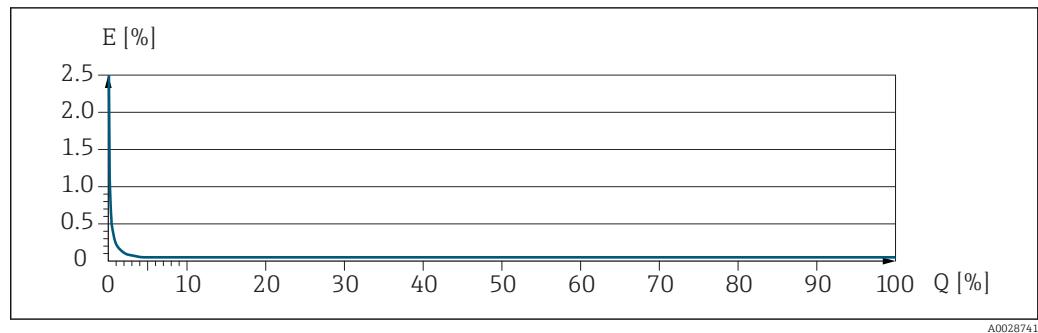


A0028741

E Погрешность: максимальная погрешность измерения, % ИЗМ (пример с применением PremiumCal)
 Q Значение расхода, %

Установка

Специальные приспособления, например опоры, не требуются. Внешние воздействия поглощаются конструкцией прибора.

Место монтажа

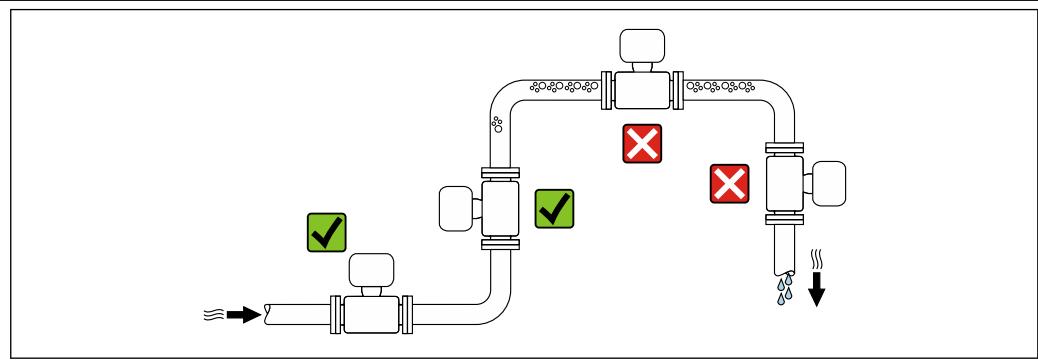


A0028772

Скапливание пузырьков газа в измерительной трубе может привести к увеличению погрешности измерения. Поэтому не допускается монтаж расходомера в следующих точках трубопровода:

- В самой высокой точке трубопровода.
- Непосредственно перед свободным сливом из спускной трубы.

Монтаж в спускных трубах

Несмотря на вышеуказанные рекомендации, следующие варианты монтажа допускают установку расходомера в вертикальном трубопроводе. Использование ограничителей трубы или диафрагмы с поперечным сечением меньше номинального диаметра позволяет предотвратить опорожнение трубы и сенсора в ходе измерения.

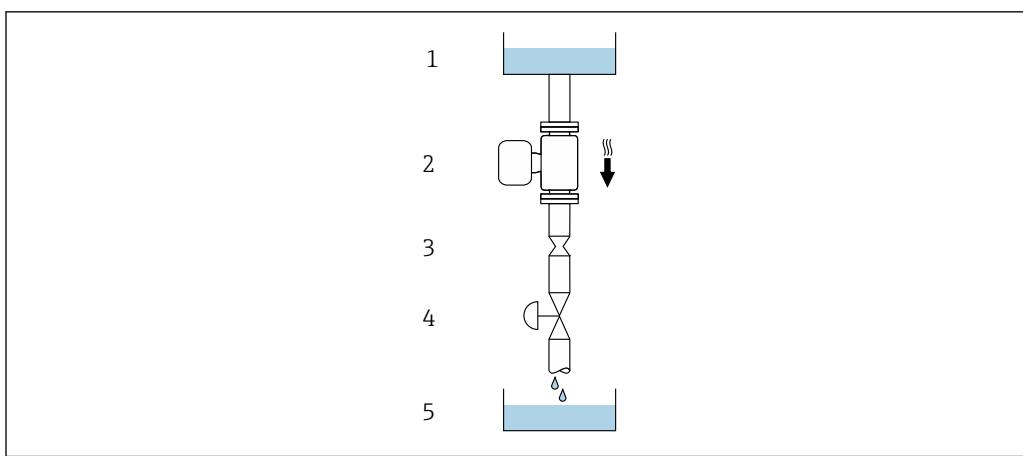

■ 17 Монтаж в трубе с нисходящим потоком (например, для дозирования)

- 1 Питающий резервуар
- 2 Сенсор
- 3 Плоская диафрагма, ограничитель трубы
- 4 Клапан
- 5 Дозировочный резервуар


DN		Диаметр: плоская диафрагма, ограничитель трубы	
[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]
25	1	14	0,55
50	2	28	1,10
80	3	50	1,97
100	4	65	2,60

Монтажные позиции

Для правильной установки сенсора убедитесь в том, что направление стрелки на паспортной табличке сенсора совпадает с направлением потока продукта (в трубопроводе).

Монтажные позиции			Рекомендуется
A	Вертикальная ориентация		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
B	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вверх		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ¹⁾ Исключения: → ■ 18, □ 45
C	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вниз		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ²⁾ Исключения: → ■ 18, □ 45
D	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вбок		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> → □ 45 ³⁾

- 1) В областях применения с низкими рабочими температурами возможно понижение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не ниже минимально допустимой для преобразователя рекомендуется такая ориентация установки.
- 2) В областях применения с высокими рабочими температурами возможно повышение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды, не превышающей максимально допустимую для преобразователя, рекомендуется такая ориентация установки.
- 3) Не рекомендуется для неоднородных продуктов.

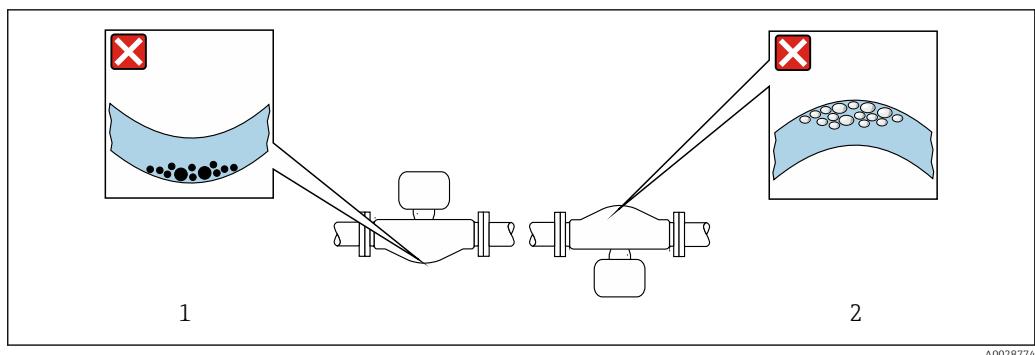

A0028774

図 18 Ориентация сенсора с изогнутой измерительной трубкой

- 1 Эта ориентация не рекомендуется для работы с жидкостями, переносящими твердые частицы: риск скопления твердых частиц.
- 2 Эта ориентация не рекомендуется для работы с жидкостями со свободным газом: риск скопления газа.

Входные и выходные участки

Если кавитация не возникает, принимать специальные меры для устранения возможной турбулентности из-за фитингов (клапаны, колена, Т-образные участки и т.д.) не требуется
→ [51](#).

Специальные инструкции по монтажу

Дренируемость

В случае вертикальной ориентации измерительные трубы могут осушаться полностью, благодаря чему предотвращается скопление твердых частиц внутри них.


Разрывной диск

Правильное положение разрывного диска обозначено на наклейке, находящейся на его задней стороне.

Транспортную упаковку необходимо снять.

Существующие соединительные патрубки не предназначены для контроля давления или промывки, они применяются в качестве места установки разрывного диска.

В случае отказа разрывного диска можно ввернуть в его внутреннюю резьбу сливное устройство, чтобы обеспечить слив выходящей среды.

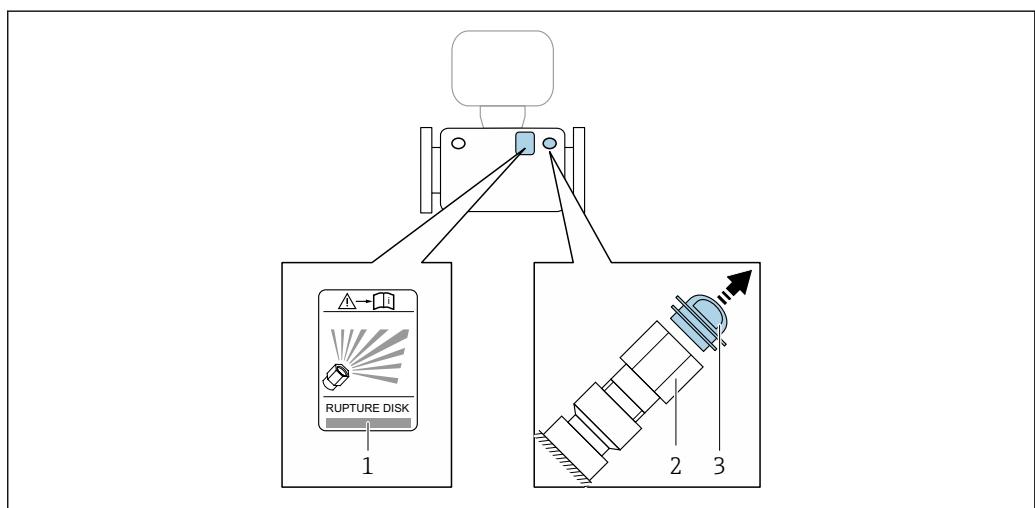

A0030346

- 1 Этикетка разрывного диска
- 2 Разрывной диск с внутренней резьбой 1/2" NPT и шириной 1" (поперек плоскости)
- 3 Защита для транспортировки

Информация о размерах: см. раздел "Механическая конструкция" -> "Аксессуары"


Коррекция нулевой точки

Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Калибровка осуществляется в нормальных условиях → 39. Ввиду этого, коррекция нулевой точки на месте эксплуатации, как правило, не требуется.

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых значениях расхода
- В случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости).

Защитный козырек

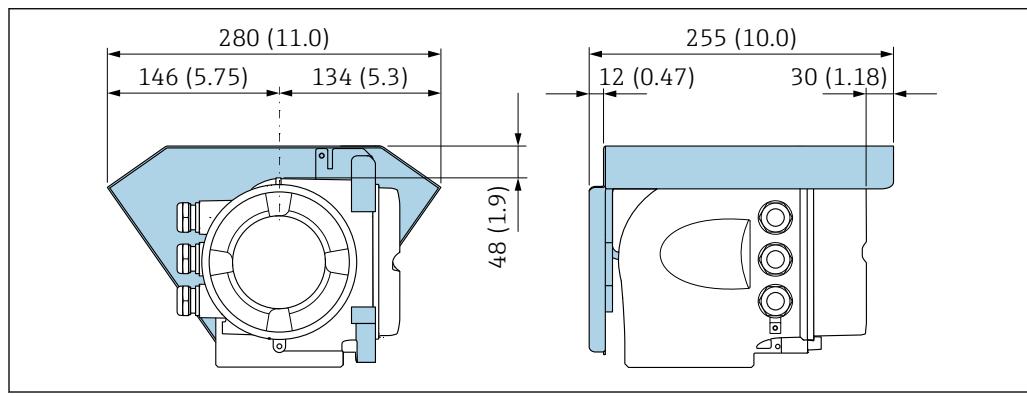

A0029553

Определение угла наклона и угла вращения

i Для правильного измерения необходимо определить угол наклона и угол вращения и затем ввести эти значения.

i Угол можно указывать с точностью $\pm 10^\circ$.

Угол наклона	Угол вращения
 A0032309	 A0032310
Область регулировки угла наклона показана синим цветом (угол α).	Область регулировки угла вращения показана синим цветом (угол β).

Окружающая среда

Диапазон температур окружающей среды

Читаемость локального дисплея

-20 до +60 °C (-4 до +140 °F)
При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться.


- ▶ При эксплуатации вне помещений:
Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.

 Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать в Endress+Hauser : → 87

Температура хранения	-50 до +80 °C (-58 до +176 °F)
Климатический класс	DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)
Степень защиты	Преобразователь и сенсор <ul style="list-style-type: none"> ■ В качестве стандарта: IP66/67, защитная оболочка типа 4X ■ При открытом корпусе: IP20, защитная оболочка типа 1 ■ Модуль дисплея: IP20, защитная оболочка типа 1 Внешняя антенна WLAN IP67
Виброустойчивость	<ul style="list-style-type: none"> ■ Синусоидальные вибрации в соответствии с IEC 60068-2-6 <ul style="list-style-type: none"> - 2 до 8,4 Гц, 3,5 мм пиковое значение - 8,4 до 2 000 Гц, 1 г пиковое значение ■ Случайные вибрации в широком диапазоне, в соответствии с IEC 60068-2-64 <ul style="list-style-type: none"> - 10 до 200 Гц, 0,003 г²/Гц - 200 до 2 000 Гц, 0,001 г²/Гц - Суммарно: 1,54 г rms
Ударопрочность	Удары полусинусоидальными импульсами, в соответствии с IEC 60068-2-27 6 мс 30 г
Ударопрочность	Удары при манипуляциях, в соответствии с IEC 60068-2-31
Внутренняя очистка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция очистки на месте (CIP) ■ Функция стерилизации на месте (SIP)
Опции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Исполнение, очищенное от масла и смазки, для смачиваемых частей, без сертификата проверки Код заказа "Обслуживание", опция НА ■ Исполнение, очищенное от масла и смазки, для смачиваемых частей, с сертификатом проверки по британскому стандарту – BS IEC 60877:1999+ British Oxygen Cleaning – обезжиривание в соответствии со спецификациями BOC 00000-N-S-430-00-01 Код заказа "Обслуживание", опция НВ
Электромагнитная совместимость (EMC)	Согласно IEC/EN 61326 и рекомендациям NAMUR 21 (NE 21)  Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.

Процесс

Диапазон температур среды	Стандартное исполнение	-50 до +205 °C (-58 до +401 °F)	Код заказа "Материал измерительной трубки", опция LA
	Низкотемпературное исполнение	-196 до +150 °C (-320 до +302 °F)	

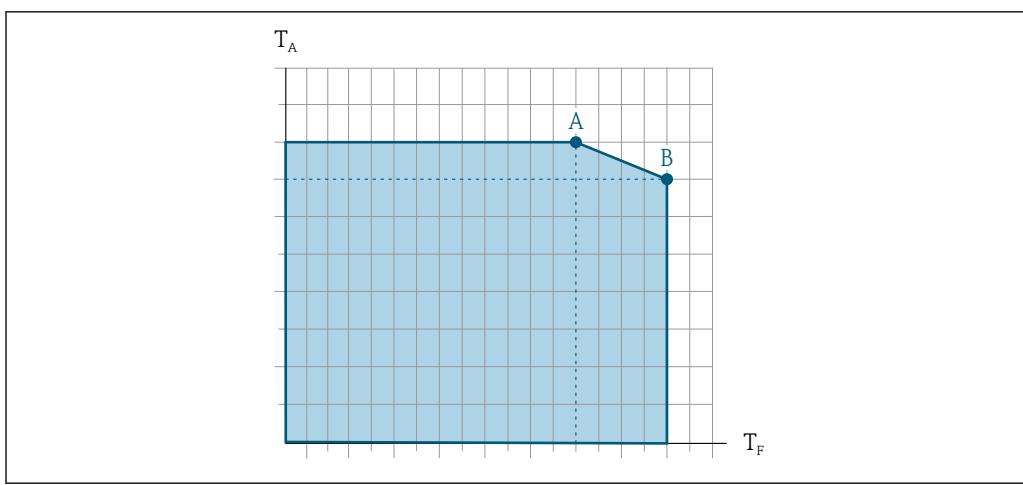

T_a Температура окружающей среды

T_F Температура среды

A Максимально допустимая температура среды при $T_{A\ max} = 60\ ^\circ\text{C}$ ($140\ ^\circ\text{F}$); более высокие температуры требуют снижения температуры окружающей среды T_A (отклонение)

B Максимально допустимая температура окружающей среды при максимальной установленной температуре для сенсора

Сенсор	Неизолированный				Изолированный			
	A		B		A		B	
	T_a	T_F	T_a	T_F	T_a	T_F	T_a	T_F
Promass Q 300 ¹⁾	60 °C (140 °F)	205 °C (401 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	50 °C (122 °F)	205 °C (401 °F)
Promass Q 300 ²⁾	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	50 °C (122 °F)	150 °C (302 °F)

- 1) Стандартное исполнение (код заказа "Материал измерительной трубы, поверхность смачиваемых частей", опция SA)
 2) Стандартное исполнение (код заказа "Материал измерительной трубы, поверхность смачиваемых частей", опция SB)


Уплотнения

Без внутренних уплотнений

Плотность 0 до 5 000 кг/м³ (0 до 312 lb/cf)


Зависимости "давление/температура" Приведенные ниже диаграммы давление/температура относятся ко всем частям прибора, находящимся под давлением, а не только к присоединению к процессу.

Фланец по EN 1092-1 (DIN 2501)

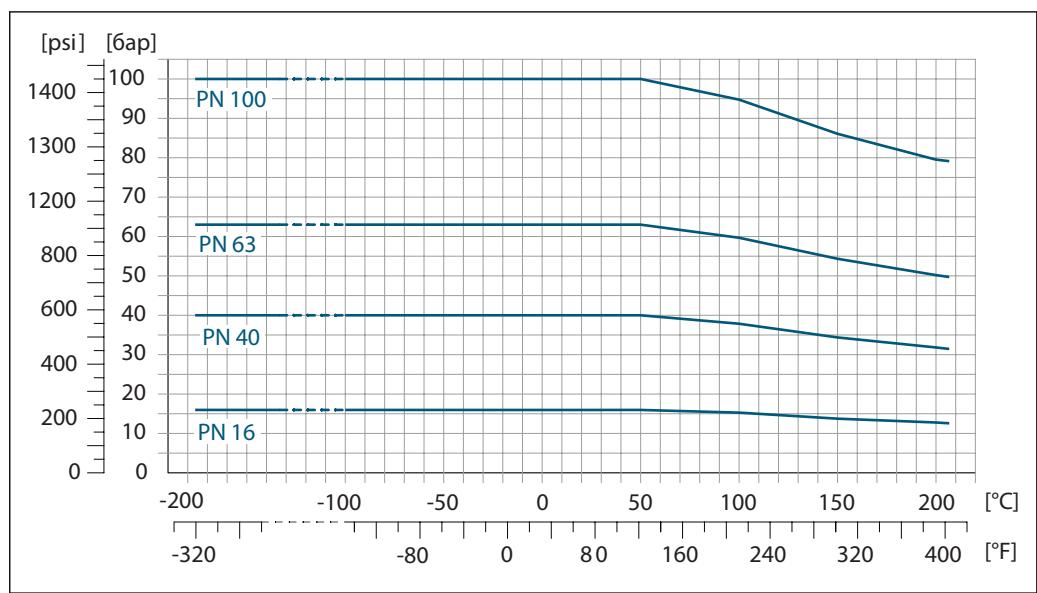


■ 19 С материалом фланца 1.4404 (F316/F316L)

Фланец по ASME B16.5

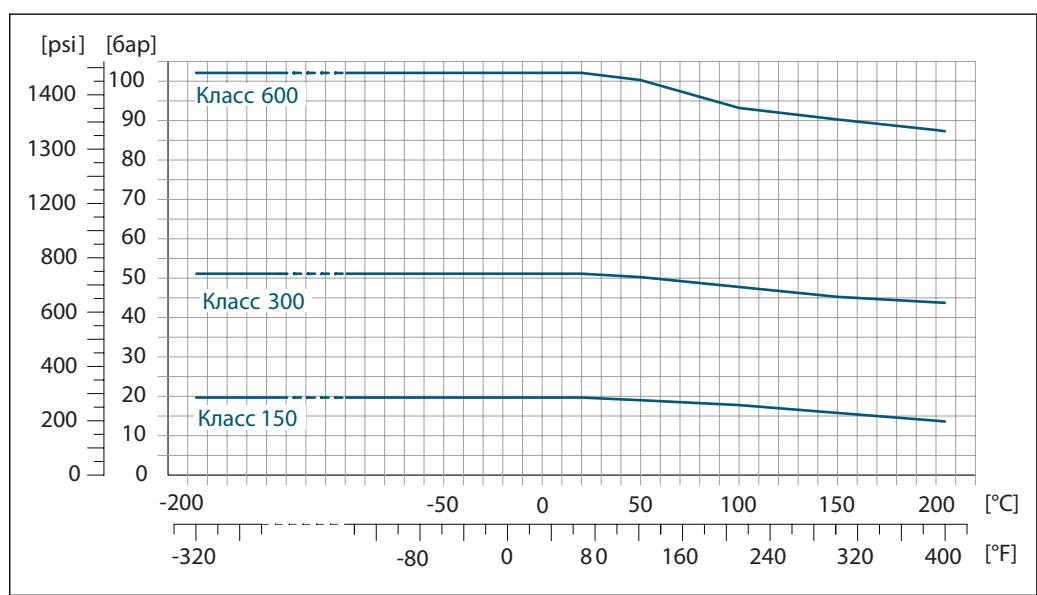

■ 20 С материалом фланца 1.4404 (F316/F316L)

Фланец JIS B2220

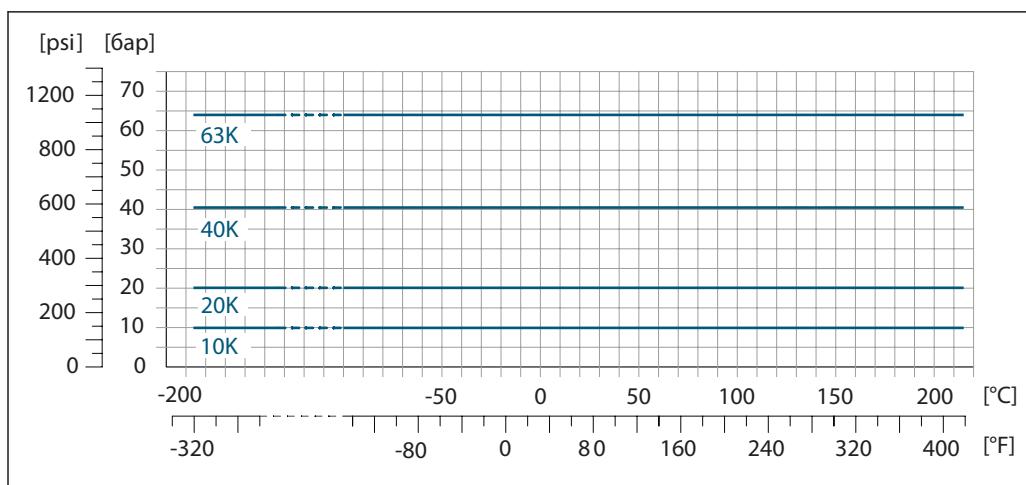

A0029639-RU

■ 21 С материалом фланца 1.4404 (F316/F316L)

Вторичный кожух

Вторичный кожух наполняется гелием и служит для защиты электронных и механических частей прибора изнутри.

Приведенные ниже значения номинального давления/давления разрушения для вторичного кожуха действительны только для стандартных приборов и/или приборов с закрытыми присоединениями для продувки (никогда не открывались/ заводское состояние).

При подключении прибора с присоединениями для продувки (код заказа для раздела "Опции сенсора", опция **CH** "Присоединение для продувки") к системе продувки максимальное номинальное давление определяется системой продувки или прибором (в зависимости от того, какой из компонентов имеет более низкое номинальное давление).

Если прибор снабжен разрывным диском (код заказа для раздела "Опции сенсора", опция **CA** "Разрывной диск"), то максимальное номинальное давление определяется давлением срабатывания разрывного диска → ■ 51.

Давление разрушения вторичного кожуха – это типичное внутреннее давление, достигаемое к моменту механического повреждения вторичного кожуха, которое определяется при испытании на соответствие типу. Соответствующую декларацию о прохождении испытания на соответствие типу можно заказать вместе с прибором (код заказа для раздела "Дополнительные сертификаты", опция **LN** "Декларация о прохождении испытания на соответствие типу").

DN		Номинальное давление для вторичного кожуха (разработан с коэффициентом запаса прочности ≥ 4)		Давление разрушения для вторичного кожуха	
[мм]	[дюйм]	[бар]	[фунт/кв. дюйм]	[бар]	[фунт/кв. дюйм]
25	1	40	580	290	4 205
50	2	40	580	160	2 320
80	3	25	362	150	2 175
100	4	25	362	120	1 740

i В случае повреждения измерительной трубы (например, из-за воздействия условий процесса, таких как коррозийность или абразивность жидкости) вытекающая из нее жидкость будет задерживаться вторичным кожухом.

Если протекающий продукт предполагается сливать в сливное устройство, то сенсор необходимо снабдить разрывным диском. Сливное устройство подключается к дополнительному резьбовому присоединению → ■ 63.

Если сенсор необходимо продувать газом (обнаружение газа), то необходимо снабдить его присоединениями для продувки.

i Не допускается открывать присоединения для продувки, если немедленное заполнение вторичного кожуха осущенным инертным газом невозможно. Продувку разрешается выполнять только под низким давлением. Максимальное давление: 5 бар (72,5 фунт/кв. дюйм).

В случае повреждения трубы уровень давления внутри вторичного кожуха поднимается сообразно рабочему давлению. Если номинальное давление/давление разрушения вторичного кожуха с точки зрения заказчика не обеспечивает достаточного запаса по уровню защиты, прибор можно снабдить разрывным диском. Он позволяет избежать интенсивного набора давления внутри вторичного кожуха и настоятельно рекомендуется к применению при работе с газом под высоким давлением, особенно в тех случаях, когда давление процесса превышает давление разрушения вторичного кожуха.

Размеры указаны в разделе "Механическая конструкция" → [54](#)

Разрывной диск

В целях повышения уровня безопасности можно выбрать исполнение прибора с разрывным диском, имеющим давление срабатывания ... (код заказа "Опции сенсора", опция CA "разрывной диск").

Специальные инструкции по монтажу: → [45](#)

Информация о размерах: → [63](#)

Пределы расхода

Номинальный диаметр следует выбирать в зависимости от требуемого диапазона расхода и допустимой величины потери давления.

i Значения верхнего предела диапазона измерений приведены в разделе "Диапазон измерения".

- Минимальный рекомендуемый верхний предел диапазона измерения составляет прибл. 1/20 от максимального верхнего предела диапазона измерения
- В большинстве областей применения идеальным является значение 20 до 50 % от максимального верхнего предела диапазона измерения
- Для абразивных материалов (например, жидкостей с содержанием твердых частиц) рекомендуется выбрать более низкое значение верхнего предела диапазона измерения: скорость потока < 1 м/с (< 3 ft/s).

Потеря давления


i Для расчета потери давления используется программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора *Applicator* → [89](#)

Давление в системе

Важно не допускать возникновения кавитации, а также высвобождения газа, содержащегося в жидкости. Этого можно избежать за счет установки достаточно высокого давления в системе.

С этой целью рекомендуется установка в следующих местах:

- в самой низкой точке вертикальной трубы;
- после насосов (отсутствует опасность образования вакуума).

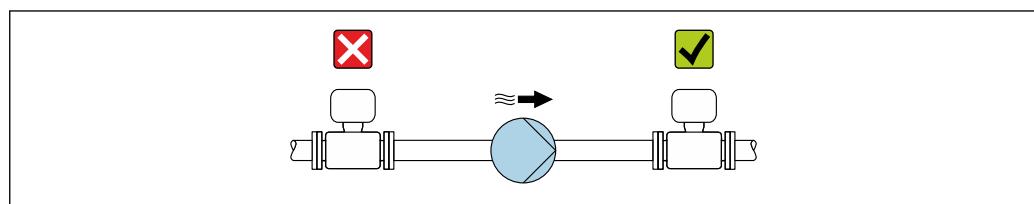

A0028777

Теплоизоляция

Для некоторых жидкостей необходимо свести тепло, излучаемое от сенсора в сторону преобразователя, к минимуму. Для обеспечения требуемой теплоизоляции можно использовать широкий спектр материалов.

УКАЗАНИЕ

Возможность перегрева при наличии изоляции


- Убедитесь в том, что температура в нижней области корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F)

УКАЗАНИЕ

Кроме того, толщина изоляции может превышать рекомендованное максимальное значение.


Предварительные условия:

- ▶ Удостоверьтесь в том, что на достаточно большой площади шейки преобразователя происходит конвекция.
- ▶ Убедитесь в том, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается непокрытой. Непокрытая область играет роль радиатора и защищает электронные компоненты от перегрева и переохлаждения.

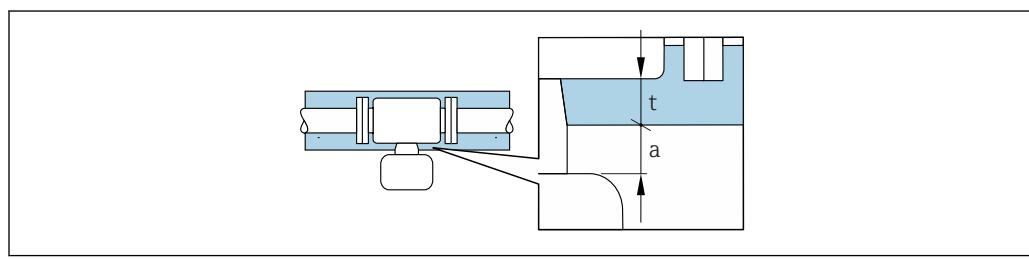

t Максимальная толщина изоляции
a Минимальное расстояние до изоляции

Минимальное расстояние между преобразователем и изоляцией составляет 10 мм (0,39 дюйм). За счет этого преобразователь гарантированно остается полностью свободным.

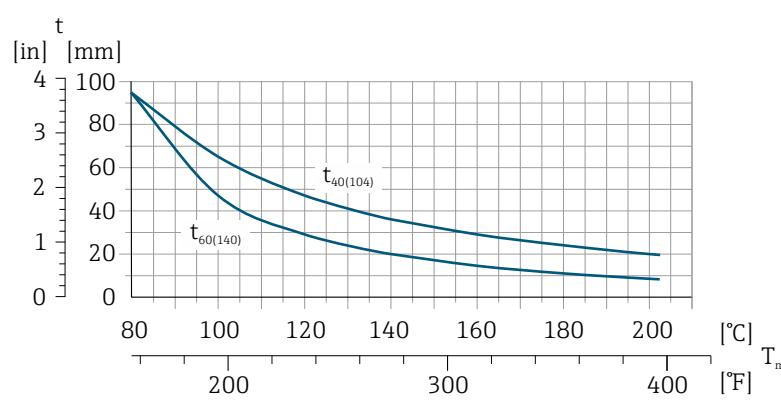

t Толщина изоляции
 T_m Температура среды
 $t_{40(104)}$ Рекомендованная максимальная толщина изоляции при температуре окружающей среды $T_a = 40^\circ\text{C}$ (104 °F)
 $t_{60(140)}$ Рекомендованная максимальная толщина изоляции при температуре окружающей среды $T_a = 60^\circ\text{C}$ (140 °F)

A0029921

Обогрев

При работе с некоторыми жидкостями могут потребоваться специальные меры по предотвращению теплопотерь в месте присоединения сенсора.

Способы обогрева

- Электрический обогрев, например, с помощью ленточных электронагревателей
- Посредством труб, по которым проходит горячая вода или пар
- С помощью нагревательных рубашек

УКАЗАНИЕ**Возможность перегрева при нагревании**

- ▶ Убедитесь в том, что температура в нижней области корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F).
- ▶ Удостоверьтесь в том, что на достаточно большой площади шейки преобразователя происходит конвекция.
- ▶ Убедитесь в том, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается непокрытой. Непокрытая область играет роль радиатора и защищает электронные компоненты от перегрева и переохлаждения.

Вибрации

Вибрация технологической установки не мешает правильному функционированию измерительной системы.

Измерение в режиме коммерческого учета

Измерительный прибор прошел дополнительное испытание в соответствии с OIML R81/R117 и имеет сертификат испытаний типа ЕС в соответствии с Директивой об измерительных приборах 2014/32/EC (MID) для областей эксплуатации прибора, подпадающих под законодательно регулируемый метрологический контроль ("коммерческий учет") для жидкостей, отличных от воды, и криогенных жидкостей (Приложение MI-005).

Допустимая температура жидкости в данных случаях составляет -196 до +80 °C (-321 до +176 °F).

Прибор используется с законодательно поверенным сумматором на локальном дисплее (дополнительная опция – с поверенным импульсным выходом).

Измерительные приборы, подлежащие метрологическому контролю, суммируют в оба направления, т. е. все выходы учитывают составляющие потока как в положительном (прямом), так и отрицательном (обратном) направлении.

По общему правилу измерительный прибор, подлежащий метрологическому контролю, защищен от вскрытия пломбами на преобразователе или сенсоре. Эти пломбы, как правило, могут быть сняты только представителем уполномоченного органа по метрологическому контролю.




- После запуска или опечатывания прибора управление прибором возможно лишь в ограниченной степени.
- Подробную информацию об оформлении заказа и национальных сертификатах, основанных на сертификатах OIML (жидкости, отличные от воды, или криогенные жидкости .

Механическая конструкция

Размеры в единицах СИ

Компактное исполнение

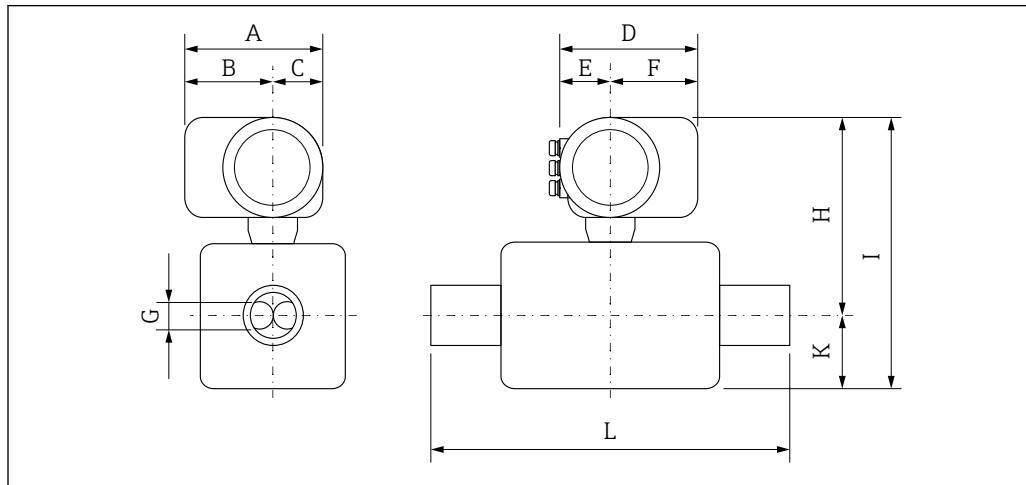

A0029786

Код заказа "Корпус", опция А "Алюминий, с покрытием"

DN [мм]	A ¹⁾ [мм]	B ¹⁾ [мм]	C [мм]	D ²⁾ [мм]	E ²⁾ [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	K [мм]	L [мм]
25	200	141	59	169	68	101	15,2	331,5	548,5	217	3)
50	200	141	59	169	68	101	28,0	352	760	408	3)
80	200	141	59	169	68	101	43,3	379	903	524	3)
100	200	141	59	169	68	101	68,9	405	1060	655	3)

1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 30 мм

2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 30 мм

3) в зависимости от присоединения к процессу

Код заказа "Корпус", опция А "Алюминий, с покрытием"; Ex d

DN [мм]	A ¹⁾ [мм]	B ¹⁾ [мм]	C [мм]	D ²⁾ [мм]	E ²⁾ [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	K [мм]	L [мм]
25	200	141	59	169	68	101	15,2	361,5	578,5	217	3)
50	200	141	59	169	68	101	28,0	382	790	408	3)
80	200	141	59	169	68	101	43,5	409	933	524	3)
100	200	141	59	169	68	101	68,9	435	1090	655	3)

1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 38 мм

2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 30 мм

3) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу

Код заказа "Корпус", опция В "Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение"

DN [мм]	A ¹⁾ [мм]	B ¹⁾ [мм]	C [мм]	D ²⁾ [мм]	E ²⁾ [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	K [мм]	L [мм]
25	200	141	59	169	68	101	15,2	330,5	547,5	217	3)
50	200	141	59	169	68	101	28,0	351	759	408	3)

DN [мм]	A ¹⁾ [мм]	B ¹⁾ [мм]	C [мм]	D ²⁾ [мм]	E ²⁾ [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	K [мм]	L [мм]
80	200	141	59	169	68	101	43,5	378	902	524	³⁾
100	200	141	59	169	68	101	68,9	404	1059	655	³⁾

- 1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 16 мм
 2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 30 мм
 3) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу


Код заказа "Корпус", опция L "Плитой, нержавеющая сталь"

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D ¹⁾ [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	K [мм]	L [мм]
25	200	141	59	169	68	101	15,2	361,5	578,5	217	²⁾
50	200	141	59	169	68	101	28,0	382	790	408	²⁾
80	200	141	59	169	68	101	43,5	409	933	524	²⁾
100	200	141	59	169	68	101	68,9	435	1090	655	²⁾

- 1) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 30 мм
 2) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу

Фланцевые соединения

Фиксированные фланцевые соединения EN 1092-1, ASME B16.5, JIS B2220

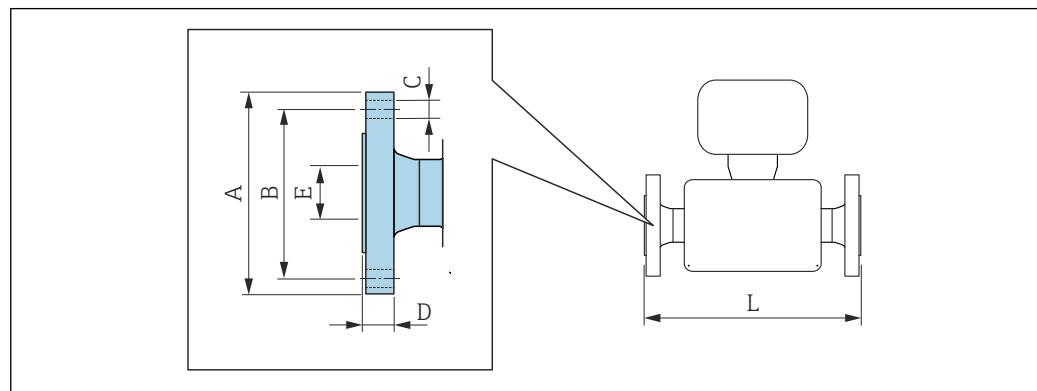

A0015621

i Допуск по длине для размера L в мм:
 +1,5 / -2,0

**Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN16
 1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D1S**

**Фланец с пазом в соответствии с EN 1092-1, форма D (DIN 2512N): PN16
 1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D5S**

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
100	220	180	8 × Ø18	20	107,1	1128

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B1 (DIN 2526, форма C), Ra 3,2 до 12,5 мкм

Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501): PN16 с уменьшением номинального диаметра 1.4404 (F316/F316L)

DN [мм]	уменьши- е до DN [мм]	Код заказа "Присоединение к процессу", Опция	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
100	80	DHS	220	180	8 × Ø 18	20	107,1	874
150	100	DJS	285	240	8 × Ø 22	22	159,3	1167

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма В1 (DIN 2526, форма С), Ra 3,2 до 12,5 мкм

**Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 40
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D2S**

**Фланец с пазом в соответствии с EN 1092-1, форма D (DIN 2512N): PN 40
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D6S**

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	115	85	4 × Ø 14	18	28,5	440
50	165	125	4 × Ø 18	20	54,5	715
80	200	160	8 × Ø 18	24	82,5	840
100	235	190	8 × Ø 22	24	107,1	1128

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма В1 (DIN 2526, форма С), Ra 3,2 до 12,5 мкм

Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501): PN 40 с уменьшением номинального диаметра 1.4404 (F316/F316L)

DN [мм]	уменьши- е до DN [мм]	Код заказа "Присоединение к процессу", Опция	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
80	50	DGS	200	160	8 × Ø 18	24	82,5	840
100	80	DIS	235	190	8 × Ø 22	24	107,1	874
150	100	DKS	300	250	8 × Ø 26	28	159,3	1167

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма В1 (DIN 2526, форма С), Ra 3,2 до 12,5 мкм

**Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 63
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D3S**

**Фланец с пазом в соответствии с EN 1092-1, форма D (DIN 2512N): PN 63
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D7S**

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
50	180	135	4 × Ø 22	26	54,5	724
80	215	170	8 × Ø 22	28	81,7	875
100	250	200	8 × Ø 26	30	106,3	1128

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма В1 (DIN 2526, форма С), Ra 3,2 до 12,5 мкм

**Фланец в соответствии с EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 100
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D4S**

**Фланец с пазом в соответствии с EN 1092-1, форма D (DIN 2512N): PN 100
1.4404 (F316/F316L): код заказа "Присоединение к процессу", опция D8S**

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	140	100	4 × Ø18	24	28,5	470
50	195	145	4 × Ø26	28	53,9	740
80	230	180	8 × Ø26	32	80,9	885
100	265	210	8 × Ø30	36	104,3	1128

Шероховатость поверхности (фланец): EN 1092-1, форма B2 (DIN 2526, форма C), Ra 0,8 до 3,2 мкм

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 150
1.4404 (F316/F316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция AAS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	110	79,4	4 × Ø15,7	14,2	26,7	440
50	150	120,7	4 × Ø19,1	19,1	52,6	715
80	190	152,4	4 × Ø19,1	23,9	78,0	840
100	230	190,5	8 × Ø19,1	23,9	102,4	1128

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 150 с уменьшением номинального диаметра
1.4404 (F316/F316L)**

DN [мм]	уменьши е до DN [мм]	Код заказа "Присоединение к процессу", Опция	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
80	50	AJS	190	152,4	4 × Ø19,1	23,9	78,0	720
100	80	ALS	230	190,5	8 × Ø 19,1	23,9	102,4	874
150	100	ANS	280	241,3	8 × Ø 22,4	25,4	154,2	1167

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 300
1.4404 (F316/F316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция ABS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	125	88,9	4 × Ø19,1	17,5	26,7	440
50	165	127	8 × Ø19,1	22,3	52,6	715
80	210	168,3	8 × Ø22,3	28,4	78,0	840
100	255	200	8 × Ø22,3	31,7	102,4	1128

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 300 с уменьшением номинального диаметра
1.4404 (F316/F316L)**

DN [мм]	уменьши- е до DN [мм]	Код заказа "Присоединение к процессу", Опция	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
80	50	AKS	210	168,3	8 × Ø 22,3	28,4	78,0	732
100	80	AMS	255	200	8 × Ø 22,3	31,7	102,4	894
150	100	AOS	320	269,9	12 × Ø 22,3	36,5	154,2	1187

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 600

1.4404 (F316/F316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция ACS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	125	88,9	4 × Ø 19,1	23,9	24,3	490
50	165	127	8 × Ø 19,1	31,8	49,2	742
80	210	168,3	8 × Ø 22,2	40,0	73,7	900
100	275	215,9	8 × Ø 25,4	48,4	97,3	1158

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

Фланец JIS B2220: 10K

1.4404 (F316/F316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция NDS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
50	155	120	4 × Ø 19	16	50	715
80	185	150	8 × Ø 19	18	80	832
100	210	175	8 × Ø 19	18	100	1128

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 3,2 до 6,3 мкм

Фланец JIS B2220: 20K

1.4404 (F316/F316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция NES

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	125	90	4 × Ø 19	16	25	440
50	155	120	8 × Ø 19	18	50	715
80	200	160	8 × Ø 23	22	80	832
100	225	185	8 × Ø 23	24	100	1128

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 1,6 до 3,2 мкм

**Фланец JIS B2220: 40K
1.4404 (F316/F316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция NGS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	130	95	4 × Ø19	22	25	485
50	165	130	8 × Ø19	26	50	760
80	210	170	8 × Ø23	32	75	890
100	250	205	8 × Ø 25	36	100	1168

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 1,6 до 3,2 мкм


**Фланец JIS B2220: 63K
1.4404 (F316/F316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция NHS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	140	100	4 × Ø23	27	22	494
50	185	145	8 × Ø23	34	48	775
80	230	185	8 × Ø25	40	73	915
100	270	220	8 × Ø27	44	98	1168

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 1,6 до 3,2 мкм

Фиксированный фланец DIN 11864-2

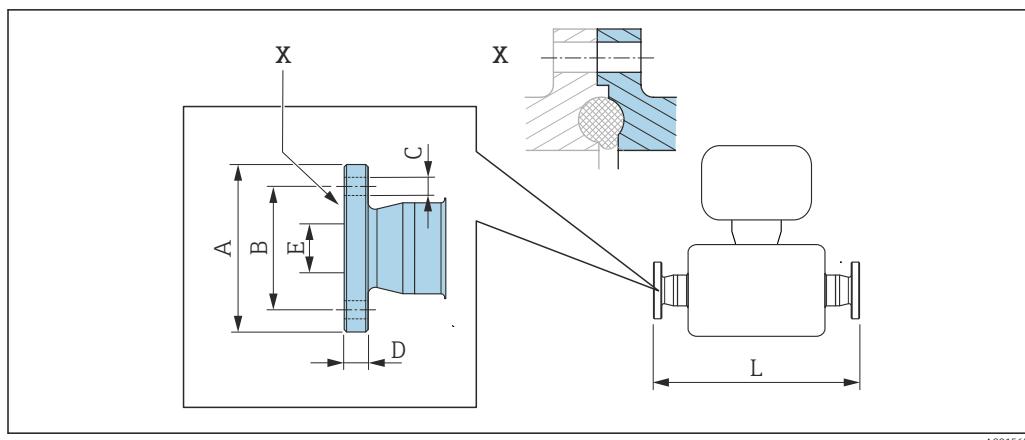

■ 22 Деталь X: асимметричное присоединение к процессу, деталь, обозначенная синим цветом, предоставляется поставщиком.

i Допуск по длине для размера L в мм:
+1,5 / -2,0

Фланец DIN11864-2, форма А, для трубы по DIN11866 серии А, плоский фланец
1.4404 (316/316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция KCS

DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
25	70	53	4 × Ø 9	10	26	454
50	94	77	4 × Ø 9	10	50	720
80	133	112	8 × Ø 11	12	81	900
100	159	137	8 × Ø 11	14	100	1128

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубы", опция SB

Фланец DIN11864-2, форма А, для трубы по DIN11866 серии А, плоский фланец с уменьшением
номинального диаметра
1.4404 (316/316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция KAS


DN [мм]	уменьшение до DN [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	L [мм]
40	25	82	65	4 × Ø 9	10	38	- ¹⁾

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубы", опция SB

1) Информацию о монтажном расстоянии можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Соединения на основе зажимов

Tri-Clamp

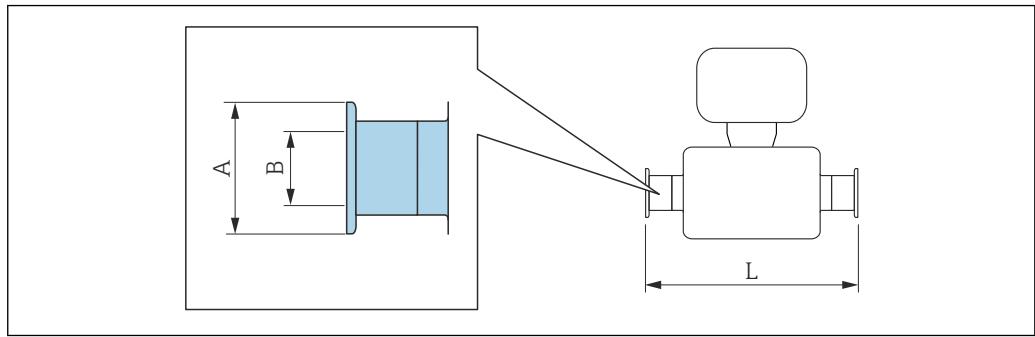

i Допуск по длине для размера L в мм:
+1,5 / -2,0

Tri-Clamp для трубы по DIN 11866 серии C

1.4404 (316/316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция FTS

DN [мм]	Clamp [дюйм]	A [мм]	B [мм]	L [мм]
25	1	50,4	22,1	434
50	2	63,9	47,5	720
80	3	90,9	72,9	900
100	4	118,9	97,4	1 128

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубки", опция SB

Tri-Clamp (1½), для трубы по DIN 11866 серии С с уменьшением номинального диаметра
1.4404 (316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция FAS


DN [мм]	уменьшение до DN [мм]	Clamp [дюйм]	A [мм]	B [мм]	L [мм]
40	25	1½ ¹⁾	50,4	34,80	- ²⁾

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубки", опция SB

- 1) Присоединение соответствует размерам гигиенического зажима по ASME BPE.
- 2) Информацию о монтажном расстоянии можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Кабельные вводы

Резьбовой переходник DIN 11851, DIN11864-1, SMS 1145

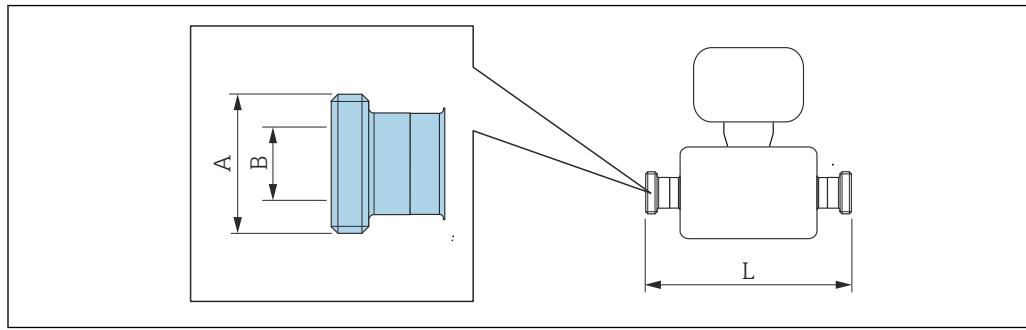

A0015628

i Допуск по длине для размера L в мм:
+1,5 / -2,0

**Резьбовое гигиеническое соединение DIN 11851, для трубы по DIN11866 серии А
1.4404 (316/316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция **FMW**

DN [мм]	A [двойм]	B [мм]	L [мм]
25	Rd 52 × 1/8	26	434
50	Rd 78 × 1/8	50	720
80	Rd 110 × 1/4	81	900
100	Rd 130 × 1/4	100	1128

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция **LP** в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубы", опция **SB**

**Резьбовое гигиеническое соединение DIN DIN11864-1, форма А, для трубы по DIN11866 серии А
1.4404 (316/316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция **FLW**

DN [мм]	A [двойм]	B [мм]	L [мм]
25	Rd 52 × 1/8	26	434
50	Rd 78 × 1/8	50	720
80	Rd 110 × 1/4	81	900
100	Rd 130 × 1/4	100	1128

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция **LP** в сочетании с
Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубы", опция **SB**

Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145

1.4404 (316/316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция **|SCS**

DN [мм]	A [двойм]	B [мм]	L [мм]
25	Rd 40 × 1/8	22,6	434
50	Rd 70 × 1/8	48,6	720
80	Rd 98 × 1/8	72,9	900

Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145

1.4404 (316/316L)


Код заказа "Присоединение к процессу", опция |SCS

DN [мм]	A [дюйм]	B [мм]	L [мм]
100	Rd 132 × 1/8	97,6	1 128

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с Ra ≤ 0,8 мкм: Код заказа "Материал измерительной трубки", опция SB

Аксессуары

Присоединения для продувки/контроль давления во вторичном кожухе/разрывного диска

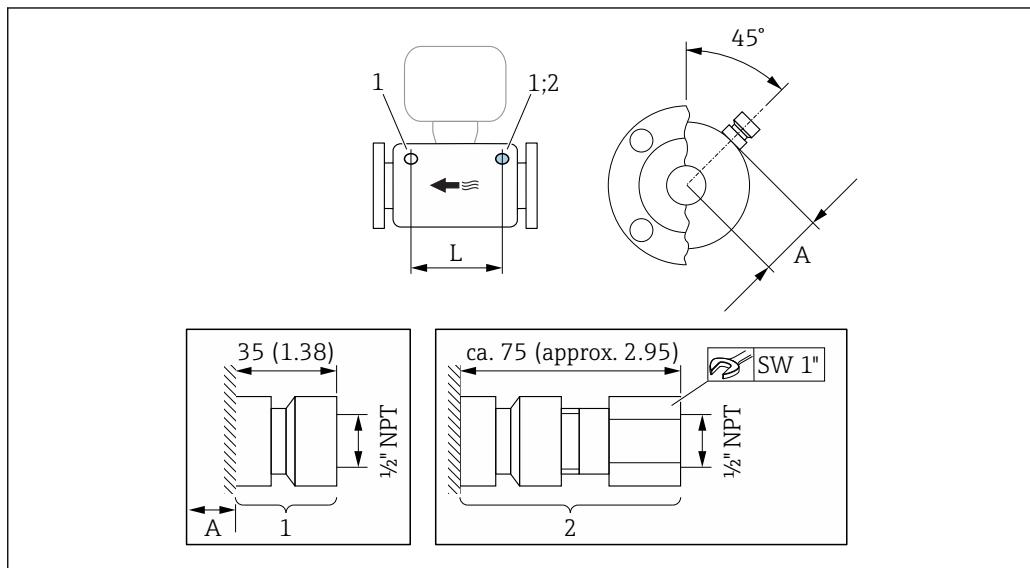

A0030349

图 23 Единица измерения, мм (дюйм)

- 1 Соединительный ниппель для присоединения для продувки/контроля камеры высокого давления: код заказа "Опции сенсора", опция CH "Присоединение для продувки"
- 2 Соединительный ниппель с разрывным диском: код заказа "Опции сенсора", опция CA "Разрывной диск"

DN [мм]	A [мм]	L [мм]
25	32	240
50	53	452
80	80	380
100	106	584

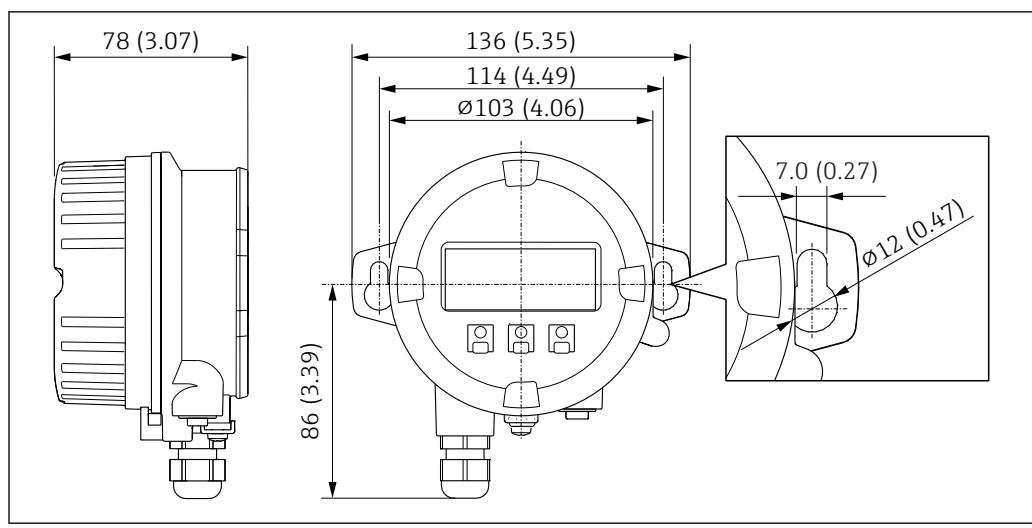
Выносной модуль дисплея и управления DDKX001

图 24 Единица измерения, мм (дюйм)


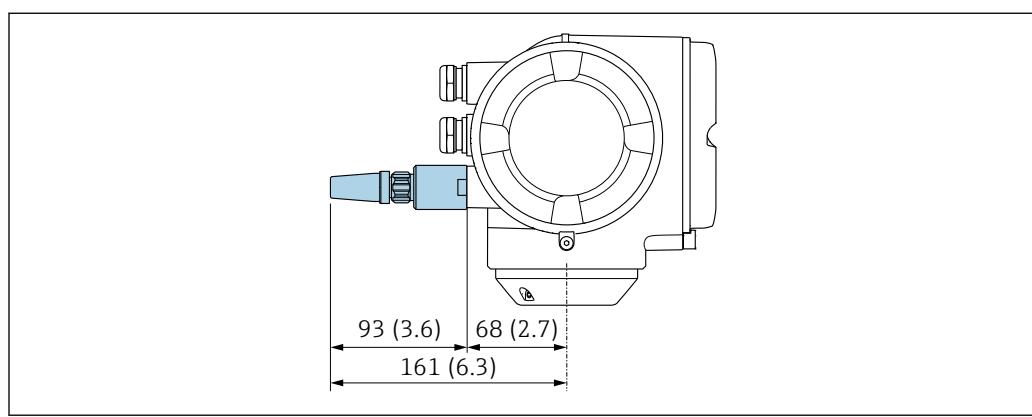
Внешняя антенна WLAN

图 25 Единица измерения, мм (дюйм)

Размеры в американских единицах

Компактное исполнение

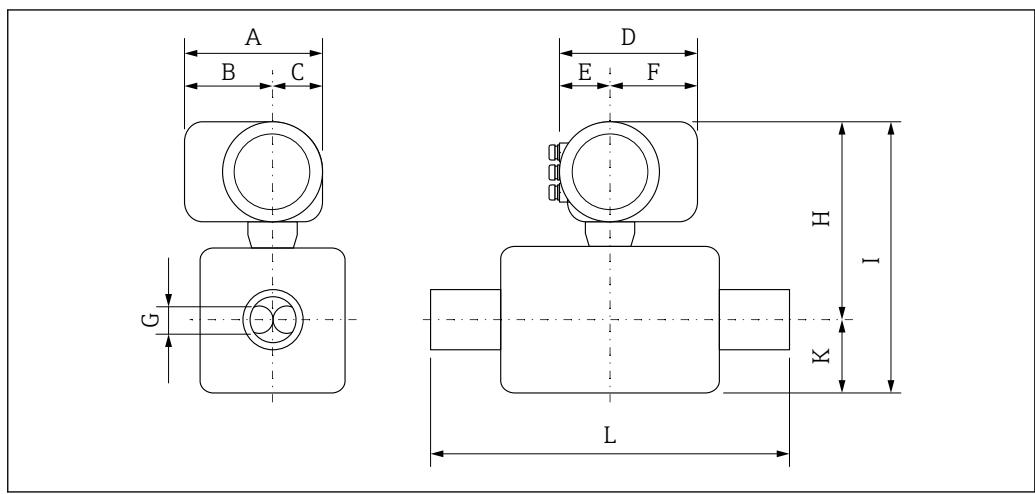

A0029786

Код заказа "Корпус", опция А "Алюминий, с покрытием"

DN [дюйм]	A ¹⁾ [дюйм]	B ¹⁾ [дюйм]	C [дюйм]	D ²⁾ [дюйм]	E ²⁾ [дюйм]	F [дюйм]	G [дюйм]	H [дюйм]	I [дюйм]	K [дюйм]	L [дюйм]
1	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	0,60	13,05	21,60	8,54	³⁾
2	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,10	13,86	29,92	16,06	³⁾
3	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,70	14,92	35,55	20,63	³⁾
4	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	2,71	15,95	41,73	25,79	³⁾

- 1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 1,18 дюйма
- 2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 1,18 дюйма
- 3) в зависимости от присоединения к процессу

Код заказа "Корпус", опция А "Алюминий, с покрытием"; Ex d

DN [дюйм]	A ¹⁾ [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D ²⁾ [дюйм]	E [дюйм]	F [дюйм]	G [дюйм]	H [дюйм]	I [дюйм]	K [дюйм]	L [дюйм]
1	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	0,60	14,23	22,78	8,54	³⁾
2	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,10	15,04	31,10	16,06	³⁾
3	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,71	16,10	36,73	20,63	³⁾
4	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	2,71	17,13	42,91	25,79	³⁾

- 1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 1,49 дюйма
- 2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 1,18 дюйма
- 3) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу

Код заказа "Корпус", опция В "Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение"

DN [дюйм]	A ¹⁾ [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D ²⁾ [дюйм]	E [дюйм]	F [дюйм]	G [дюйм]	H [дюйм]	I [дюйм]	K [дюйм]	L [дюйм]
1	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	0,60	13,01	21,56	8,54	³⁾
2	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,10	13,82	29,88	16,06	³⁾

DN [дюйм]	A ¹⁾ [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D ²⁾ [дюйм]	E [дюйм]	F [дюйм]	G [дюйм]	H [дюйм]	I [дюйм]	K [дюйм]	L [дюйм]
3	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,71	14,88	35,51	20,63	³⁾
4	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	2,71	15,91	41,70	25,79	³⁾


- 1) Для исполнения без локального дисплея: из значений вычитается 0,63 дюйма
 2) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 1,18 дюйма
 3) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу

Код заказа "Корпус", опция L "Литой, нержавеющая сталь"

DN [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D ¹⁾ [дюйм]	E [дюйм]	F [дюйм]	G [дюйм]	H [дюйм]	I [дюйм]	K [дюйм]	L [дюйм]
1	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	0,60	14,23	22,78	8,54	²⁾
2	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,10	15,04	31,10	16,06	²⁾
3	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	1,71	16,10	36,73	20,63	²⁾
4	7,87	5,55	2,32	6,65	2,68	3,98	2,71	17,13	42,91	25,79	²⁾

- 1) В зависимости от используемого кабельного ввода: к значениям прибавляется максимум 1,18 мм
 2) В зависимости от соответствующего присоединения к процессу

Фиксированные фланцевые соединения ASME B16.5

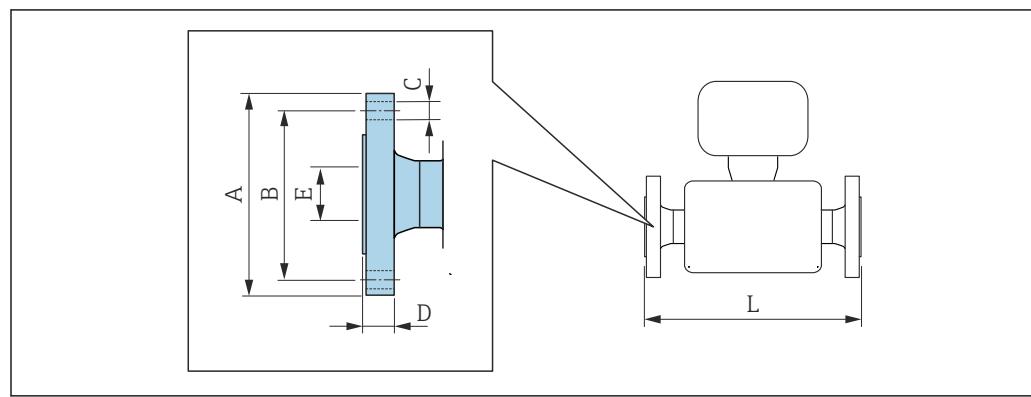

A0015621

i Допуск по длине для размера L в дюймах:
 +0,06 / -0,08

Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 150
1.4404 (F316/F316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция AAS

DN [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D [дюйм]	E [дюйм]	L [дюйм]
1	4,33	3,13	4 × Ø0,62	0,56	1,05	17,32
2	5,91	4,75	4 × Ø0,75	0,75	2,07	28,15
3	7,48	6,00	4 × Ø0,75	0,94	3,07	33,07
4	9,06	7,50	8 × Ø0,75	0,94	4,03	44,41

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 125 до 248 μ m

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 300
1.4404 (F316/F316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция ABS

DN [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D [дюйм]	E [дюйм]	L [дюйм]
1	4,92	3,50	4 × Ø0,75	0,69	1,05	17,32
2	6,50	5,00	8 × Ø0,75	0,88	2,07	28,15
3	8,27	6,63	8 × Ø0,88	1,12	3,07	33,07
4	10,04	7,87	8 × Ø0,88	1,25	4,03	44,41

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 125 до 248 μm

**Фланец в соответствии с ASME B16.5: класс 600
1.4404 (F316/F316L)**


Код заказа "Присоединение к процессу", опция ACS

DN [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	C [дюйм]	D [дюйм]	E [дюйм]	L [дюйм]
1	4,92	3,50	4 × Ø0,75	0,94	0,96	19,29
2	6,50	5,00	8 × Ø0,75	1,25	1,94	29,21
3	8,27	6,63	8 × Ø0,87	1,57	2,90	35,43
4	10,83	8,50	8 × Ø1,00	1,91	3,83	45,59

Шероховатость поверхности (фланец): Ra 125 до 248 μm

Соединения на основе зажимов

Tri-Clamp

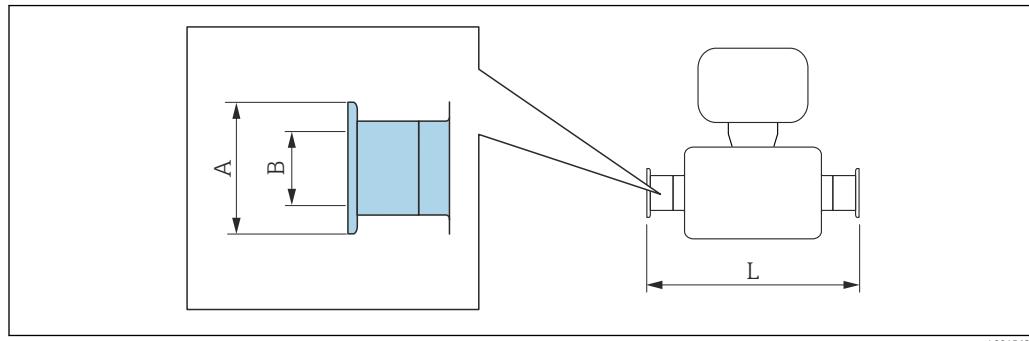

i Допуск по длине для размера L в дюймах:
+0,06 / -0,08

Tri-Clamp для трубы в соответствии с DIN 11866 серии C
1.4404 (316/316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция FTS

DN [дюйм]	Clamp [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	L [дюйм]
1	1	1,98	0,87	17,09
2	2	2,52	1,87	28,35
3	3	3,58	2,87	35,43
4	4	4,68	3,83	44,41

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 32 μ m: код заказа "Материал измерительной трубы", опция SB


Tri-Clamp (1½), для трубы в соответствии с DIN 11866 серии C сужением номинального диаметра
1.4404 (316L)

Код заказа "Присоединение к процессу", опция FAS

DN [дюйм]	уменьшение до DN [дюйм]	Clamp [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	L [дюйм]
1½	1	1½ ¹⁾	1,98	1,37	- ²⁾

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 32 μ m: код заказа "Материал измерительной трубы", опция SB

- 1) Подключение соответствует спецификациям размеров гигиенических зажимов по ASME BPE.
2) Информацию о длине установки см. в торговом представительстве Endress+Hauser.

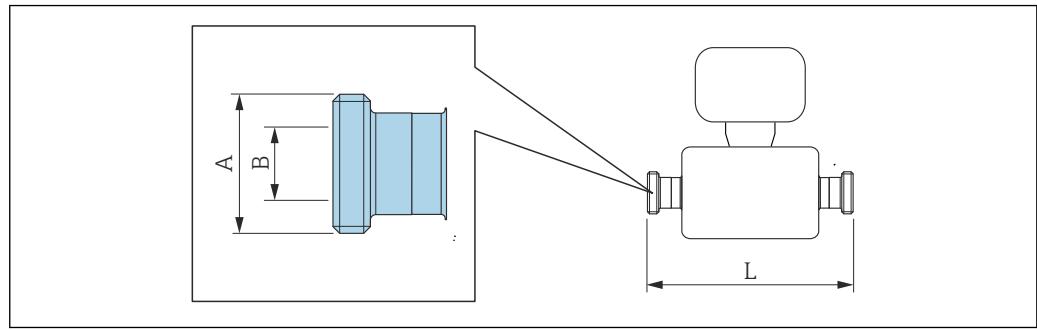Кабельные вводы*Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145*

A0015628


i Допуск по длине для размера L в дюймах:
+0,06 / -0,08

Резьбовое гигиеническое соединение SMS 1145**1.4404 (316/316L)**

Код заказа "Присоединение к процессу", опция |SCS

DN [дюйм]	A [дюйм]	B [дюйм]	L [дюйм]
1	Rd 40 × 1/6	0,904	17,36
2	Rd 70 × 1/6	1,944	28,80
3	Rd 98 × 1/6	2,916	36,00
4	Rd 132 × 1/6	3,904	45,12

Доступно исполнение ЗА: код заказа "Дополнительные сертификаты", опция LP в сочетании с
Ra ≤ 32 μ m: код заказа "Материал измерительной трубы", опция SB

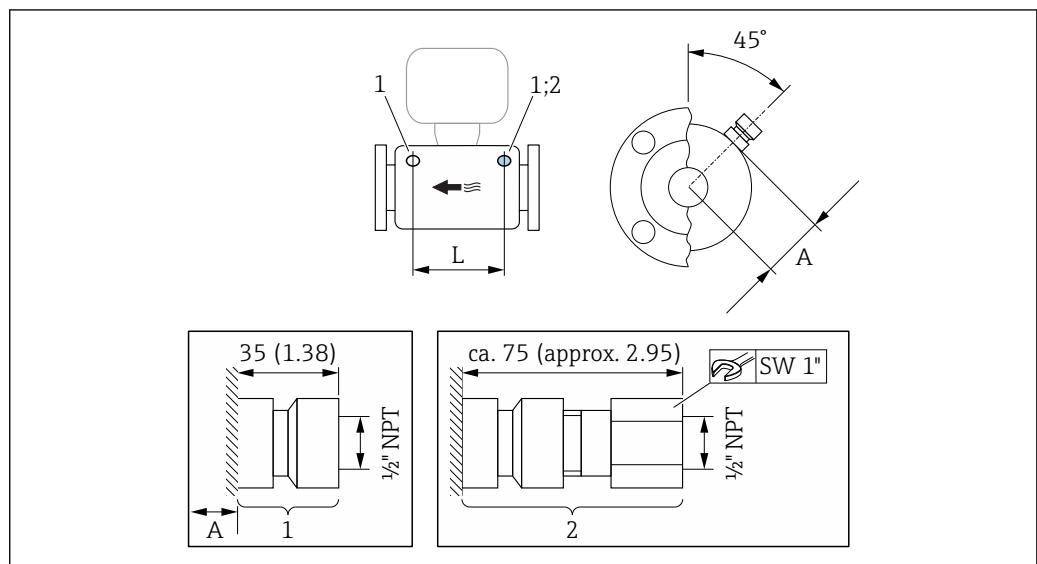Аксессуары*Присоединения для продувки/контроль давления во вторичном кожухе/разрывного диска*


A0030349

■ 26 Единица измерения, мм (дюйм)

- 1 Соединительный ниппель для присоединения для продувки/контроля камеры высокого давления: код заказа "Опции сенсора", опция CH "Присоединение для продувки"
- 2 Соединительный ниппель с разрывным диском: код заказа "Опции сенсора", опция CA "Разрывной диск"


DN	A	L
[дюйм]	[дюйм]	[дюйм]
1	1,26	9,45
2	2,09	17,80
3	3,15	14,96
4	4,17	22,99

Выносной модуль дисплея и управления DKX001

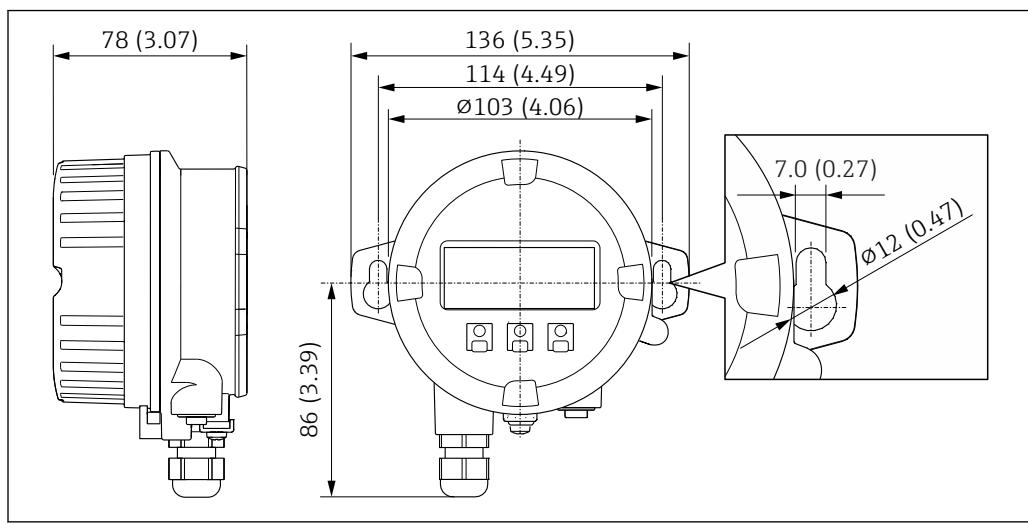

■ 27 Единица измерения, мм (дюйм)

Внешняя антенна WLAN

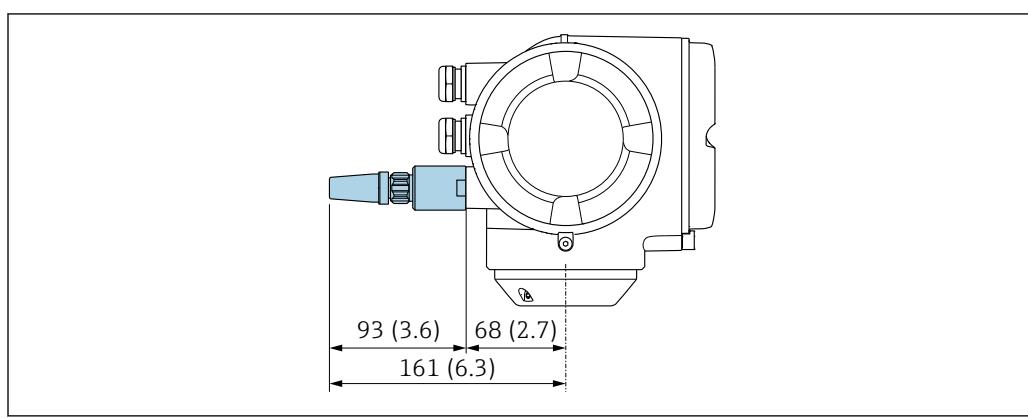

■ 28 Единица измерения, мм (дюйм)

Вес

- Все значения (вес) относятся к приборам с фланцами EN/DIN PN 40.
- Вес, включая преобразователь
- Исполнение преобразователя для взрывоопасных зон: +2 кг (+4,4 lbs)
- Преобразователь в исполнении с литым корпусом из нержавеющей стали: +6 кг (+13 lbs)

Вес в единицах СИ

DN [мм]	Вес [кг]
25	11
50	33

DN [мм]	Вес [кг]
80	60
100	149

Вес в американских единицах измерения

DN [дюйм]	Вес [фунты]
1	24
2	73
3	132
4	329

Материалы**Корпус первичного преобразователя**


Код заказа "Корпус":

- Опция A "Алюминий, с покрытием": алюминий, AlSi10Mg, с покрытием
- Опция L "Литой, нержавеющая сталь": литой, нержавеющая сталь, 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

Материал окна

Код заказа "Корпус":

- Опция A "Алюминий, с покрытием": стекло
- Опция L "Литой, нержавеющая сталь": стекло

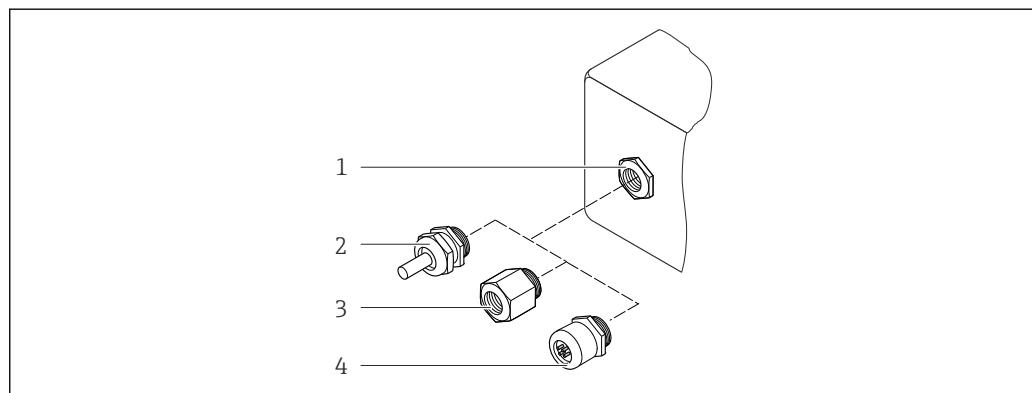Кабельные вводы

A0028352

■ 29 Доступные кабельные вводы/кабельные уплотнители

- 1 Кабельный ввод с внутренней резьбой M20 × 1,5
- 2 Кабельный уплотнитель M20 × 1,5
- 3 Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G 1/2" или NPT 1/2"
- 4 Соединение разъема прибора

Код заказа "Корпус", опция A "Алюминий, с покрытием"

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод	Материал
Кабельный ввод M20 × 1.5	Пластмасса/никелированная латунь
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G 1/2"	Никелированная латунь

Кабельный ввод	Материал
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT 1/2"	
Заглушка для разъема прибора	<p>Разъем M12 × 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъем: нержавеющая сталь, 1.4404 (316L) ▪ Контактные поверхности корпуса: полиамид ▪ Контакты: позолоченная медь

Код заказа "Корпус", опция L "Литой, нержавеющая сталь"

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод	Материал
Кабельный ввод M20 × 1.5	Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G 1/2"	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT 1/2"	
Заглушка для разъема прибора	<p>Разъем M12 × 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъем: нержавеющая сталь, 1.4404 (316L) ▪ Контактные поверхности корпуса: полиамид ▪ Контакты: позолоченная медь

Разъем прибора

Электрическое подключение	Материал
Разъем M12x1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъем: нержавеющая сталь, 1.4404 (316L) ▪ Контактные поверхности корпуса: полиамид ▪ Контакты: позолоченная медь

Измерительные трубы

Нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L); вентильный блок: нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)

Присоединения к процессу

Фланцы согласно EN 1092-1 (DIN 2501) / согласно ASME B16.5 / согласно JIS B2220:
Нержавеющая сталь, 1.4404 (F316/F316L)

 Список всех имеющихся присоединений к процессу → [73](#)

Уплотнения

Сварные присоединения без внутренних уплотнений

Аксессуары

Защитный козырек

Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

Внешняя антенна WLAN

- Антенна WLAN:
пластик ASA (акриловый эфир-стиролакрилонитрил) и никелированная латунь
- Переходник:
Нержавеющая сталь и медь

Присоединения к процессу	<p>Фиксированные фланцевые соединения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фланец EN 1092-1 (DIN 2501) - Фланец EN 1092-1 (DIN 2512N) - Фланец ASME B16.5 - Фланец JIS B2220
	 Информация о различных материалах присоединений к процессу → 72

Шероховатость поверхности	<p>Все данные приведены для деталей, контактирующих с жидкостью. Для заказа доступны следующие варианты шероховатости поверхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Без полировки ■ $R_{a,\max} = 0,8 \text{ мкм}$ (32 микродюйм)
----------------------------------	--

Управление

Принцип управления	<p>Принцип управления структурой меню, ориентированного на оператора для выполнения пользовательских задач</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ввод в эксплуатацию ■ Эксплуатация ■ Диагностика ■ Уровень эксперта <p>Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Интуитивное меню для настройки прибора в соответствии с областью применения (с помощью мастера быстрой настройки) ■ Управление посредством меню с краткими пояснениями относительно назначения отдельных параметров ■ Доступ посредством веб-сервера ■ Опция: доступ к прибору с помощью ручного программатора посредством WLAN <p>Надежная работа</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Управление на местном языке → 73 ■ Универсальный принцип управления на приборе и в управляющих программах ■ При замене электронных модулей настройки прибора сохраняются на встроенном устройстве памяти (HistoROM), которое содержит данные процесса и измерительного прибора, а также журнал событий. Повторная настройка не требуется. <p>Эффективная диагностика для расширения возможностей измерения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ С мерами по устранению неисправностей можно ознакомиться с помощью прибора и управляющих программ ■ Различные возможности моделирования, журнал происходящих событий и дополнительные функции линейной записи
---------------------------	---


Языки	<p>Управление можно осуществлять на следующих языках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Локальное управление английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, корейский, арабский, индонезийский, тайский, вьетнамский, чешский, шведский ■ Через веб-браузер английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, корейский, арабский, индонезийский, тайский, вьетнамский, чешский, шведский ■ С помощью управляющей программы "FieldCare", "DeviceCare": английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский
--------------	--

Локальное управление**С помощью модуля дисплея**

Доступно два модуля дисплея:

- Код заказа "Дисплей; управление", опция F "4-строчный, с подсветкой, графический; сенсорное управление"
- Код заказа "Дисплей; управление", опция G "4-строчный, с подсветкой, графический; сенсорное управление + WLAN"

 Информация об интерфейсе WLAN →  78

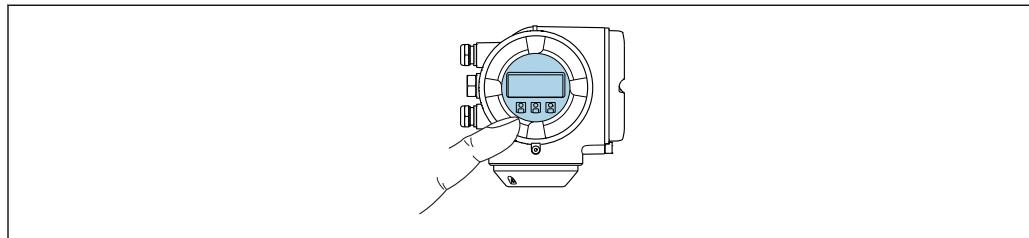

A0026785

 30 Сенсорное управление

Элементы индикации

- 4-строчный графический дисплей с подсветкой
- Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
- Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния
- Допустимая температура окружающей среды для дисплея: -20 до +60 °C (-4 до +140 °F)
При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться.


Элементы управления

- Сенсорное внешнее управление (3 оптические кнопки) без необходимости открытия корпуса:
, , 
- Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов

С помощью выносного дисплея и модуля управления DKX001

Выносной дисплей и модуль управления DKX001 доступны как дополнительная опция:
Код заказа "Дисплей; операция", опция O "Отдельная подсветка, 4-строчный дисплей;
10 м (30 фут) Кабель; сенсорное управление"

 Другое исполнение прибора, например, другой материал корпуса, другую длину кабеля и т.п., можно заказать через отдельную комплектацию изделия DKX001. Измерительный прибор заказывается по следующим параметрам:
Код заказа "Дисплей; управление", опция M "Отсутствует, подготовлено для выносного дисплея"

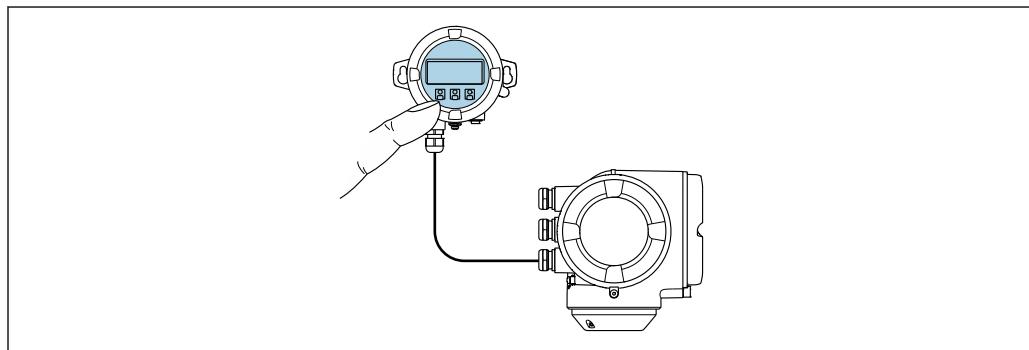

A0026786

 31 Управление с помощью выносного дисплея и модуля управления DKX001

Дисплей и элементы управления

Дисплей и элементы управления соответствуют дисплею и элементам управления модуля дисплея.



- При использовании выносного дисплея и модуля управления DKX001 измерительный прибор всегда оснащается с фальш-панелью. В этом случае индикация или управление на преобразователе невозможны.
- Выносной дисплей и модуль управления DKX001 можно также заказать позднее отдельной поставкой как аксессуар без измерительного прибора → 87.
- При последующем отдельном заказе: выносной дисплей и модуль управления DKX001 невозможно одновременно подключить в качестве существующего дисплея или блока управления. К преобразователю можно будет одновременно подключить только один дисплей или модуль управления.

Материал

Материал корпуса дисплея и модуль управления DKX001 зависят от выбора материала корпуса преобразователя.

Корпус первичного преобразователя		Выносной дисплей и модуль управления
Код заказа "Корпус"	Материал	Материал
Опция A "Алюминий, с покрытием"	AlSi10Mg, с покрытием	AlSi10Mg, с покрытием
Опция L "Литой, нержавеющая сталь"	Литая нержавеющая сталь, 1.4409 (CF3M) аналогично 316L	1.4409 (CF3M)

Кабельный ввод

В соответствии с выбором корпуса преобразователя, код заказа "Электрическое подключение".

Соединительный кабель


→ 38

Размеры

→ 64


Дистанционное управление**По протоколу HART**

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с выходом HART.

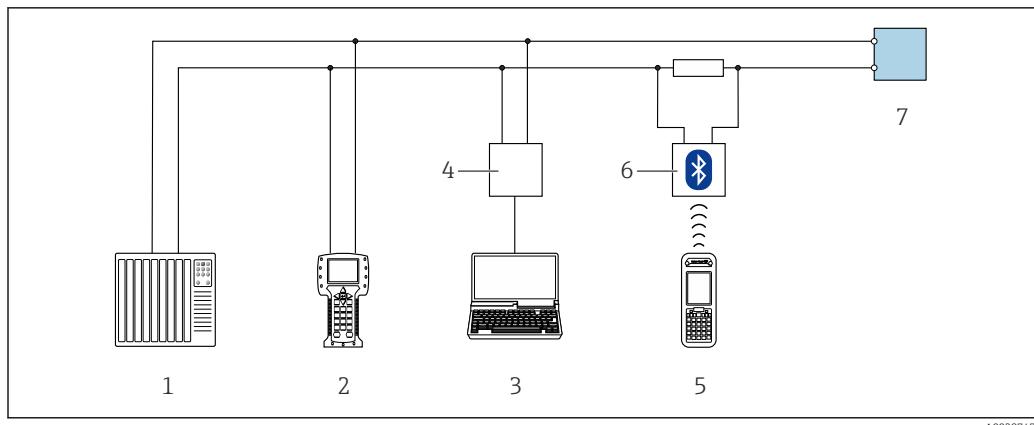

■ 32 Варианты дистанционного управления по протоколу HART (активный режим)

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) с COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Commibox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 или SFX370
- 6 Bluetooth-модем VIATOR с соединительным кабелем
- 7 Преобразователь

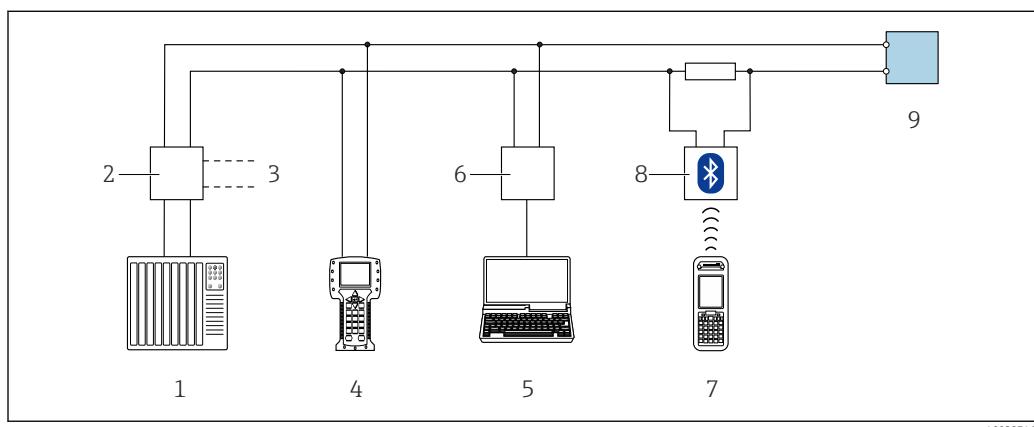


■ 33 Варианты дистанционного управления по протоколу HART (пассивный режим)

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Блок питания преобразователя, например, RN221N (с резистором линий связи)
- 3 Подключение для Commibox FXA195 и Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) с COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 6 Commibox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 или SFX370
- 8 Bluetooth-модем VIATOR с соединительным кабелем
- 9 Преобразователь

По сети FOUNDATION Fieldbus

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с FOUNDATION Fieldbus.

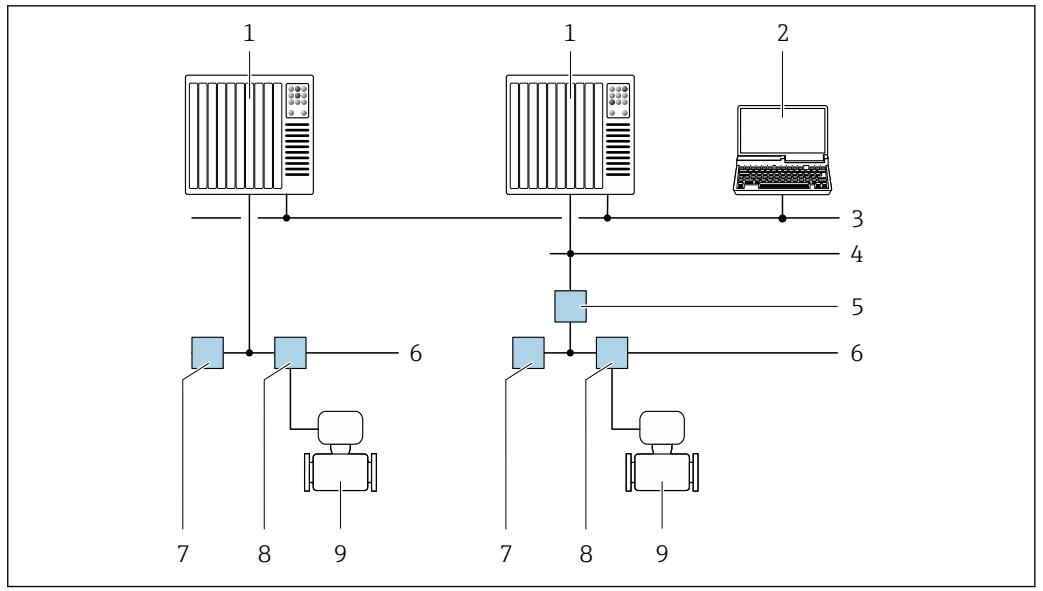


A0028837

图 34 变量通过 FOUNDATION Fieldbus 网络进行远程控制

- 1 Система автоматизации
- 2 Компьютер с адаптером сети FOUNDATION Fieldbus
- 3 Промышленная сеть
- 4 Высокоскоростная сеть Ethernet FF-HSE
- 5 Сегментный соединитель FF-HSE/FF-H1
- 6 Сеть FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Сеть питания FF-H1
- 8 Распределительная коробка
- 9 Измерительный прибор

通过 PROFIBUS PA 网络

该接口在带有 PROFIBUS PA 执行器的设备中可用。

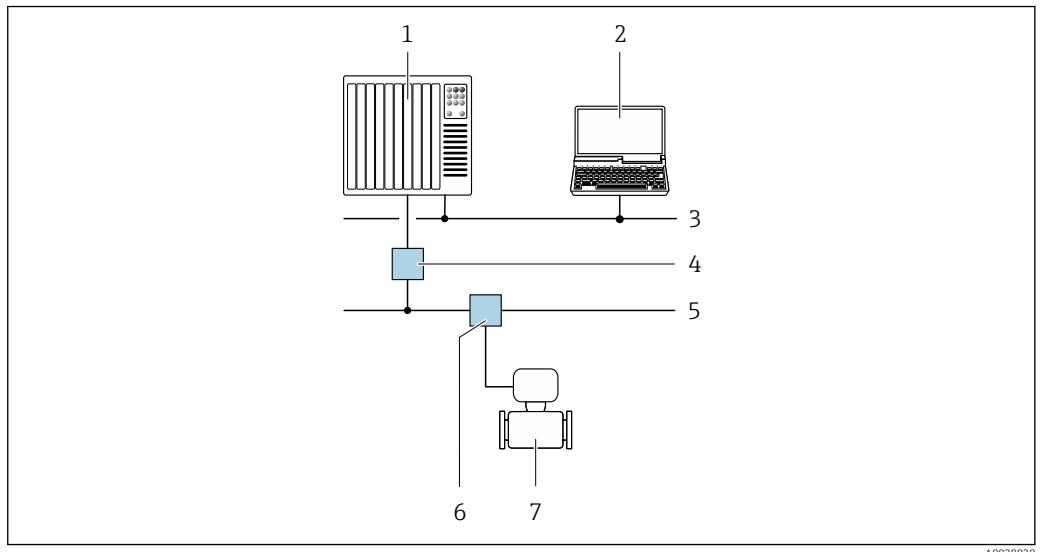


A0028838

图 35 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程工作

- 1 Система автоматизации
- 2 Компьютер с адаптером сети PROFIBUS
- 3 Сеть PROFIBUS DP
- 4 Сегментный соединитель PROFIBUS DP/PA
- 5 Сеть PROFIBUS PA
- 6 Распределительная коробка
- 7 Измерительный прибор


По протоколу MODBUS RS485

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с выходом Modbus-RS485.

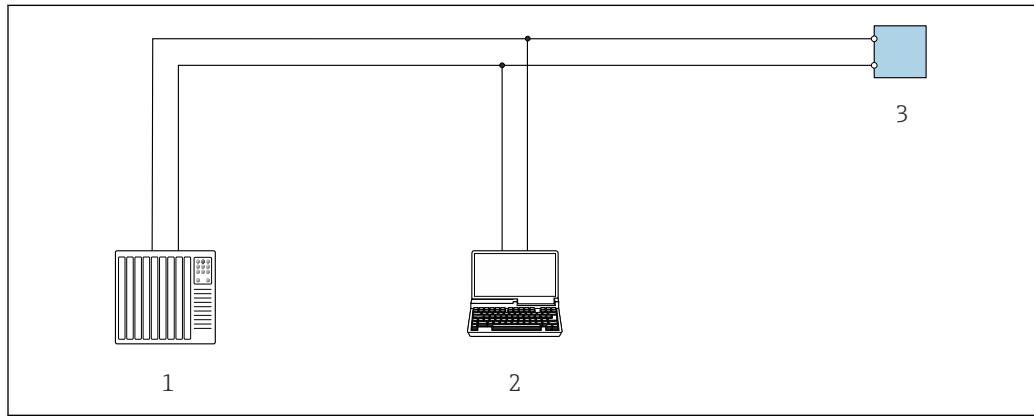

■ 36 Варианты дистанционного управления по протоколу Modbus-RS485 (активный режим)

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare) с COM DTM "CDI Communication TCP/IP" или Modbus DTM
- 3 Преобразователь

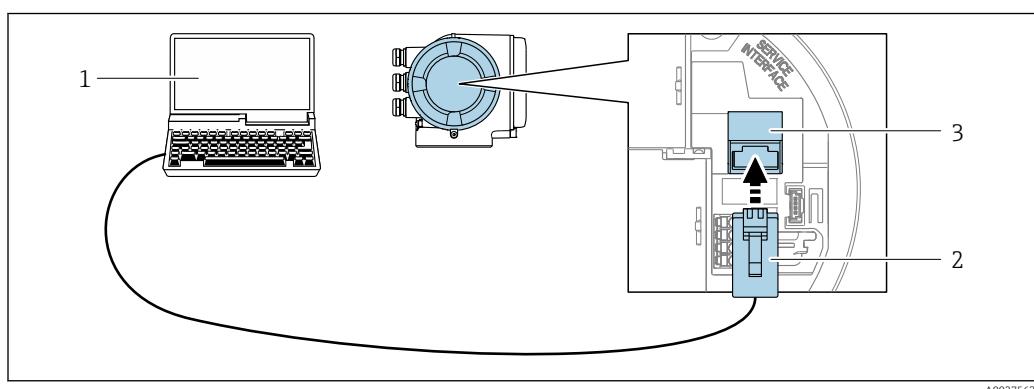
Служебный интерфейс**Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)**

■ 37 Подключение через служебный интерфейс (CDI-RJ45)

- 1 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой "FieldCare", "DeviceCare" с COM DTM "CDI Communication TCP/IP" или Modbus DTM
- 2 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45
- 3 Сервисный интерфейс (CDI -RJ45) измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу

Посредством интерфейса WLAN

Дополнительный интерфейс WLAN имеется в следующих исполнениях прибора:
Код заказа "Дисплей; управление", опция G "4-строчный, с подсветкой, графический; сенсорное управление + WLAN"

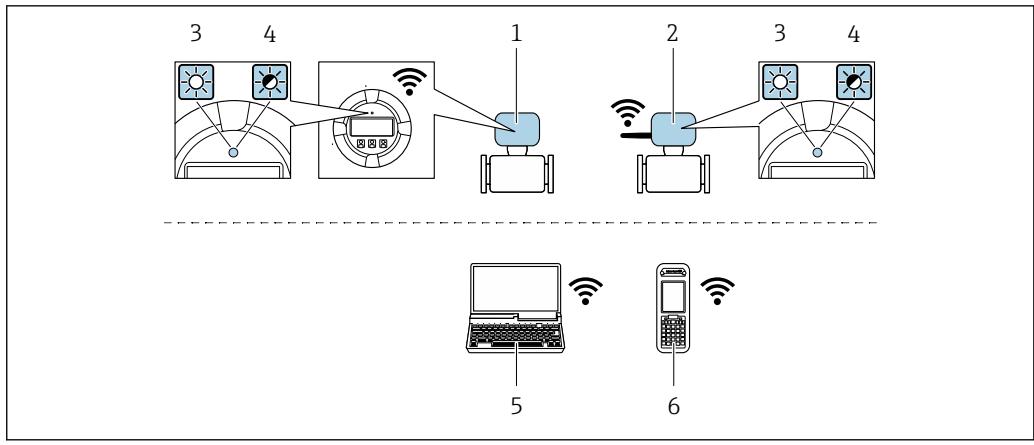

- 1 Преобразователь со встроенной антенной WLAN
- 2 Преобразователь с внешней антенной WLAN
- 3 Светодиод горит постоянно: на измерительном приборе активировано соединение с WLAN
- 4 Светодиод мигает: установлено WLAN-соединение между устройством управления и измерительным прибором
- 5 Компьютер с WLAN-интерфейсом и веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)
- 6 Ручной программатор с WLAN-интерфейсом и веб-браузером (например, Internet Explorer, Microsoft Edge) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)

Беспроводная локальная сеть	WLAN стандарта IEEE 802.11 b/g (2,4 ГГц)
Шифрование	WPA2 PSK/TKIP AES-128
Настраиваемые каналы	1 до 11
Функционирование	Точка доступа с сервисом DHCP
Дальность действия при использовании встроенной антенны	Макс. 10 м (32 фут)
Дальность действия при использовании внешней антенны	Макс. 50 м (164 фут)

Поддерживаемые управляющие программы

Для локальной или удаленной работы с измерительным прибором можно использовать различные управляющие программы. От используемой управляющей программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы можно применять для подключения к прибору.

Поддерживаемые управляющие программы	Управляющее устройство	Интерфейс	Дополнительная информация
Веб-браузер	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с веб-браузером	<ul style="list-style-type: none"> ■ Служебный интерфейс CDI-RJ45 ■ Интерфейс WLAN 	Специализированная документация по прибору → 91
DeviceCare SFE100	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с операционной системой Microsoft Windows	<ul style="list-style-type: none"> ■ Служебный интерфейс CDI-RJ45 ■ Интерфейс WLAN ■ Протокол Fieldbus 	→ 89

Поддерживаемые управляющие программы	Управляющее устройство	Интерфейс	Дополнительная информация
FieldCare SFE500	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с операционной системой Microsoft Windows	<ul style="list-style-type: none"> ■ Служебный интерфейс CDI-RJ45 ■ Интерфейс WLAN ■ Протокол Fieldbus 	→ 89
Device Xpert	Field Xpert SFX 100/350/370	Протокол HART и FOUNDATION Fieldbus	<p>Руководство по эксплуатации ВА01202S Файлы описания прибора: С помощью функции обновления портативного терминала</p>

i Для работы с прибором можно использовать и другие средства управления, поддерживающие технологию FDT, в сочетании с драйвером прибора в формате DTM/iDTM или DD/EDD. Получить такие средства управления можно от соответствующих изгтовителей. В частности, помимо прочих, поддерживается интеграция в следующие средства управления:

- Process Device Manager (PDM) производства Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) производства Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator 375/475 производства Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) производства Honeywell → www.honeywellprocess.com
- FieldMate производства Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Соответствующие файлы описания приборов можно получить по адресу: www.endress.com → Downloads

Веб-сервер

Встроенный веб-сервер позволяет управлять прибором и настраивать его с помощью веб-браузера с подключением через служебный интерфейс (CDI-RJ45) или через интерфейс WLAN. Структура меню управления аналогична структуре меню для локального дисплея. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет пользователю отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Для подключения посредством WLAN необходим прибор, имеющий интерфейс WLAN (доступен для заказа как опция): код заказа для раздела "Дисплей; управление", опция G "4-строчный, с подсветкой; сенсорный, с поддержкой WLAN-подключения". Этот прибор работает в режиме точки доступа и поддерживает подключение к нему с помощью компьютера или мобильного терминала.

Поддерживаемые функции

Обмен данными между управляющим устройством (например, ноутбуком) и измерительным прибором:

- Выгрузка конфигурации из измерительного прибора (формат XML, резервная копия конфигурации)
- Сохранение конфигурации в прибор (формат XML, восстановление конфигурации)
- Экспорт списка событий (файл .csv)
- Экспорт значений параметров (файл .csv, создание документации по установленным параметрам точки измерения)
- Экспорт журнала поверки работоспособности (файл PDF, доступен только при наличии пакета прикладных программ "Heartbeat Verification" (Проверка работоспособности))
- Загрузка программного обеспечения новой версии, например, для обновления ПО прибора
- Загрузка драйвера для интеграции в систему

процесса, значительно повышая надежность, безопасность и эффективность эксплуатации и обслуживания прибора.



При поставке прибора заводские установки данных конфигурации сохраняются в памяти прибора в виде резервной копии. Запись данных в этой памяти можно обновить, например, после ввода в эксплуатацию.

Дополнительная информация о принципе хранения данных

Существуют различные типы модулей хранения данных, в которых хранятся данные, используемые прибором:

	Память прибора	T-DAT	S-DAT
Доступные данные	<ul style="list-style-type: none"> ■ История событий, например диагностические события ■ Резервная копия записи данных параметров ■ Пакет программного обеспечения прибора ■ Драйвер для системной интеграции, например: <ul style="list-style-type: none"> - DD для HART - GSD для PROFIBUS PA - DD для FOUNDATION Fieldbus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Память измеренных значений (опция для заказа "Расширенный HistoROM") ■ Запись данных с текущими параметрами (используется программным обеспечением в реальном времени) ■ Индикаторы максимума (минимальные/максимальные значения) ■ Значения сумматоров 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные сенсора: диаметр и др. ■ Серийный номер ■ Пользовательский код доступа (используемый в роли "Техобслуживание") ■ Данные калибровки ■ Конфигурация прибора (например, программные опции, фиксированные или переменные входы/выходы)
Место хранения	Находится на плате интерфейса пользователя в клеммном отсеке	Может подключаться к интерфейсу пользователя в клеммном отсеке	В разъеме сенсора в области шейки преобразователя

Резервное копирование данных

Автоматически

- Наиболее важные данные прибора (сенсора и преобразователя) автоматически сохраняются в модулях DAT
- При замене преобразователя или измерительного прибора: после того, как модуль T-DAT с данными предыдущего прибора будет переставлен, новый измерительный прибор будет сразу готов к работе, каких-либо ошибок не возникает
- При замене сенсора: после замены сенсора происходит передача данных нового сенсора из модуля S-DAT в измерительный прибор, и по окончании этого процесса измерительный прибор становится готовым к работе, каких-либо ошибок не возникает

Вручную

Во встроенной памяти прибора находится дополнительная запись данных параметров (полный набор значений параметров настройки), выполняющая следующие функции:

- Резервное копирование данных
Резервное копирование и последующее восстановление конфигурации прибора в памяти прибора
- Функция сравнения данных
Сравнение текущей конфигурации прибора с конфигурацией прибора, сохраненной в его памяти

Передача данных

Вручную

Перенос конфигурации прибора на другой прибор с помощью функции экспорта в соответствующей управляющей программе, такой как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер: дублирование конфигурации или сохранение ее в архив (например, для создания резервной копии)

Список событий

Автоматически

- Хронологическое отображение до 20 сообщений о событиях в списке событий
- При наличии активного пакета прикладных программ **Расширенный HistoROM** (приобретается как опция): отображение до 100 сообщений о событиях в списке событий с метками времени, текстовыми описаниями и мерами по устранению
- Список событий можно экспортить и просматривать посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как DeviceCare, FieldCare или веб-сервер

Регистрация данных

Вручную

При наличии активного пакета прикладных программ **Расширенный HistoROM**:

- Запись до 1 000 измеренных значений по нескольким каналам (от 1 до 4)
- Интервал регистрации настраивается пользователем
- Запись до 250 измеренных значений по каждому из 4 каналов памяти
- Экспорт журнала измеренных значений посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер
- Использование зарегистрированных данных измеренных значений во встроенной в прибор функции моделирования в меню подменю **Диагностика**.

Журнал регистрации техобслуживания

Вручную

- Создание до 20 пользовательских событий с датой и произвольным текстом в отдельном журнале регистрации для документирования точки измерения
- Эта функция используется, например, в операциях калибровки или обслуживания, а также технического обслуживания или контроля выполненных работ

Сертификаты и нормативы

Маркировка CE

Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.

Знак "C-tick"

Измерительная система соответствует требованиям по ЭМС Австралийской службы по связи и телекоммуникациям (ACMA).

Сертификаты на взрывозащищенное исполнение

Прибор сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах; соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе "Правила техники безопасности" (ХА). Ссылка на этот документ указана на паспортной табличке.

 Для получения отдельной документации по взрывозащищенному исполнению (ХА), в которой содержатся все соответствующие данные по взрывозащите, обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

ATEX/IECEx

В настоящее время доступны следующие исполнения для использования в опасных зонах:

Ex db eb

Категория	Маркировка взрывозащиты
II1/2G	Ex db eb ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex db eb ia IIB T6...T1 Ga/Gb
II2G	Ex db eb ia IIC T6...T1 Gb Ex db eb ia IIB T6...T1 Gb

Ex db

Категория	Маркировка взрывозащиты
II1/2G	Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex db ia IIB T6...T1 Ga/Gb
II2G	Ex db ia IIC T6...T1 Gb Ex db ia IIB T6...T1 Gb

Ex ec

Категория	Маркировка взрывозащиты
II3G	Ex ec IIC T5...T1 Gc

Ex tb

Категория	Маркировка взрывозащиты
II2D	Ex tb IIIC T** °C Db

cCSA_{us}

В настоящее время доступны следующие исполнения для использования в опасных зонах:

IS (Ex i) и XP (Ex d)

- Класс I, III, III, раздел 1, группы A-G
- Класс I, III, III, раздел 1, группы C-G

NI (Ex nA)

Класс I, раздел 2, группы A-D

Ex de

- Класс I, зона 1, AEx/ Ex de ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Класс I, зона 1, AEx/ Ex de ia IIB T6...T1 Ga/Gb
- Класс I, зона 1, AEx/ Ex de ia IIC T6...T1 Gb
Класс I, зона 1, AEx/ Ex de ia IIB T6...T1 Gb

Ex d

- Класс I, зона 1, AEx/ Ex d ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Класс I, зона 1, AEx/ Ex d ia IIB T6...T1 Ga/Gb
- Класс I, зона 1, AEx/ Ex d ia IIC T6...T1 Gb
Класс I, зона 1, AEx/ Ex d ia IIB T6...T1 Gb

Ex nA

Класс I, зона 2, AEx/ Ex nA IIC T5...T1 Gc

Ex tb

Зона 21, AEx/ Ex tb IIIC T** °C Db

Санитарная совместимость

- Сертификат 3-A
- Протестировано EHEDG

Функциональная безопасность

Данный измерительный прибор может использоваться в системах контроля расхода (мин., макс. значения, диапазон) версий до уровня полноты безопасности SIL 2 (одноканальная архитектура); код заказа "Дополнительные сертификаты", опция **LA**, и SIL 3 (многоканальная архитектура с однородным резервированием) и прошел независимую оценку и сертификацию TÜV в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508.

Возможны следующие типы контроля на оборудовании для обеспечения безопасности:

- Массовый расход
- Объемный расход
- Плотность



Руководство по функциональной безопасности с информацией о приборе SIL → 91

Сертификация HART**Интерфейс HART**

Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован FieldComm Group. Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций:

- Сертификация в соответствии с HART 7
- Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость)

Сертификация FOUNDATION Fieldbus	Интерфейс FOUNDATION Fieldbus Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован FieldComm Group. Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций: <ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификат в соответствии с FOUNDATION Fieldbus H1 ■ Комплект для тестирования на совместимость (Interoperability Test Kit, ITK), версия 6.1.2 (сертификат доступен по запросу) ■ Тест на соответствие на физическом уровне ■ Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость)
Сертификация PROFIBUS	Интерфейс PROFIBUS Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован организацией пользователей PROFIBUS (PNO). Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций: <ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификация в соответствии с PROFIBUS PA, профиль 3.02 ■ Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость)
Сертификация Modbus RS485	Измерительный прибор отвечает всем требованиям испытаний на соответствие MODBUS/TCP и соответствует стандартам "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, версия 2.0". Измерительный прибор успешно прошел все проведенные испытания.
Сертификаты в области радиосвязи	Европа: RED 2014/53/EU США: CFR, статья 47; FCC, часть 15.247 Канада: RSS-247, выпуск 1 Япония: Статья 2, раздел 1, пункт 19
	 Дополнительные сертификаты для конкретных стран предоставляются по запросу.
Сертификат для измерительных приборов	Данный измерительный прибор имеет сертификат (доступен как опция) на использование в качестве измерителя газа (MI-002) или компонента измерительных систем (MI-005) в областях, подпадающих под законодательно регулируемый метрологический контроль в соответствии с Европейской Директивой об измерительных приборах 2004/22/EC (MID). Измерительный прибор сертифицирован на соответствие OIML R117 или OIML R137 и имеет сертификат соответствия OIML (опция).
Дополнительные сертификаты	Сертификат CRN На некоторые варианты исполнения прибора получен сертификат CRN. В комплект к прибору с сертификатом CRN необходимо заказать присоединение к процессу с сертификатами CRN и CSA.
	Испытания и сертификаты <ul style="list-style-type: none"> ■ Испытание под давлением, внутренняя процедура, сертификат проверки ■ Сертификат на материалы EN10204-3.1, смачиваемые части и вторичный кожух ■ Испытание PMI (XRF), внутренняя процедура, смачиваемые части, отчет об испытаниях ■ Подтверждение соответствия заказу по EN10204-2.1 и отчет об испытаниях по EN10204-2.2

Испытание сварных соединений

Опция	Стандарт тестирования				Компонент	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII, раздел 1 Прибл. 4+8	NORSOK M-601	Измерительная трубка	Присоединение к процессу
CF	x				PT	RT
KK		x			PT	RT
KP			x		PT	RT
KR				x	VT, PT	VT, RT
K1	x				PT	DR
K2		x			PT	DR
K3			x		PT	DR
K4				x	VT, PT	VT, DR

PT = испытание на проникновение, RT = радиографическое испытание, VT = визуальный контроль, DR = цифровая радиография
Все опции с отчетом об испытаниях

Другие стандарты и директивы

- EN 60529
Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)
- ГОСТ Р МЭК/EN 60068-2-6
Процедура испытания - тест Fc: вибрации (синусоидальные).
- ГОСТ Р МЭК/EN 60068-2-31
Процедура испытания - тест Ec: удары вследствие небрежного обращения, в первую очередь проводится для приборов.
- EN 61010-1
Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения – общие положения
- ГОСТ Р МЭК/EN 61326
Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (требования ЭМС).
- NAMUR NE 21
Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования
- NAMUR NE 32
Сохранение данных в контрольно-измерительных и полевых приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания
- NAMUR NE 43
Стандартизация уровня аварийного сигнала цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом.
- NAMUR NE 53
Программное обеспечение для полевых устройств и устройств обработки сигналов с цифровыми электронными модулями
- NAMUR NE 80
Применение директивы по оборудованию, работающему под давлением
- NAMUR NE 105
Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов
- NAMUR NE 107
Самодиагностика и диагностика полевых приборов
- NAMUR NE 131
Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения
- NAMUR NE 132
Расходомер массовый кориолисовый
- ETSI EN 300 328
Рекомендации по радиочастотным компонентам 2,4 ГГц.
- EN 301489
Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра (ERM).

Информация для заказа

Подобную информацию о формировании заказа можно получить из следующих источников:

- Модуль конфигурации изделия на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com -> Выберите раздел "Corporate" -> Выберите страну -> Выберите раздел "Products" -> Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска -> Откройте страницу изделия -> После нажатия кнопки "Configure", находящейся справа от изображения изделия, откроется модуль конфигурации изделия.
- В региональном торговом представительстве Endress+Hauser: www.addresses.endress.com



Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

Пакеты приложений

Доступны различные пакеты приложений для расширения функциональности прибора. Такие пакеты могут потребовать применения специальных мер безопасности или выполнения требований, специфичных для приложений.

Пакеты приложений можно заказывать в компании Endress+Hauser вместе с прибором или позднее. Endress+Hauser. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.



Подробная информация о пакетах прикладных программ:
Специализированная документация по прибору

Функции диагностики

Пакет	Описание
Расширенный HistoROM	<p>Включает в себя расширенные функции (журнал событий и активация памяти измеренных значений).</p> <p>Журнал событий: Объем памяти расширен с 20 записей сообщений (стандартное исполнение) до 100 записей.</p> <p>Регистрация данных (линейная запись):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Емкость памяти расширена до 1000 измеренных значений. ■ По каждому из четырех каналов памяти можно передавать 250 измеренных значений. Интервал регистрации данных определяется и настраивается пользователем. ■ Журналы измеренных значений можно просматривать на локальном дисплее или с помощью управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер.

Технология Heartbeat	Пакет	Описание
	Проверка + мониторинг Heartbeat	<p>Мониторинг работоспособности Непрерывная передача данных, соответствующих принципу измерения, во внешнюю систему мониторинга состояния для проведения предупреждающего техобслуживания или анализа процесса. Эти данные позволяют оператору:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ на основе этих данных и другой информации формировать заключения о влиянии процесса (коррозии, истирании, образовании отложений и т.д.) на эффективность измерения с течением времени; ■ своевременно планировать обслуживание; ■ вести мониторинг качества продукта, например наличия газовых карманов. <p>Верификация Heartbeat Соответствует требованиям к прослеживаемой верификации по DIN ISO 9001:2008, глава 7.6 а) "Контроль за оборудованием мониторинга и измерительными приборами".</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Функциональное тестирование в установленном состоянии без прерывания процесса. ■ Результаты прослеживаемой верификации, в том числе отчет, предоставляются по запросу. ■ Простой процесс тестирования с использованием локального управления или других интерфейсов управления. ■ Однозначная оценка точки измерения (соответствие/несоответствие) с большим охватом испытания на основе спецификаций изготовителя. ■ Увеличение интервалов калибровки в соответствии с оценкой рисков, выполняемой оператором.

Концентрация	Пакет	Описание
		<p>Вычисление и отображение концентрации жидкости Во многих областях применения в качестве ключевого измеряемого значения для мониторинга качества или управления процессами используется плотность. Прибор измеряет плотность эталонной жидкости и передает полученное значение в систему управления.</p> <p>Пакет прикладных программ "Измерение концентрации" позволяет, используя измеренную плотность, рассчитывать следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность с термокомпенсацией (приведенная плотность). ■ Процентная доля массы конкретных веществ в двухфазной жидкости. (Концентрация в %). ■ Концентрация жидкости выдается в специальных единицах (градусы Брикса, градусы Боме, градусы API и т. д.), используемых в стандартных областях применения.

Аксессуары

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress +Hauser для поставки вместе с прибором или позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress +Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

Аксессуары к прибору	Для преобразователя				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Аксессуары</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Преобразователь Promass300</td><td> <p>Преобразователь для замены или для складского запаса. С помощью кода заказа можно уточнить следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификаты ■ Выход ■ Вход ■ Дисплей/управление ■ Корпус ■ Программное обеспечение <p> Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01150</p> </td></tr> </tbody> </table>	Аксессуары	Описание	Преобразователь Promass300	<p>Преобразователь для замены или для складского запаса. С помощью кода заказа можно уточнить следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификаты ■ Выход ■ Вход ■ Дисплей/управление ■ Корпус ■ Программное обеспечение <p> Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01150</p>
Аксессуары	Описание				
Преобразователь Promass300	<p>Преобразователь для замены или для складского запаса. С помощью кода заказа можно уточнить следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сертификаты ■ Выход ■ Вход ■ Дисплей/управление ■ Корпус ■ Программное обеспечение <p> Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01150</p>				

Выносной дисплей и модуль управления DKX001	<p>Выносной дисплей и модуль управления DKX001 доступен для заказа в виде опции: Код заказа "Дисплей; управление", опция O "Отдельный 4-строчный дисплей, с подсветкой; 10 м (30 фут) Кабель; сенсорное управление" Кроме того, выносной дисплей и модуль управления DKX001 можно заказать отдельно, а также позднее без измерительного прибора.</p> <p> Монтажный кронштейн можно заказать непосредственно с DKX001 (код заказа DKX001: код заказа "Прилагаемые аксессуары", опция RA "Монтажный кронштейн, труба 1 1/2"). Также его можно заказать как отдельный аксессуар. Код заказа: 71130772</p> <p> Дополнительная информация о модуле дисплея и управления DKX001 → 74.</p> <p> Для получения более подробной информации см. специализированную документацию SD01763D</p>
Антенна WLAN Большая дальность действия	<p>Внешняя антенна WLAN для дальности действия до 50 м (165 фут).</p> <p> Дополнительная информация об интерфейсе WLAN → 78.</p>
Защитный козырек	<p>Предназначен для защиты измерительного прибора от воздействия погодных условий, например, от дождевой воды, повышенной температуры вследствие прямого попадания солнечных лучей.</p> <p> Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01160</p>

Для сенсора

Аксессуары	Описание
Нагревательная рубашка	Используется для стабилизации температуры жидкости в сенсоре. Для обогревания допускается применение воды, водяного пара и других неагрессивных жидкостей. Если в качестве теплоносителя планируется использовать масло, проконсультируйтесь со специалистами Endress+Hauser.

Аксессуары для связи

Аксессуары	Описание
Commubox FXA195 HART	Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB. Для получения подробной информации см. техническое описание TI00404F
Преобразователь контура HART HMX50	Используется для оценки и преобразования динамических переменных процесса HART в аналоговые токовые сигналы или предельные значения. Для получения подробной информации см. техническое описание TI00429F и руководство по эксплуатации BA00371F
Fieldgate FXA320	Шлюз для дистанционного мониторинга подключенных измерительных приборов 4...20 mA с помощью веб-браузера. Для получения подробной информации см. техническое описание TI00025S и руководство по эксплуатации BA00053S
Fieldgate FXA520	Шлюз для дистанционной диагностики и дистанционной настройки подключенных измерительных приборов HART с помощью веб-браузера. Для получения подробной информации см. техническое описание TI00025S и руководство по эксплуатации BA00051S

Field Xpert SFX350	<p>Field Xpert SFX350 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus в безопасных зонах.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S</p>
Field Xpert SFX370	<p>Field Xpert SFX370 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus во взрывоопасных и в безопасных зонах.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S</p>

Аксессуары для обслуживания	Аксессуары	Описание
	Applicator	<p>Программное обеспечение для выбора и подбора размеров измерительных приборов Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбор измерительных приборов для промышленного применения ■ Расчет всех необходимых данных для выбора оптимального расходомера: номинальный диаметр, потеря давления, скорость потока и погрешность. ■ Графическое представление результатов расчета ■ Определение частичного кода доступа, управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование и доступ к этим данным. <p>Applicator доступен:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ В сети Интернет по адресу: https://wapps.endress.com/applicator ■ Копируемый DVD-диск для локальной установки на ПК.
	W@M	<p>W@M Life Cycle Management</p> <p>Улучшенная производительность - вся информация под рукой. Данные, важные для предприятия и его элементов, генерируются с первых этапов планирования и в течение всего жизненного цикла.</p> <p>Система управления жизненным циклом W@M – это открытая и гибкая информационная платформа с онлайн-средствами и полевыми инструментами. Мгновенный доступ всего персонала к актуальным подробным данным сокращает время инженерных работ, ускоряет процесс закупок и уменьшает время простоя предприятия.</p> <p>В сочетании с подходящими услугами система управления жизненным циклом W@M повышает производительность на каждом этапе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.endress.com/lifecyclemangement</p>
	FieldCare	<p>Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT.</p> <p>С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. руководства по эксплуатации BA00027S и BA00059S</p>
	DeviceCare	<p>Инструмент для подсоединения и конфигурирования полевых приборов Endress+Hauser.</p> <p> Подробнее см. буклет «Инновации» IN01047S</p>

Системные компоненты	Аксессуары	Описание
	Регистратор Memograph M с графическим дисплеем	<p>Регистратор Memograph M с графическим дисплеем предоставляет информацию обо всех измеряемых переменных. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 Мб, на SD-карте или USB-накопителе.</p> <p> Для получения подробной информации см. техническое описание TI00133R и руководство по эксплуатации BA00247R</p>

Cerabar M	Преобразователь давления для измерения абсолютного и манометрического давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считывания значений рабочего давления. Для получения подробной информации см. технические описания Т100426Р, Т100436Р и руководства по эксплуатации ВА00200Р, ВА00382Р
Cerabar S	Преобразователь давления для измерения абсолютного и манометрического давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считывания значений рабочего давления. Для получения подробной информации см. техническое описание И00383Р и руководство по эксплуатации ВА00271Р
iTEMP	Преобразователи температуры можно использовать во всех областях применения, они подходят для проведения измерений в газах, паре и жидкостях. Их можно использовать для считывания температуры жидкости. Подробную информацию см. в документе "Области деятельности", FA00006Т

Вспомогательная документация



Обзор связанной технической документации:

- *W@M Device Viewer*: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hauser Operations App*: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.

Стандартная документация Краткое руководство по эксплуатации

Часть 1 из 2: сенсор

Измерительный прибор	Код документа
Proline Promass	KA01212D

Часть 2 из 2: трансмиттер

Измерительный прибор	Код документа			
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	Modbus RS485
Proline 300	KA01226D	KA01229D	KA01227D	KA01228D

Руководство по эксплуатации

Измерительный прибор	Документация			
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	Modbus RS485
Promass Q 300	BA01490D	BA01523D	BA01512D	BA01501D

Описание параметров прибора

Измерительный прибор	Код документа			
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	Modbus RS485
Promass 300	GP01057D	GP01094D	GP01058D	GP01059D

Дополнительная документация для различных приборов**Указания по технике безопасности**

Содержание	Код документа
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01405D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01439D
cCSAus XP	XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01372D
cCSAus Ex nA	XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01468D
INMETRO Ex ec	XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01469D
NEPSI Ex nA	XA01471D

Выносной дисплей и модуль управления DKX001

Содержание	Код документа
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

Специальная документация

Содержание	Код документа
Информация о директиве по оборудованию, работающему под давлением	SD01614D
Руководство по функциональной безопасности	SD01727D
Выносной дисплей и модуль управления DKX001	SD01763D

Содержание	Документация			
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	Modbus RS485
Веб-сервер	SD01662D	SD01665D	SD01664D	SD01663D
Технология Heartbeat	SD01642D	SD01696D	SD01698D	SD01697D
Измерение концентрации	SD01644D	SD01706D	SD01708D	SD01707D
Коммерческий учет	SD01688D	-	-	SD01689D

Инструкции по монтажу

Содержание	Код документа
Инструкция по монтажу для комплектов запасных частей	Указывается для каждого аксессуара отдельно

Зарегистрированные товарные знаки**HART®**

Зарегистрированный товарный знак FieldComm Group, Остин, Техас, США

PROFIBUS®

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия

FOUNDATION™ Fieldbus

Ожидаящий регистрации товарный знак FieldComm Group, Остин, Техас, США

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

www.addresses.endress.com